



**ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ОКТАВА-ЭЛЕКТРОНДИЗАЙН»
ООО «ПКФ Цифровые приборы»**

**Виброметр, анализатор спектра
ЭКОФИЗИКА-111В**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПКДУ.411000.003 РЭ

Редакция ЭФБ-111В 008.2022



№ 66279-16

Москва
2022 г.

Сервисный центр приборостроительного объединения

«Октава-ЭлектронДизайн» находится по адресу:

г. Москва, ул. Годовикова, д.9, service@octava.info

ООО «ПКФ Цифровые приборы» (производство и ремонт – номер в реестре уведомлений Росстандарта 120СИ0000030312), **ООО «Октава»** (поставка оборудования).

Адрес для переписки: 129281, Москва, ул. Енисейская, д. 24, 150

Тел. / факс: +7 (495) 225-55-01

e-mail: info@octava.info

www.octava.info

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение	6
2. Состав	6
3. Технические характеристики прибора ЭКОФИЗИКА-111В	6
3.1. Входные каналы	6
3.2. Характеристики прибора в качестве виброметра	6
3.3. Характеристики прибора в режиме анализатора спектра с постоянной относительной шириной полосы	11
3.4. Характеристики в качестве анализатора спектра с постоянной абсолютной шириной полосы	12
3.5. Опорные условия измерений	13
3.6. Питание прибора	13
3.7. Габаритные размеры и масса	13
3.8. Встроенное программное обеспечение:	13
3.9. Дополнительные принадлежности (определяются при заказе)	13
3.10. Прочие характеристики	14
3.11. Рабочие условия эксплуатации	14
3.12. Условия транспортировки	14
4. Поверка	14
5. Меры предосторожности при работе с прибором	14
6. Знакомство с прибором	16
6.1. Измерительно-индикаторный блок	16
6.2. ИБ ЭКОФИЗИКА (ТФТ). Описание клавиш и интерфейсных разъемов	16
6.3. Измерительный модуль 111В	17
6.4. Проверка напряжения аккумуляторов, замена и зарядка аккумуляторов	17
6.5. Подключение первичных преобразователей	18
6.6. Включение прибора и главное меню	18
6.7. Полный перечень измерительных программ прибора ЭКОФИЗИКА-111В	20
6.8. Типовые наборы измерительных программ прибора ЭКОФИЗИКА-111В	20
6.9. Системные программы прибора ЭКОФИЗИКА-111В	21
6.10. Система настройки измерительных трактов «Диспетчер датчиков»	24
7. Приступаем к работе с прибором	27
7.1. Регистрация датчиков, калибровочные параметры прибора	27
7.2. Регистрация калибраторов	30
7.3. Вызов нужной измерительной программы и выход из неё	31
7.4. Как работать с меню выбранной измерительной программы	31
7.5. Выбор датчиков, проверка калибровок, автокалибровка	33
7.6. Ввод текста в текстовые поля с помощью экранной клавиатуры	35
7.7. Редактирование значений цифровых полей	36
7.8. Виды записи в память прибора ЭКОФИЗИКА-111В	36
7.9. Управление прибором в процессе измерений	43
7.10. Запись в блокнот	45
7.11. Как работать с данными из памяти прибора	46

7.12. Встроенное программное обеспечение	55
8. Режим «Общая вибрация ЭФБ-110В».....	57
8.1. Спецификация режима «Общая вибрация ЭФБ-110В»	57
8.2. Окна результатов измерений режима «Общая вибрация ЭФБ-110В»	58
8.3. Дополнительные окна представления данных режима «Общая вибрация ЭФБ-110В» при вызове из памяти	59
9. Режим «Локальная вибрация ЭФБ-110В»	62
9.1. Спецификация режима «Локальная вибрация ЭФБ-110В».....	62
9.2. Что такое предыстория	63
9.3. Окна результатов измерений режима «Локальная вибрация ЭФБ-110В».....	63
9.4. Дополнительные окна представления данных режима «Локальная вибрация ЭФБ- 110В» при вызове из памяти.....	65
10. Режим «Виброконтроль ЭФБ-110В»	67
10.1. Спецификация режима «Виброконтроль ЭФБ-110В».....	67
10.2. Настройка фильтров ФНЧ и ФВЧ.....	68
10.3. Окна результатов измерений режима «Виброконтроль ЭФБ-110В».....	69
10.4. Методические замечания об измерении виброскорости и виброперемещения с помощью акселерометра.....	70
11. Режим «1/3-октавный анализатор XYZ»	71
11.1. Спецификация режима «1/3-октавный анализатор XYZ»	71
11.2. Выбор единиц измерения в режиме «1/3-октавный анализатор XYZ»	72
11.3. Переключение индикации показаний измеряемой величины.....	72
11.4. Окна результатов измерений режима «1/3-октавный анализатор XYZ»	72
11.5. Описание окон и экранных коррекций режима «1/3-октавный анализатор XYZ»	73
12. Режим «БПФ-анализатор XYZ»	75
12.1. Спецификация режима «БПФ-анализатор XYZ».....	75
12.2. Особенности меню измерительной программы «БПФ-анализатор XYZ»	75
12.3. Выбор единиц измерения в режиме «БПФ-анализатор XYZ»	76
12.4. Окна результатов измерений режима «БПФ-анализатор XYZ».....	76
13. Режим «БПФ-вибро XYZ»	78
13.1. Спецификация режима «БПФ-Вибро XYZ»	78
13.2. Список обозначений.....	78
13.3. Особенности меню измерительной программы «БПФ-вибро XYZ»	79
13.4. Логика работы с полосами различных порядков и гармоническим курсором.....	80
13.5. Окна результатов измерений режима «БПФ-вибро АXYZ».....	82
13.6. Особенности работы с файлами типа Автозамер на экране прибора	84
Режим «Регистратор сигнала»	85
13.7. Спецификация режима «Регистратор сигнала».....	85
13.8. Особенности меню программы «Регистратор сигнала»	85
13.9. Выбор единиц измерения в режиме «Регистратор сигнала».....	86
13.10. Окна результатов измерений режима «Регистратор сигнала».....	86
13.11. Особенность при работе с памятью режима «Регистратор сигнала».....	86
14. Выполнение измерений.....	87
14.1. Методики измерений.....	87

14.2. Измерения вибрации.....	87
15. Схемы подключения первичных преобразователей	96
15.1. Схемы подключения вибродатчиков со встроенной электроникой (ICP, IEPЕ)	96
15.2. Схемы прямого входа по напряжению	97
16. Определения параметров, измеряемых прибором, или упомянутых в настоящем руководстве	98

1. Назначение

Виброметр, анализатор спектра **ЭКОФИЗИКА-111В** предназначен для измерения скорректированных уровней виброускорения, виброскорости, октавных, третьоктавных и узкополосных спектров сигналов различных первичных преобразователей, регистрации временных форм сигналов с целью оценки влияния вибрации и иных динамических физических процессов на человека на производстве, жилых и общественных зданиях, на территории, определения виброакустических характеристик механизмов и машин, а также научных исследований.

Прибор не содержит пожароопасных, взрывчатых и других веществ, опасных для здоровья и жизни людей.

2. Состав

2.1.1. Прибор состоит из индикаторного блока (**ИБ**) «**ЭКОФИЗИКА-D (ТФТ)**», измерительного модуля (**ИМ**) **111В** и первичных преобразователей. ИБ и ИМ конструктивно объединены в общий измерительно индикаторный блок (**ИИБ**) **ЭКОФИЗИКА-111В**. По дополнительному заказу прибор может оснащаться устройством воспроизведения опорного вибрационного сигнала КВ-160. Виды комплектации прибора для работы в режиме виброметра или анализатора спектра приведены в разделе «Технические характеристики».

2.1.2. **ИМ 111В** осуществляет прием аналоговых сигналов от первичных преобразователей, усиление, нормализацию и цифровое преобразование сигналов, расчет измеряемых величин, а также обеспечивает питание первичных преобразователей.

2.1.3. **ИБ «ЭКОФИЗИКА-D (ТФТ)»** осуществляет управление и питание измерительных модулей, индикацию результатов измерений и их запись в собственной энергонезависимой памяти, передачу результатов измерений на внешние устройства.

3. Технические характеристики прибора ЭКОФИЗИКА-111В

3.1. Входные каналы

- **Входы 1, 2, 3**
 - Разъем: BNC.
 - Тип: IEPЕ.
 - Электрические характеристики: 3 мА (питание), входное напряжение $\pm 2,3$ В (АС).
 - Частотный диапазон: 0,4-20000 Гц.

3.2. Характеристики прибора в качестве виброметра

3.2.1. Базовая комплектация

- ИИБ ЭКОФИЗИКА-111В.
- Вибропреобразователь АР2082М, АР2038Р, АР2037, АР2098, ДН-4-Э, ДН-3-Э, АV01, АР2099, АР2006, 1V151НС-100, 1V151НС-10, 1V101НВ-100, 1V401НС-500.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт-формуляр.
- Аккумуляторная батарея (2 комплекта).
- Внешнее зарядное устройство.

3.2.2. Удовлетворяемые стандарты

Прибор соответствует требованиям **ГОСТ ИСО 8041-2006**, **ГОСТ Р 53963.1**, **ГОСТ 12.1.012-2004**, **ГОСТ 31192.1-2004**, **ГОСТ 31191.1-2004**, **ГОСТ 31191.2-2004**, **ГОСТ ИСО 2954-2014**.

3.2.3. Измеряемые параметры (одновременно по 3 каналам)

- текущие, максимальные и минимальные значения среднеквадратичного виброускорения с частотными коррекциями **Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm** с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», **Leq**;
- максимальные текущие среднеквадратичные значения виброускорения (**MTVV**) с частотными коррекциями **Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm**;
- пиковые скорректированные виброускорения **Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm**;
- доза вибрации **VDV**;
- среднеквадратичные, максимальные и минимальные уровни виброускорения с частотными коррекциями **Fh, Wh** с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», **Leq**;
- пиковые скорректированные виброускорения **Fh, Wh**;
- вибрационная экспозиция **A(8)**;
- полное виброускорение **a_v**, с частотными коррекциями **Fh, Wh** с временными характеристиками «1с», «5с», «10с», **Leq**;
- среднеквадратичные и пиковые значения виброскорости

Примечание. Конкретный набор измеряемых параметров прибора зависит от комплектации и состава измерительных программ. Перечни измеряемых параметров измерительных программ (режимов измерения) приведены в их спецификациях.

3.2.4. Пределы основной относительной погрешности измерения уровня виброускорения на опорной частоте: $\pm 0,3$ дБ

3.2.5. Частотные характеристики виброметра

3.2.5.1. Опорная частота

- в режиме «Общая вибрация ЭФБ-110В» – 16 Гц;
- в режиме «Локальная вибрация ЭФБ-110В» – 80 Гц.

3.2.5.2. Рекомендуемые параметры калибровочного сигнала при использовании калибраторов **AT01m, 394C06**: 159 Гц, 10 м/с².

3.2.5.3. Частотные коррекции **Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Fk, Fm**

Частота, Гц	Частотные коррекции , дБ									Допуск, дБ
	Wb	Wc	Wd	We	Wj	Wk	Wm	Fk	Fm	
0,5	-9,51	-1,47	-1,37	-1,27	-7,58	-7,56	-8,67	-1,48	-8,64	± 2
0,63	-8,72	-0,64	-0,50	-0,55	-6,77	-6,77	-5,51	-0,65	-5,46	± 2
0,8	-8,39	-0,25	-0,08	-0,52	-6,42	-6,44	-3,09	-0,27	-3,01	± 2
1	-8,29	-0,08	0,10	-1,11	-6,30	-6,33	-1,59	-0,11	-1,46	± 2
1,25	-8,26	0,00	0,06	-2,29	-6,28	-6,29	-0,85	-0,04	-0,64	± 2
1,6	-8,14	0,06	-0,26	-3,91	-6,32	-6,13	-0,59	-0,02	-0,27	± 1
2	-7,60	0,1	-1,00	-5,8	-6,34	-5,50	-0,61	-0,01	-0,11	± 1
2,5	-6,09	0,15	-2,23	-7,81	-6,22	-3,97	-0,82	0,00	-0,04	± 1
3,15	-3,54	0,19	-3,88	-9,85	-5,60	-1,86	-1,19	0,00	-0,02	± 1
4	-1,06	0,21	-5,78	-11,89	-4,08	-0,31	-1,74	0,00	-0,01	± 1
5	0,22	0,11	-7,78	-13,93	-1,99	0,33	-2,50	0,00	0,00	± 1
6,3	0,46	-0,23	-9,83	-15,95	-0,47	0,46	-3,49	0,00	0,00	± 1
8	0,23	-0,97	-11,87	-17,97	0,14	0,32	-4,70	0,00	0,00	± 1
10	-0,22	-2,2	-13,91	-19,98	0,26	-0,10	-6,12	0,00	0,00	± 1

Частота, Гц	Частотные коррекции , дБ									Допуск, дБ
	Wb	Wc	Wd	We	Wj	Wk	Wm	Fk	Fm	
12,5	-0,87	-3,84	-15,93	-21,99	0,22	-0,93	-7,71	0,00	0,00	±1
16	-1,78	-5,74	-17,95	-23,99	0,16	-2,22	-9,44	0,00	0,00	±0,3
20	-2,99	-7,75	-19,97	-26,00	0,10	-3,91	-11,25	-0,01	-0,01	±1
25	-4,48	-9,8	-21,98	-28,01	0,06	-5,84	-13,14	-0,02	-0,02	±1
31,5	-6,18	-11,87	-24,01	-30,04	0,00	-7,89	-15,09	-0,04	-0,04	±1
40	-8,07	-13,97	-26,08	-32,11	-0,08	-10,01	-17,10	-0,11	-0,11	±1
50	-10,12	-16,15	-28,24	-34,26	-0,25	-12,21	-19,23	-0,27	-0,27	±1
63	-12,44	-18,55	-30,62	-36,64	-0,63	-14,62	-21,58	-0,64	-0,64	±2
80	-15,22	-21,37	-33,43	-39,46	-1,45	-17,47	-24,38	-1,46	-1,46	±2
100	-18,75	-24,94	-36,99	-43,01	-3,01	-21,04	-27,93	-3,01	-3,01	±2
125	-23,19	-29,39	-41,43	-47,46	-5,45	-25,50	-32,37	-5,46	-5,46	±2
160	-28,36	-34,57	-46,62	-52,64	-8,64	-30,69	-37,55	-8,64	-8,64	±2

3.2.5.4. Частотные коррекции **Wh, Fh**

Частота, Гц	Частотные коррекции, дБ		Допуск, дБ
	Wh	Fh	
6,3	-2,77	-3,01	±2
8	-1,18	-1,46	±2
10	-0,43	-0,64	±1
12,5	-0,38	-0,27	±1
16	-0,96	-0,11	±1
20	-2,14	-0,04	±1
25	-3,78	-0,02	±1
31,5	-5,69	-0,01	±1
40	-7,72	0,00	±1
50	-9,78	0,00	±1
63	-11,83	0,00	±1
80	-13,88	0,00	±0,3
100	-15,91	0,00	±1
125	-17,93	0,00	±1
160	-19,94	0,00	±1
200	-21,95	0,00	±1
250	-23,96	-0,01	±1
315	-25,97	-0,02	±1
400	-28,00	-0,04	±1
500	-30,07	-0,11	±1
630	-32,23	-0,27	±1
800	-34,60	-0,64	±1
1000	-37,42	-1,46	±2
1250	-40,97	-3,01	±2
1600	-45,42	-5,46	±2

3.2.5.5. Временные характеристики

- текущие СКЗ с периодами интегрирования «1с», «5с», «10с»;
- среднеквадратичное значение на интервале измерения (эквивалентные уровни и значения), **Leq**;
- текущие значения **MTVV** с периодом интегрирования **5с, 10 с** (MTVV на интервале 1 с совпадает со значением **СКЗ-1с**);
- доза вибрации **VDV**;
- текущие пиковые значения скорректированного ускорения за периоды интегрирования «1с», «5с», «10с»;
- пиковые значения скорректированного ускорения на интервале измерения.

3.2.6. Диапазоны измерения виброускорения

3.2.6.1. Опорный уровень виброускорения: 140,0 дБ относительно 10^{-6} м/с². Допускается выполнять калибровку при иных уровнях ускорения в пределах линейного рабочего диапазона.

3.2.6.2. Уровень собственных шумов ИИБ в режиме «**Общая вибрация ЭФБ-110В**» (с закороченным эквивалентом IEPЕ датчика **ЭКВ-110**, при калибровочных значениях, соответствующих вибропреобразователю с номинальной чувствительностью 10 мВ/мс⁻²), дБ относительно 10^{-6} м/с², не более

Коррекция	Fk	Fm	Wb	Wc	Wd	We	Wj	Wk	Wm
Значение	38,0	38,0	33,0	34,0	33,0	31,0	37,0	33,0	32,0

Примечание. При работе от внешних источников питания уровень собственных шумов виброметра может повышаться.

3.2.6.3. Уровень собственных шумов прибора с вибропреобразователем **ДН-4-Э**, дБ относительно 10^{-6} м/с², не более:

в режиме «**Общая вибрация ЭФБ-110В**»

Коррекция	Wk	Wd	Wm	Fk	Fm	Wb	Wc	We	Wj
Значение	57.0	61.0	58.0	62.0	60.0	57.0	61.0	60.0	59.0

в режиме «**Локальная вибрация ЭФБ-110В**»

Коррекция	Fh	Wh
Значение	66.0	53.0

Примечание. При работе от внешних источников питания уровень собственных шумов виброметра может повышаться.

3.2.6.4. Уровень собственных шумов прибора с вибропреобразователем **AP2082M** в октавных полосах частот, дБ относительно 10^{-6} м/с², не более:

в режиме «**Общая вибрация ЭФБ-110В**»

Полоса	1	2	4	8	16	31,5	63	125
Значение	58,0	58,0	57,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0

в режиме «**Локальная вибрация ЭФБ-110В**»

Полоса	8	16	31,5	63	125	250	500	1000
Значение	57,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	57,0	59,0

Примечание. При работе от внешних источников питания уровень собственных шумов виброметра может повышаться.

3.2.6.5. Линейный рабочий диапазон виброметра

В режиме «**Общая вибрация ЭФБ-110В**», дБ относительно 10^{-6} м/с²

Коррекция	Fk	Fm	Wb	Wc	Wd	We	Wj	Wk	Wm
Пределы измерений при калибровочных значениях, соответствующих ВП АР2082М, АР2037-100, АР2098-100 чувствительностью 10 мВ/мс ⁻²									
Min	69,0	68,0	65,0	68,0	66,0	65,0	67,0	66,0	65,0
Max	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Пределы измерений при калибровочных значениях, соответствующих ВП АР2038Р чувствительностью 1 мВ/мс ⁻²									
Min	76,0	72,0	69,0	76,0	75,0	75,0	71,0	70,0	71,0
Max	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
Пределы измерений при калибровочных значениях, соответствующих ВП ДН-4-Э чувствительностью 1,1 мВ/мс ⁻²									
Min	65,0	63,0	60,0	64,0	64,0	63,0	62,0	60,0	61,0
Max	184,0	184,0	184,0	184,0	184,0	184,0	184,0	184,0	184,0
Пределы измерений при калибровочных значениях, соответствующих ВП АР2099-100 чувствительностью 10 мВ/мс ⁻² :									
Min	49,0	47,0	43,0	47,0	45,0	44,0	46,0	44,0	43,0
Max	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Пределы измерений при калибровочных значениях, соответствующих ВП АР2006-500 чувствительностью 50 мВ/мс ⁻² :									
Min	37,0	37,0	32,0	35,0	33,0	30,0	35,0	33,0	33,0
Max	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0

В режиме «**Локальная вибрация ЭФБ-110В**», дБ относительно 10^{-6} м/с²

	Для АР2082М, АР2037-100, АР98-100, 1V151НС-100 чувствительностью 10 мВ/мс ⁻²		Для ДН-4-Э чувствительностью 1.1 мВ/мс ⁻²	
Коррекция	Fh	Wh	Fh	Wh
Min	69,0	63,0	69,0	56,0
Max	165,0	164,0	184,0	183,0
	Для АР2099-100, 1V101НВ-100, (чувств.10 мВ/мс ⁻²)		Для АР2006-500, 1V401НС-500 (чувств. 50 мВ/мс ⁻²)	
Коррекция	Fh	Wh	Fh	Wh
Min	55,0	45,0	44,0	40,0
Max	165,0	165,0	151,0	151,0
	Для АР2038Р, 1V151НС-10 (чувств.1 мВ/мс ⁻²)			
Коррекция	Fh	Wh		
Min	74,0	66,0		
Max	185,0	185,0		

При изменении калибровочной поправки или значения номинальной чувствительности вибропреобразователя $\Delta = 20 \lg(10/S_0) + K$, диапазоны измерения смещаются на величину

где S_0 – значение номинальной чувствительности вибропреобразователя, мВ/мс²,

K – значение установленной калибровочной поправки, дБ.

Для несинусоидальных сигналов с **пик-фактором** k верхние пределы линейных диапазонов изменяются на $\Delta_k = 20 \lg \frac{\sqrt{2}}{k} (\text{дБ})$ величину

3.2.6.6. Линейный рабочий диапазон измерения виброскорости с датчиком AV01:

Диапазоны измерения в режимах «**Общая вибрация ЭФБ-110В**» и «**Локальная вибрация ЭФБ-110В**»

	Общая вибрация (хар-ка Fk: 0,4 – 100 Гц), дБ отн. $5 \cdot 10^{-8}$ м/с	Локальная вибрация (хар-ка Fh: 6,3 – 1250 Гц) дБ отн. $5 \cdot 10^{-8}$ м/с
Min	75,0	64,0
Max	139,0	139,0

Диапазоны измерения виброскорости в режиме 1/3-октавного анализатора спектра, дБ отн. $5 \cdot 10^{-8}$ м/с:

Полоса, Гц	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
Min	58,0	56,0	54,0	53,0	52,0	51,0	50,0	48,0	47,0	47,0	45,0	44,0
Max	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0

Полоса, Гц	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
Min	44,0	42,0	42,0	41,0	40,0	40,0	39,0	39,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Max	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0

3.2.6.7. Диапазоны измерения виброскорости в 1/3-октавных полосах частот при использовании акселерометров AP2098-100, AP2099-100, дБ отн. $5 \cdot 10^{-8}$ м/с

Полоса, Гц	1	10	100	1000
Min (AP2098-100), дБ	67,0	49,0	30,0	12,0
Min (AP2099-100), дБ	45,0	21,0	7,0	-4,0
Max, дБ	175,0	155,0	135,0	115,0

3.2.6.8. Пределы погрешности линейности в линейном рабочем диапазоне:

- в режиме «**Общая вибрация ЭФБ-110В**»: $\pm 0,5$ дБ;
- в режиме «**Локальная вибрация ЭФБ-110В**»: $\pm 0,5$ дБ.

3.2.6.9. Размах интервала допустимых значений ускорения опорного вибрационного сигнала, воспроизводимого устройством KB-160, для уровня доверия 95% не превышает 1,0 дБ.

3.3. Характеристики прибора в режиме анализатора спектра с постоянной относительной шириной полосы

3.3.1. Базовая комплектация

- ИИБ ЭКОФИЗИКА-111В.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт-формуляр.
- Аккумуляторная батарея (2 комплекта).
- Внешнее зарядное устройство.

3.3.2. Удовлетворяемые стандарты

Класс 1 по ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260).

3.3.3. Набор фильтров

октавные, 1/3-октавные фильтры.

3.3.4. Октавное отношение

по основанию 10: $G=10^{3/10}$

3.3.5. Характеристики фильтров

3.3.5.1. Номинальные среднегеометрические частоты октавных фильтров: 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000 Гц.

Номинальные среднегеометрические частоты 1/3-октавных фильтров: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000; 20000 Гц.

3.3.5.2. Диапазон частот анализа в реальном времени для октавных фильтров в зависимости от загруженного измерительно-программного модуля

Гц	1	2	8	31,5	125	1k	16k
Общая вибрация ЭФБ-110В							
Локальная вибрация ЭФБ-110В							
1/3-октавный анализатор XYZ							

3.3.5.3. Диапазон частот анализа в реальном времени для 1/3-октавных фильтров в зависимости от измерительно-программного модуля

Гц	0,8	1,6	6,3	25	160	1250	10k	20k
1/3-октавный анализатор XYZ								
Общая вибрация ЭФБ-110В								
Локальная вибрация ЭФБ-110В								

3.3.5.4. Опорный уровень напряжения, дБ относительно 1 мкВ: 120,0.

3.3.5.5. Номинальное затухание, дБ: +0,2...-0,5.

3.3.5.6. Максимальное измеряемое входное напряжение: 4,6 В Пик-Пик.

3.3.5.7. Линейный рабочий диапазон (при пределах погрешности линейности $\pm 0,4$ дБ)

Режим измерения	Диапазон октавных фильтров, не менее, дБ	Диапазон 1/3-октавных фильтров, не менее, дБ
Общая вибрация ЭФБ-110В	121	126
Локальная вибрация ЭФБ-110В	112	117
1/3-октавный анализатор XYZ	99	100

3.4. Характеристики в качестве анализатора спектра с постоянной абсолютной шириной полосы

3.4.1. Базовая комплектация

- ИИБ ЭКОФИЗИКА-111В.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт-формуляр.
- Аккумуляторная батарея (2 комплекта).
- Внешнее зарядное устройство.

3.4.2. Количество каналов: 3

3.4.3. Параметры БПФ

- Количество каналов: 3.

- Количество точек в окне анализа: 1024.
- Диапазон анализа (полоса БПФ): 187 Гц, 375 Гц, 750 Гц, 1,5 кГц, 3 кГц, 6 кГц, 12 кГц, 24 кГц.
- Диапазон измерения: (0 – 125) дБ отн. 1 мкВ
- Объем выборки (в зависимости от диапазона анализа): от 375 до 48000.
- Количество усреднений (в зависимости от диапазона анализа): от 1 до 128.
- Количество линий БПФ, выводимых на индикатор: 200.
- Величина перекрытия окон БПФ (в зависимости от диапазона анализа): 75 % или 87,5 %.
- Диапазон ZOOM: от 4 до 32.
- Усреднение: линейное, линейное с накоплением.
- Временное окно: модифицированное Flap-Top (**ISO 18431**).

Параметры окна

Макс. лепесток, дБ	Затухание, дБ	Эквивалентная полоса (число линий)	Неравномерность АЧХ, дБ
-120	~0	4,17	<0,004

3.5. Опорные условия измерений

- температура воздуха: +23°C;
- относительная влажность: 50%;
- атмосферное давление: 101,3 кПа.

3.6. Питание прибора

- Питание прибора осуществляется от комплекта аккумуляторов.
- Энергопотребление: максимально 500 мА.
- Зарядка аккумуляторов: с использованием внешнего зарядного устройства (входит в комплект поставки).
- Длительность автономной работы прибора при полностью заряженных аккумуляторах:
 - в диапазоне температур окружающей среды от 0°C до +40°C – не менее 4 часов;
 - в диапазоне температур окружающей среды от минус 10°C до 0°C – не менее 1 часа.

3.7. Габаритные размеры и масса

- Габаритные размеры (без первичных преобразователей): 191 мм x 83 мм x 35 мм.
- Масса (без первичных преобразователей): не более 0,65 кг.

3.8. Встроенное программное обеспечение:

- Наименование встроенного программного обеспечения: **ЭКОФИЗИКА-111В**.
- Версия встроенного программного обеспечения: **2.01.03**.
- Контрольная сумма: **0A9ADE70**.

3.9. Дополнительные принадлежности (определяются при заказе)

- Сумка наплечная.
- Усилитель заряда кабельный AP5022.
- Виброкалибратор AT01m или аналогичный.
- Электрический эквивалент IERE датчика / адаптер прямого входа ЭКВ-110.
- Кабель интерфейсный КИ-ЭФ (для подключения к компьютеру).
- Адаптер телеметрии ЭКО-DIN-DOUT для передачи данных из прибора в компьютер в реальном времени.
- Программное обеспечение **Signal+** и **ReportXL**.

-
- Устройство воспроизведения опорного вибрационного сигнала (диапазон частот от 16 Гц до 160 Гц; диапазон ускорений от 1 м/с^2 до 20 м/с^2).

3.10. Прочие характеристики

- Индикатор: TFT (320x240), цветной, диапазон рабочих температур от минус $20 \text{ }^\circ\text{C}$ до $+50 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Клавиатура: пленочная.
- Память: ≥ 4 Гбайт, энергонезависимая.
- Интерфейс: USB; DOUT (гальванически развязанный UART), DIN (порт для подключения цифровых датчиков).

3.11. Рабочие условия эксплуатации

- Диапазон рабочих температур окружающей среды: от минус $10 \text{ }^\circ\text{C}$ до $+50 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Относительная влажность: до 90 % при $+40 \text{ }^\circ\text{C}$ (без конденсата).
- Атмосферное давление: от 86 кПа до 108 кПа (645-810 мм рт.ст.).
- Предел дополнительной погрешности прибора в режимах «**Общая вибрация ЭФБ-110В**» и «**Локальная вибрация ЭФБ-110В**», вызванной влиянием температуры, не хуже $\pm 0,3$ дБ. Коэффициент температурного влияния не превышает $0,01 \text{ дБ/ }^\circ\text{C}$.
- В режиме «**Локальная вибрация ЭФБ-110В**» отклонение отображаемого скорректированного виброускорения (W_h , СКЗ-1с) от виброускорения, отображаемого в отсутствие поля промышленной частоты (80 А/м, 50 Гц), не превышает $\pm 0,8$ дБ.

3.12. Условия транспортировки

- Температура: от минус $25 \text{ }^\circ\text{C}$ до $+55 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Относительная влажность: до 95 % при $+25 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Атмосферное давление: 537-810 мм рт.ст. (72-108 кПа).
- Максимальное ускорение (80-120 уд./мин в течение 1 часа): 30 м/с^2 .

4. Поверка

Периодическая поверка производится при эксплуатации прибора один раз в год. Первичная поверка производится при выпуске из производства, а также после текущего или капитального ремонта.

При первичной при выпуске из производства поверке отметка о поверке ставится в Паспорте прибора вместе с соответствующими калибровочными значениями.

Поверка прибора проводится согласно методике поверки **МИ 3616-2019**.

Актуальный текст методики поверки размещен на сайте www.octava.info или предоставляется по запросу по электронной почте info@octava.info.

Для идентификации программного обеспечения при проведении поверки войдите в окно «**Режимы работы**» (клавиша [Всё] **стартового окна**) и нажмите клавишу [ЗАПИСЬ].

5. Меры предосторожности при работе с прибором

Избегайте падений и ударов прибора о твердые поверхности. Наиболее уязвимо при этом стекло индикатора.

Сборку прибора (индикаторный блок – вибродатчик) следует проводить при выключенном приборе. Сначала вибропреобразователь подключается к прибору. После сборки всего комплекта можно включить питание.

Не допускайте резких перегибов и изломов кабеля вибропреобразователя. Чаще всего кабель повреждается около разъемов. Храните кабель аккуратно смотанным в кольцо.

При установке элементов питания соблюдайте полярность и последовательность установки аккумулятора в гнездо: сперва +, затем –.




Соблюдайте условия эксплуатации, транспортировки и хранения прибора, указанные в технических характеристиках.

6. Знакомство с прибором

6.1. Измерительно-индикаторный блок



6.2. ИБ ЭКОФИЗИКА (TFT). Описание клавиш и интерфейсных разъемов

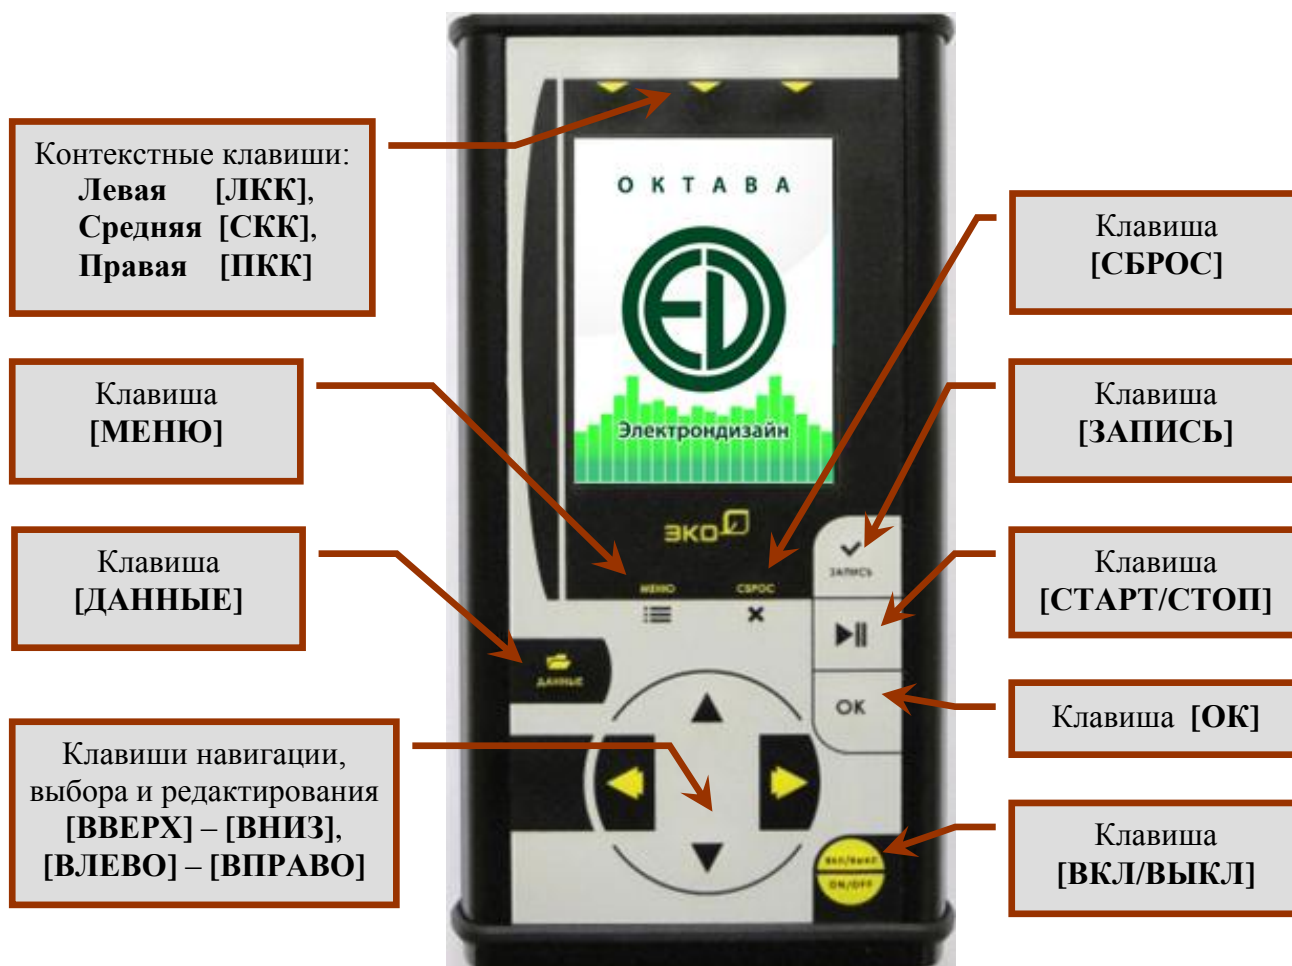


Лицевая панель



Нижний торец





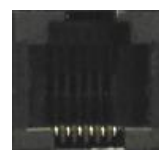






Разъем miniUSB



Разъем DIN



Разъем DOUT

Клавиша	Основные функции *
 [ВКЛ/ВЫКЛ]	Включение/выключение прибора; закрытие измерительной программы. Для выполнения нужного действия удерживайте данную клавишу в нажатом состоянии 1-2 с
 [ОК]	Подтверждение действия, перелистывание окон с результатами измерений
 [СТАРТ/СТОП]	Запуск измерений / пауза
 [ЗАПИСЬ]	Запись в память; расстановка маркеров в записи; подтверждение ввода текстовой клавиатуры, подтверждение автокалибровки
 [СБРОС]	Обнуление результата измерения, прерывание записи в память
 [ДААННЫЕ]	Работа с данными
 [МЕНЮ]	Переход в меню, возврат в предыдущее окно
 Контекстные клавиши (КК): Левая, Средняя, Правая [ЛКК], [СКК], [ПКК] (расположены над экраном)	Текущая функция контекстной клавиши обозначается на индикаторе под клавишей
 Клавиши со стрелками [ВВЕРХ] – [ВНИЗ], [ВЛЕВО] – [ВПРАВО]	Навигация по меню; выбор значений текущего поля из списка, редактирование значений текущего поля; выбор параметров

*) Дополнительные функции клавиш описаны в соответствующих разделах руководства.

6.3. Измерительный модуль 111В



Вид сверху ИМ 111В



Разъемы 1, 2, 3 (BNC)

6.4. Проверка напряжения аккумуляторов, замена и зарядка аккумуляторов

Напряжение аккумуляторов можно видеть в последней строке большинства окон, в том числе в **стартовом окне**, в измерительных окнах, в меню измерительных режимов и т.д. Нормальное функционирование прибора обеспечивается при напряжении питания от 4,4 В до 5,2 В. Время работы при полностью заряженных аккумуляторах зависит от интенсивности работы и составляет примерно 4–5 ч (при использовании аккумуляторов, входящих в комплект поставки). Если напряжение опускается ниже 4,4 В, то поле с индикацией напряжения питания начинает мигать. В этом случае функционирование прибора может не соответствовать заявленным техническим характеристикам, и следует сменить аккумуляторы.

При установке элементов питания **соблюдайте полярность и последовательность установки** аккумулятора в гнездо: **сперва +, затем –**.

Внимание. Несоблюдение последовательности установки может привести к повреждению аккумуляторного отсека и является нарушением правил эксплуатации прибора!



Зарядка элементов питания осуществляется во внешнем зарядном устройстве. Допускается использование с прибором щелочных элементов питания типа LR6 (AA), однако продолжительность автономной работы в этом случае может снижаться.

При замене элементов питания результаты измерений, сохраненные в памяти прибора, не пропадают.

При подключении прибора к USB-порту компьютера питание осуществляется по USB-интерфейсу. При подключении внешнего питания (от компьютера по USB-интерфейсу или от внешнего адаптера) зарядка внутренней батареи не происходит.

Следует помнить, что современные аккумуляторы большой емкости обладают, как правило, и достаточно высоким уровнем саморазряда. Поэтому после длительных перерывов в работе с прибором не забывайте проверить состояние аккумуляторов.

Постоянный неполный разряд аккумуляторов и длительное их нахождение в разряженном или полуразряженном состоянии приведут к потере емкости. Желательно периодически проводить полный разряд аккумуляторов (просто оставить прибор включенным до его автоматического отключения) и сразу после этого полный заряд с помощью входящего в комплект поставки зарядного устройства.

6.5. Подключение первичных преобразователей

К аналоговым входам прибора ЭКОФИЗИКА-111В могут быть напрямую подсоединены датчики со встроенной электроникой типа ICP (ICP). Для подключения иных первичных преобразователей и прямого входа по напряжению используются соответствующие адаптеры и согласующие устройства.

Внимание. Подключение первичных преобразователей производится при выключенном приборе!

Схемы подключения первичных преобразователей приведены в разделе 15.


6.6. Включение прибора и главное меню

Прибор включается вручную клавишей [ВКЛ/ВЫКЛ] или автоматически при подаче питания на разъем USB.

В первые несколько секунд после включения на экране показывается заставка с логотипом «ОКТАВА - Электрондизайн».

Примечание. Если на встроенном диске прибора находится файл с обновлением встроенного программного обеспечения, то поверх заставки загорается окно «Перешивка/reprogramming» и появляется тонкая черная горизонтальная линия (progress bar). В процессе обновления встроенного ПО линия перекрашивается в белый цвет, показывая пропорцию выполненных работ.

Примерно через 2 секунды после включения появляется **стартовое окно** главного меню прибора.

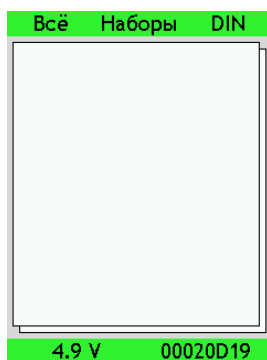

Главное меню прибора предназначено для запуска нужной программы. Различают два вида программ.

- **Системные программы** – это процедуры, предназначенные для настройки аппаратной платформы: установки даты и времени, выбора языка и цветовой схемы экрана, включения USB порта для обмена файлами, регистрации первичных преобразователей и калибраторов и т.д.
- **Измерительные программы, или режимы измерения.**

Доступ к системным программам осуществляется из **стартового окна** нажатием клавиши [МЕНЮ].

Выбор **измерительных программ** осуществляется непосредственно из главного меню.

Поскольку количество измерительных программ в приборе может быть достаточно большим, для удобства пользователей предусмотрена возможность работы с несколькими видами перечней режимов измерений.

Списки стартового окна показывают перечни последних использовавшихся режимов измерений. При первом включении прибора или при включении после обновления встроенного программного обеспечения эти перечни пустые.



Если внимательно посмотреть на **стартовое окно**, то можно заметить, что оно состоит как бы из двух наложенных друг на друга листов.

На первом листе показывается список последних применявшихся режимов измерений (измерительных программ) прибора **ЭКОФИЗИКА-111В**. Максимальное число программ в этом списке – девять.

На втором листе показывается список последних применявшихся измерительных программ цифровых преобразователей **DIN**.

- Переключение между листами **стартового окна** осуществляется клавишами [ВЛЕВО] / [ВПРАВО].
- **Левая контекстная клавиша [ЛКК] [Всё]** позволяет перейти из **стартового окна** в окно «**Режимы работы**», содержащее полный перечень всех загруженных в прибор измерительных программ (см. п.6.7). Возврат из окна «**Режимы работы**» в **стартовое окно** осуществляется клавишей [МЕНЮ].
- **Средняя контекстная клавиша [СКК] [Наборы]** переводит в окно «**Наборы**», которое содержит список наборов измерительных программ (см.п.6.8). Перемещение по этому списку осуществляется клавишами [ВВЕРХ] / [ВНИЗ]. Клавиша [ОК] раскрывает перечень измерительных программ выбранного набора. Возврат в **стартовое окно** осуществляется клавишей [МЕНЮ].
- **Правая контекстная клавиша [ПКК] [DIN]** переводит в окно «**DIN**» со списком всех имеющихся в приборе режимов цифровых измерительных преобразователей **DIN** (ПЗ-80, ПЗ-81 и др.). Эти режимы измерения сгруппированы в специальные папки. Каждая такая папка соответствует конкретному цифровому преобразователю: ОКТАФОН-110, ПЗ-80-Е и т.д. Выберите нужный цифровой преобразователь клавишами [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] и нажмите [ОК]. На экране появится перечень режимов измерений выбранного цифрового преобразователя.

Примечание. В некоторых комплектациях прибора набор программ «**Цифровые измерители DIN**» может отсутствовать».

- Чтобы запустить нужную измерительную программу (режим измерения), найдите её в подходящем списке, выделите клавишами [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] и нажмите клавишу [ОК].

- Клавиша [СБРОС] удаляет выбранный режим измерения из **стартового окна** (но не из окон «Режимы работы», «Наборы», «DIN»).

В нижней строке **стартового окна** показаны напряжение питания прибора и уникальный внутренний идентификационный номер (**VIN**). Этот номер требуется для заказа обновления встроенного программного обеспечения, а также для получения лицензий к специализированным программам, работающим с данными приборов (**Signal+**, **ReportXL**, **110-DM** и др.).

6.7. Полный перечень измерительных программ прибора ЭКОФИЗИКА-111В

Краткое обозначение в Главном меню	Полное наименование
XYZ:ОбВиб	Общая вибрация ЭФБ-110В
XYZ:ЛокВиб	Локальная вибрация ЭФБ-110В
XYZ:1/3окт	1/3-октавный анализатор XYZ
XYZ:БПФ-3	БПФ анализатор XYZ
Регистратор	Регистратор сигнала
DIN:ЭкоЗвук	ЭкоЗвук-DIN для ОКТАФОН-110
DIN:мкВ-метр	Микровольтметр-DIN для ОКТАФОН-110
DIN:E300	E300 для ПЗ-80-ЕН500
DIN:E400	E400 для ПЗ-80-ЕН500
DIN:H300	H300 для ПЗ-80-ЕН500
DIN:H400	H400 для ПЗ-80-ЕН500
DIN:ПЗ-80-Е	ПЗ-80-Е
DIN:ПЗ-81мкТл	ПЗ-81-01 (мкТл)
DIN:ПЗ-81мТл	ПЗ-81-02 (мТл)
DIN:ЭкоТерма-1	ЭкоТерма-1-DIN
DIN:ТТМ-2-04	ТТМ-2-04-DIN
DIN:Эколайт-01	Эколайт-01-DIN

В зависимости от комплекта поставки прибор может содержать неполный перечень измерительных программ.

6.8. Типовые наборы измерительных программ прибора ЭКОФИЗИКА-111В

Измерительные модули встроенного программного обеспечения прибора ЭКОФИЗИКА-111В объединены в следующие типовые наборы.

– Инженерная виброметрия ЭФБ-110В (обозначение: «Инженерия»)

Набор включает в себя универсальные функции измерения и частотного анализа вибрации:

- XYZ:1/3окт
- XYZ:БПФ-3
- XYZ: БПФ-Вибро
- XYZ: Виброконтроль

– Санитарная виброметрия ЭФБ-110В (обозначение: «Санитария»)

- XYZ:ОбВиб
- XYZ:ЛокВиб


– Цифровые измерители DIN (обозначение «DIN»)

- ОКТАФОН-110 (папка)
- ПЗ-81 (папка)

- DIN:ЭкоЗвук
- DIN:мкВ-метр
- **ПЗ-80-ЕН500** (папка)
 - DIN:E300
 - DIN:E400
 - DIN:H300
 - DIN:H400
- **ПЗ-80-Е** (папка)
 - DIN:ПЗ-80-Е
- DIN:ПЗ-81мкТл
- DIN:ПЗ-81мТл
- **ЭкоТерма-1** (папка)
 - DIN:ЭкоТерма-1
- **ТТМ-2-04** (папка)
 - DIN:ТТМ-2-04
- **Эколайт-01** (папка)
 - DIN:Эколайт

6.9. Системные программы прибора ЭКОФИЗИКА-111В

Чтобы попасть в меню системных программ, нужно перейти в **стартовое окно** и нажать клавишу **[МЕНЮ]**. На экране появится окно **«Система»**.

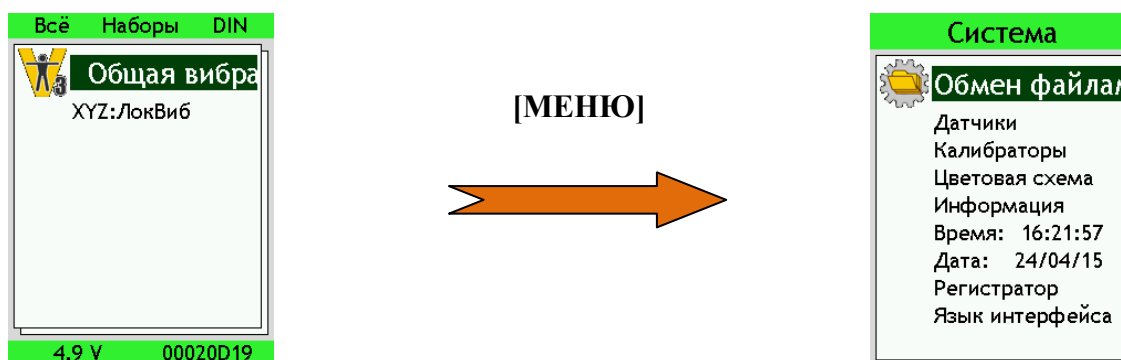


Меню системных программ содержит следующие пункты.

Обмен файлами	Внутренняя память прибора станет восприниматься внешними устройствами как съемный USB-диск
Датчики	Картотека зарегистрированных первичных преобразователей
Калибраторы	Картотека зарегистрированных калибраторов
Цветовая схема	Выбор цветовой схемы, регулировка яркости экрана
Информация	Сведения о системе
Время:	Установка текущего времени
Дата:	Установка текущей даты
Регистратор	Специальная программа, которая позволяет осуществлять запись оцифрованных временных реализаций сигналов от всех трех входных каналов в энергонезависимую память прибора, а также передавать эти реализации по телеметрии на внешние устройства
Язык интерфейса	Выбор языка для экранных окон

Перемещение по системному меню осуществляется клавишами **[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]**. Возврат в **стартовое окно** осуществляется клавишей **[МЕНЮ]**.

6.9.1. Обмен файлами через USB порт

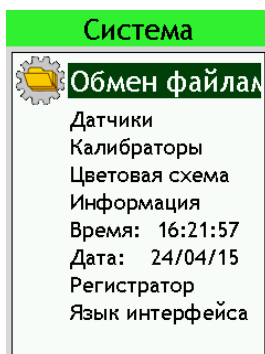

Для того чтобы открыть доступ к файлам прибора через USB порт, выделите в меню **«Система»** пункт **«Обмен файлами»** и нажмите клавишу **[ОК]** (или клавишу **[ДАННЫЕ]** – прямо из **стартового окна** или любого пункта меню **«Система»**). Прибор превращается в обычную флешку и начинает восприниматься внешними устройствами как съемный диск. На экране появится информационное сообщение **«Идет обмен файлами с ПК. Для завершения отключите диск средствами Windows и нажмите ОК»**.

Пока прибор находится в режиме обмена файлами, управление им через клавиатуру невозможно (за исключением клавиши **[ОК]**, которая прерывает обмен данных и возвращает прибор в обычное состояние).

Подробно вопрос подключения прибора к компьютеру рассмотрен в п.7.11.7.

6.9.2. Пункты меню «Датчики» и «Калибраторы»

Для входа в картотеку первичных преобразователей выделите в меню **«Система»** пункт **«Датчики»** и нажмите клавишу **[ОК]**. Картотека первичных преобразователей предназначена для хранения следующих сведений.

- Название и серийный номер датчика.
- Физическая величина (что измеряет датчик).
- Основная и производные единицы измерений и их опорные уровни.
- Номинальная чувствительность датчика.
- Калибровочные поправки для каждого разрешенного канала.

Зарегистрированные в картотеке датчики и их калибровочные настройки становятся доступными в тех режимах измерения (измерительных программах), которые используют соответствующие физические величины. Один раз зарегистрировав несколько датчиков, вы сможете затем легко переключаться между ними в процессе измерений. Причем вам не нужно будет перекалибровывать прибор при этих переключениях.

Подробно о том, как работает система **«Диспетчер датчиков»**, рассказано в пп.6.10, 7.1.

Выход из картотеки **«Датчики»** в меню **«Система»** осуществляется клавишей **[МЕНЮ]** или удержанием клавиши **[ВКЛ/ВЫКЛ]** в течение 2-3 секунд.

Для входа в картотеку калибраторов выделите в меню **«Система»** пункт **«Калибраторы»** и нажмите клавишу **[ОК]**. Картотека калибраторов содержит следующие сведения.


- Название и серийный номер зарегистрированных калибраторов.
- Физическая величина и единица измерений.
- Частота калибратора.
- Уровень калибровочного сигнала.

Зарегистрированные в картотеке калибраторы могут использоваться для автоматической калибровки в тех режимах измерения (измерительных программах), которые используют соответствующие физические величины и единицы измерения.

Выход из картотеки **«Калибраторы»** в меню **«Система»** осуществляется клавишей **[МЕНЮ]** или удержанием клавиши **[ВКЛ/ВЫКЛ]** в течение 2-3 секунд.

6.9.3. Цветовая схема


Для того чтобы настроить изображение на экране в соответствии с условиями окружающей среды, выделите в меню **«Система»** пункт **«Цветовая схема»** и нажмите клавишу **[ОК]**. На экране появится окно **«Цветовая схема»**.

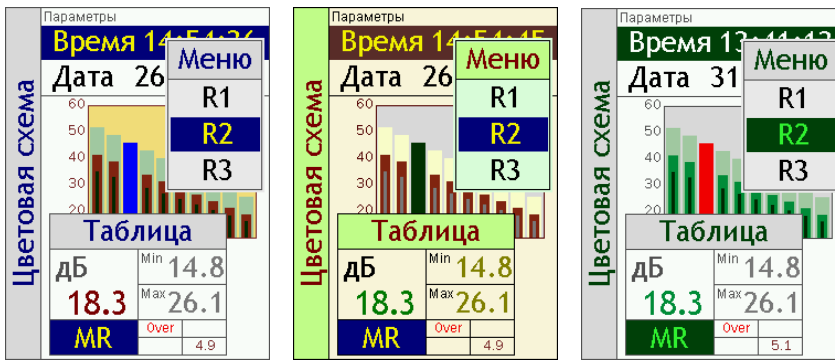

Клавиши **[ВЛЕВО]** и **[ПРАВО]** переключают палитру цветов, которыми изображаются различные элементы экранных окон прибора. Клавиши **[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]** регулируют яркость экрана.

Настроив изображение, нажмите клавишу **[ОК]** для выхода. Для возврата в меню «Система» без изменения цветовой схемы нажмите клавишу **[МЕНЮ]**.

6.9.4. Информация о системе

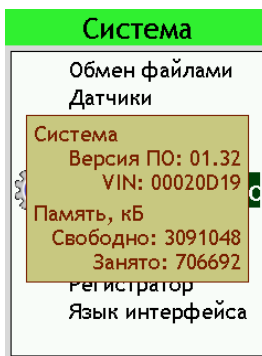



Выделите в меню «Система» пункт «Информация» и нажмите клавишу **[ОК]**. На экране появится информационный блок со следующими сведениями.

- Текущая версия встроенного программного обеспечения.
- Уникальный идентификационный номер вашего прибора (VIN).
- Объем свободной энергонезависимой памяти прибора.
- Объем занятой энергонезависимой памяти прибора.

Эта информация может потребоваться для заказа обновлений встроенного ПО, а также для получения лицензий на использование ПО **Signal+**, **ReportXL** и пр.

Для того чтобы закрыть информационное окно, нажмите клавишу **[ОК]** или **[МЕНЮ]**.

6.9.5. Настройка времени и даты

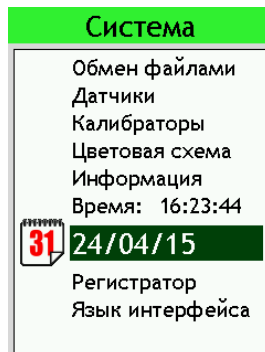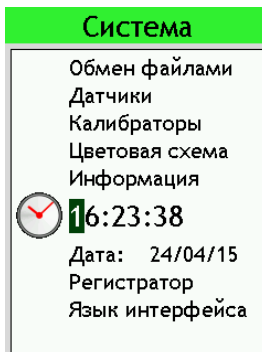


Чтобы установить правильное время или дату, войдите в меню «Система», выделите клавишами **[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]** соответствующую строку (**Время**, **Дата**) и нажмите клавишу **[ОК]**.


Выбранная строка перейдет в режим редактирования. Перемещайте курсор в нужное место строки клавишами **[ПРАВО]** и **[ЛЕВО]** и изменяйте значения в точке курсора клавишами **[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]**. Чтобы сохранить сделанные изменения, нажмите клавишу **[ОК]**. Для выхода из режима установки без изменения времени (даты), нажмите вместо **[ОК]** клавишу **[МЕНЮ]**.

6.9.6. Пункт меню «Регистратор сигнала»


Из меню «Система» можно включить специальную программу «Регистратор сигнала».

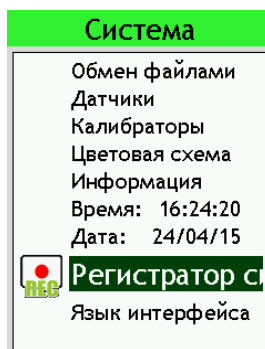

[ОК]

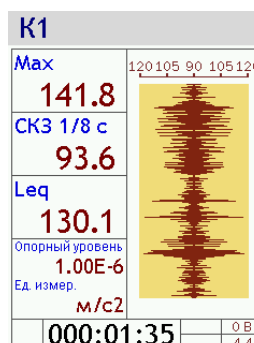

[МЕНЮ]

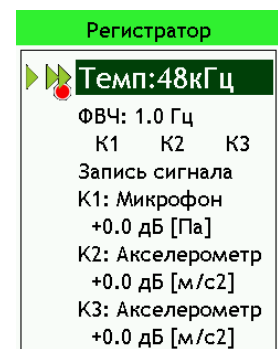


Эта программа позволяет осуществлять запись оцифрованных временных реализаций сигнала от входного канала в энергонезависимую память прибора, а также передавать эти реализации по телеметрии на внешние устройства.

Клавиша [МЕНЮ] позволяет открывать и закрывать меню программы.

Для выхода из программы «Регистратор сигнала» в меню «Система» нажмите и удерживайте клавишу [ВЫКЛ] и в ответ на запрос: «Идут измерения. Выйти?» нажмите клавишу [ОК]. Подробно о работе с программой «Регистратор сигнала» см. п.13.

6.9.7. Выбор языка интерфейса

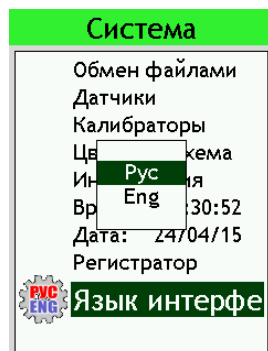

Выделите в меню «Система» пункт «Язык интерфейса» и нажмите клавишу [ОК]. На экране появится подменю выбора языка (Рус/Eng). Выберите клавишами [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] нужный язык и нажмите [ОК]. Чтобы закрыть это подменю без изменения языка, нажмите вместо [ОК] клавишу [МЕНЮ].

6.10. Система настройки измерительных трактов «Диспетчер датчиков»

В приборах серии «ЭКОФИЗИКА-111В» имеется гибкая система настройки измерительного тракта, которая называется «Диспетчер датчиков».

Диспетчер датчиков включает в себя следующие составные части:

- реестр измеряемых величин (единиц измерения);
- картотека зарегистрированных первичных преобразователей;
- картотека зарегистрированных калибраторов;
- журнал диспетчера.

6.10.1. Реестр измеряемых величин

Реестр измеряемых величин содержит базовые сведения о допустимых единицах измерения:

- наименование измеряемой физической величины;
- основная единица измерения и её опорный уровень для пересчета в децибелы;
- вторичные единицы измерения, которые соответствуют интегрированию или дифференцированию сигнала, выраженному в основных единицах измерения; а также их опорные уровни для пересчета в децибелы.

Реестр измеряемых величин прибора ЭКОФИЗИКА-111В

Измеряемая величина	Основная единица (ОЕ) и её опорный уровень	Вторичные единицы измерения		
		ОЕ/с	ОЕ·с	ОЕ·с ²
Звуковое давление	Па	x	x	x
	20.00E-6	x	x	x
Виброускорение	м/с ²	x	м/с	м
	1.00E-6	x	50.00E-9	1.00E-12
Виброскорость	м/с	м/с ²	м	x
	50.00E-9	1.00E-6	1.00E-12	x
Напряжение	мВ	мВ/с	мВ·с	мВ·с ²
	1.00E-3	1.00E+0	1.00E-6	1.00E-9
Произвольная единица	EU	EU/с	EU·с	EU·с ²
	1.00E-6	1.00E-3	1.00E-9	1.00E-12

Каждая измерительная программа прибора работает с конкретными физическими величинами (единицами измерений) по каждому каналу. В некоторых программах пользователь может по разным каналам работать с разными видами физических величин и единиц измерений.

При регистрации нового датчика пользователь указывает, для какой единицы измерения он будет использоваться.

При запуске измерительной программы прибор сканирует картотеку зарегистрированных первичных преобразователей по маске допустимых единиц измерения и формирует перечень тех датчиков, которые могут работать в выбранном режиме измерений.

В некоторых измерительных программах разные каналы работают с разными единицами измерений и с разными списками допустимых датчиков.

6.10.2. Картотека зарегистрированных первичных преобразователей (датчиков)

Датчики	Добавить	Удалить
Звуковое давление [Па]	Акселерометр AP98	
Виброускорение [м/с ²]	ДН-4-Э	
Виброскорость [м/с]	AP2082M-X	
Напряжение [мВ]	AP2082M-Y	
Произвольная [ЕУ]	AP2082M-Z	

Вход в картотеку датчиков осуществляется из меню «Система» (см. п.6.9.2). В этой картотеке хранятся карточки зарегистрированных в системе первичных преобразователей.

Карточки группируются по разделам, соответствующим различным измеряемым величинам (см.п.6.10.1). Один и тот же первичный преобразователь можно приписать разным единицам измерений. Для этого нужно создать для него несколько соответствующих карточек.

В карточке указывается название датчика, заводской номер, единица измерения, номинальная чувствительность датчика и индивидуальный коэффициент калибровки (отклонение фактической чувствительности от номинального значения в дБ).

Коэффициенты калибровки можно задать для каждого канала независимо, так как один и тот же датчик может быть подсоединен к разным входам прибора.

В карточке датчика пользователь может отредактировать вручную название единицы измерения, опорный уровень, калибровочные поправки. Эти изменения не затрагивают таблицу реестра измеряемых величин.

В некоторых измерительных программах имеется функция автоматической калибровки измерительного тракта с использованием внешнего калибратора. Если проводится такая автоматическая калибровка, новые калибровочные поправки заносятся в карточку соответствующего датчика.

Автоматическая калибровка невозможна для тех датчиков, в карточке которых пользователь изменил базовые параметры единицы измерения (название, опорный уровень).

Картотека зарегистрированных датчиков может быть переписана в компьютер в виде отдельного файла и отредактирована с помощью специализированной программы.

Название датчика		ДН-4-Э	
Серийный номер		S/N ШАБЛ	
Номинальная чувств.	Ед. измер.		
10.00E-3	м/с ²		
Разрешенные каналы			
K1	+	0.00 дБ	
K2	+	0.00 дБ	
K3	+	0.00 дБ	

6.10.3. Карточка зарегистрированных калибраторов

Калибраторы		Добавить	Удалить
Звуковое давление [Па]	20.00E-6	Виброускорение	Эталон
Виброускорение [м/с ²]	1.00E-6		АТ01
Напряжение [мВ]	1.00E-3		394С06

Вход в картотеку калибраторов осуществляется из меню «Система» (см. п.6.9.2). В этой картотеке хранятся карточки калибраторов, которые можно использовать для автоматической калировки измерительного тракта в подходящей измерительной программе. Карточки калибраторов сгруппированы по измеряемым величинам (единицам измерения).

Карточка каждого калибратора содержит следующие сведения: тип, серийный номер, единица измерения калибруемой физической величины, уровень калибровочного сигнала. Единица измерения калибратора выбирается из реестра измеряемых величин. Если калибратор предполагается использовать для калировки разных единиц измерения (например, Па и ЕУ), то его необходимо зарегистрировать для каждой требуемой единицы измерения по отдельности, то есть создать для него несколько карточек.

Тип калибратора	
АТ01	
Серийный номер	
S/N 001	
Опорный уровень	Ед. измер.
1.00E-6	м/с ²
Рабочая частота	
160 Гц	
Уровень калибратора	
+140.00 дБ	

При проведении автоматической калировки в том или ином режиме измерения пользователь может временно откорректировать данные о калибровочном уровне. Однако эти изменения не заносятся в карточку калибратора.

Все изменения калибровочного уровня калибратора регистрируются в журнале диспетчера датчиков.

6.10.4. Журнал диспетчера

Любое изменение картотек датчиков и калибраторов сопровождается записью в журнал диспетчера, имеющий кольцевую структуру. Запись содержит исчерпывающую информацию о внесенных изменениях и маркируется датой и временем. Журнал диспетчера не может быть перезаписан или изменен с помощью средств внешнего доступа.

Журнал диспетчера может быть выгружен в компьютер для просмотра в виде специального файла.

7. Приступаем к работе с прибором

7.1. Регистрация датчиков, калибровочные параметры прибора

Прежде чем приступать к измерениям, необходимо убедиться, что ваши датчики зарегистрированы в картотеке первичных преобразователей.

Зарегистрированные датчики и их калибровочные настройки становятся доступными в соответствующих режимах измерения.

Примечание. Цифровые измерители **DIN** содержат калибровочные параметры в своей собственной памяти и не используют картотеку прибора **ЭКОФИЗИКА-111В**. Поэтому первичные преобразователи, применяемые только с измерителями DIN (например, с **ОКТАФОН-110А-DIN**, **ОКТАФОН-110В-DIN**, **110-IEPE-DIN** и т.п.), регистрировать необязательно.

Для регистрации датчика или изменения его параметров выполните следующую процедуру.

- **Войдите в картотеку первичных преобразователей (см. п.6.10.2).**
- **Выберите физическую величину, для которой предназначен этот датчик.**

Датчики


Звуковое давление [Па]
Виброускорение [м/с ²]
Виброскорость [м/с]
Напряжение [мВ]
Произвольная [ЕУ]

Каждый режим измерений (измерительная программа) работает со строго определенными физическими величинами и «не видит» те первичные преобразователи, которые относятся к «посторонним» физическим величинам. Поэтому, если вы предполагаете использовать датчик в разных измерительных программах, которые работают с разными величинами, вам придется создать для него несколько карточек.

Ниже приведена таблица соответствия измерительных программ и физических величин.

Измерительная программа	Звуковое давление	Виброускорение	Виброскорость	Напряжение	Произвольная величина
XYZ:ОбВиб	-	+	-	-	-
XYZ:ЛокВиб	-	+	-	-	-
XYZ:1/3окт	+	+	+	+	+
XYZ:БПФ	+	+	+	+	+
XYZ:БПФ-вибро	-	+	-	-	-
XYZ:Виброконтроль	-	+	-	-	-
Регистратор	+	+	+	+	+

Выделите нужную физическую величину клавишами [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] и нажмите клавишу [ОК].

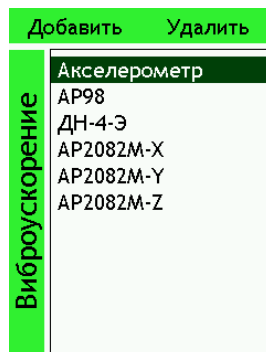

На экране появится список зарегистрированных датчиков выбранного типа.

Первая позиция в этом списке – датчик-шаблон (на примере – «Акселерометр»). Вы можете изменить его калибровки и использовать для проведения измерений. Но программа не позволит изменить его название, серийный номер и номинальную чувствительность.

Карточки датчиков, зарегистрированных пользователем, позволяют изменять все ключевые характеристики.

- **Добавление карточки нового датчика, редактирование карточки**


Название датчика		AP98	
Серийный номер		1023	
Номинальная чувств.	Ед. измер.		
10.00E-3	м/с ²		
Разрешенные каналы			
K1	+	0.53	дБ
K2	+	0.53	дБ
K3	+	0.53	дБ

Находясь в меню-списке зарегистрированных датчиков, выберите клавишами [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] тот датчик, который вы хотите использовать в качестве образца для новой карточки, и нажмите левую контекстную клавишу [Добавить]. На экране появится карточка, заполненная данными датчика-образца.

Клавиши со стрелками [ВВЕРХ], [ВНИЗ], [ВЛЕВО], [ВПРАВО] позволяют ходить по тем полям карточки, которые можно изменять.

Клавиша [ОК] переводит выделенное поле карточки в режим редактирования (изменения).

- **Ввод (редактирование) названия и серийного номера датчика**

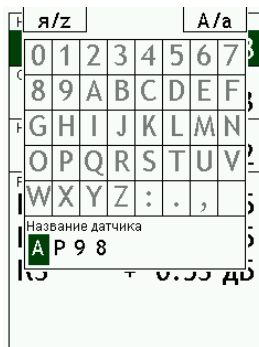

Чтобы ввести или изменить название датчика или его серийный номер, выделите клавишами со стрелками [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] соответствующее поле и нажмите [ОК].

Вы увидите экранную клавиатуру, работа с которой описана в п.7.6.

Набрав нужный текст, нажмите клавишу [ЗАПИСЬ] для сохранения и возврата в окно карточки.

Для возврата в окно карточки без сохранения введенного текста нажмите клавишу [МЕНЮ].

- **Ввод (редактирование) номинальной чувствительности**

Название датчика		AP98	
Серийный номер		1023	
Номинальная чувств.	Ед. измер.		
10.00E-3	м/с ²		
Разрешенные каналы			
K1	+	0.53	дБ
K2	+	0.53	дБ
K3	+	0.53	дБ

Поле номинальной чувствительности относится к цифровому типу. Редактирование цифровых полей рассмотрено в п.7.7.

Внимание. Калибровочные поправки вибродатчика указываются в паспорте виброметра или в другом документе свидетельствующем о поверке для конкретной величины номинальной чувствительности! Убедитесь в том, что с паспортными данными совпадают не только калибровочные поправки, но и номинальная чувствительность!

○ Разрешенные каналы и изменение калибровочных поправок вручную

Название датчика	
Серийный номер S/N 001	
Номинальная чувств.	Ед. измер.
10.00E-3	м/с2
Разрешенные каналы	
K1	нет калибровки
K2	нет калибровки
K3	нет калибровки

Чтобы установить калибровочные поправки, выделите строку соответствующего канала и нажмите клавишу [ОК]. Перемещайте курсор в нужное место поля клавишами [ВПРАВО] и [ВЛЕВО] и изменяйте значения в точке курсора клавишами [ВВЕРХ] и [ВНИЗ]. Чтобы сохранить сделанные изменения нажмите клавишу [ОК]. Для выхода из режима установки без изменения нажмите вместо [ОК] клавишу [МЕНЮ].

Примечание. Если в качестве образца нового датчика выбран датчик-шаблон, то в новой карточке для каждого разрешенного канала будут стоять слова «нет калибровки», что соответствует калибровочной поправке примерно 0,0 дБ.

При вводе и проверке калибровочных поправок не забывайте убедиться в том, что номинальная чувствительность датчика введена в соответствии с паспортными данными.

○ Единица измерений: редактирование обозначения, опорного уровня, производных единиц

Вы можете переименовать единицу измерения для своего датчика, а также изменить её опорный уровень. Эта функция может быть полезной, если потребуется представлять результаты, например, не в м/с2, а в мм/с2 и т.п.

Примечание 1. Для переименованных единиц измерений функция автоматической калибровки становится недоступной. Их калибровочные поправки можно изменить только вручную (см. предыдущий пункт).

Примечание 2. Переименование единиц измерений невозможно в карточке датчика-шаблона.

Чтобы перейти в карточку единицы измерения, выделите поле **Ед.измер.** и нажмите клавишу [ОК]. Вы увидите окно настройки единицы измерений:

AP98	
Настройка физической величины [м/с2]	
Ед. измер.	Опорный уровень
м/с2	1.00E-6
Настройка дифференцирования	
Настройка интегрирования [м/с]	
Ед. измер.	Опорный уровень
м/с	50.00E-9
Настройка дв. интегрирования [м]	
Ед. измер.	Опорный уровень
м	1.00E-12

В этом окне мы видим имя единицы измерения (на примере – **м/с2**), её опорный уровень (уровень, соответствующий 0,0 дБ), а также имена и опорные уровни вторичных единиц измерений, которые соответствуют физическим величинам, получаемым с помощью интегрирования (однократного и двойного) или дифференцирования рассматриваемой физической величины.

Примечание. Вторичные единицы измерения становятся доступны в некоторых режимах измерения (измерительных программах).

я/z		A/a					
0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V
W	X	Y	Z	:	.	,	
Физическая величина		м / с 2					
Настройка дв. интегрирования [м]							
Ед. измер.	Опорный уровень						
м	1.00E-12						

Чтобы переименовать единицу измерения, выделите клавишами со стрелками [ВВЕРХ], [ВНИЗ], [ВЛЕВО], [ВПРАВО] соответствующее поле и нажмите клавишу [ОК].

Вы увидите экранную клавиатуру, работа с которой рассмотрена в п.7.6.

Введите нужный текст, используя клавиши со стрелками, а также клавиши [ОК] (выбор символа) и [СБРОС] (удаление символа слева). Для подтверждения текста нажмите клавишу [ЗАПИСЬ]. Для выхода из режима редактирования без сохранения сделанных изменений нажмите вместо [ЗАПИСЬ] клавишу [МЕНЮ].

AP98	
Настройка физической величины	[м/с ²]
Ед. измер. м/с ²	Опорный уровень 1.00E-6
Настройка дифференцирования	
Настройка интегрирования	[м/с]
Ед. измер. м/с	Опорный уровень 50.00E-9
Настройка дв. интегрирования	
Ед. измер. м	Опорный уровень 1.00E-12

Чтобы изменить опорный уровень, выделите клавишами со стрелками [ВВЕРХ], [ВНИЗ], [ВЛЕВО], [ВПРАВО] соответствующее поле и нажмите клавишу [ОК]. Перемещайте курсор в нужное место поля клавишами [ВПРАВО] и [ВЛЕВО] и изменяйте значения в точке курсора клавишами [ВВЕРХ] и [ВНИЗ]. Чтобы сохранить сделанные изменения, нажмите клавишу [ОК]. Для выхода из режима редактирования без сохранения сделанных изменений нажмите вместо [ОК] клавишу [МЕНЮ].

- **Изменение карточки существующего датчика**

Добавить Удалить	
Виброускорение	Акселерометр
	AP98
	ДН-4Э
	AP2082M-X
	AP2082M-Y
AP2082M-Z	

Находясь в меню-списке зарегистрированных датчиков, выберите клавишами [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] тот датчик, карточку которого вы хотите посмотреть или изменить и нажмите клавишу [ОК].

Находясь в карточке датчика, вы можете изменять его название, серийный номер, номинальную чувствительность, калибровочные поправки, наименования и опорные уровни единиц измерения (см. выше п. «Добавление карточки нового датчика, редактирование карточки»).

Примечание. В карточке датчика-шаблона для редактирования доступны только калибровочные поправки.

- **Удаление карточки датчика**

Чтобы удалить карточку датчика, выделите его имя в списке и нажмите верхнюю правую контекстную клавишу [Удалить]. В ответ на запрос «Удалить датчик?» нажмите [ОК] для подтверждения удаления или [МЕНЮ] для отмены удаления карточки датчика.

7.2. Регистрация калибраторов

- **Зачем нужно регистрировать калибратор?**

Некоторые измерительные программы (например, «Общая вибрация ЭФБ-110В») имеют функцию автоматической калибровки. Для запуска этой функции нужно выбрать соответствующий калибратор. Для того чтобы каждый раз не исправлять частоту и калибровочный уровень в карточке-шаблоне, удобнее зарегистрировать отдельную карточку своего калибратора.

- **Вход в картотеку калибраторов**

Вход в картотеку калибраторов описан в п. 6.10.3.

- **Создание карточки калибратора**

Добавить Удалить	
Виброускорение	Эталон
	AT01
	394C06

Находясь в меню-списке калибраторов, нажмите [ЛКК] [Добавить]. На экране появится карточка, заполненная данными датчика-образца.

• Изменение карточки калибратора

Тип калибратора	
АТ01	
Серийный номер	
S/N 001	
Опорный уровень	Ед. измер.
1.00E-6	м/с2
Рабочая частота	
160 Гц	
Уровень калибратора	
+140.00 дБ	

Карточка «Эталон» не может быть изменена. Карточки калибраторов, заведенные пользователем, могут быть отредактированы.

Клавиши со стрелками [ВВЕРХ], [ВНИЗ], [ВЛЕВО], [ВПРАВО] позволяют ходить по тем полям карточки, которые можно изменять:

«Тип калибратора», «Серийный номер», «Рабочая частота», «Уровень калибратора».

Клавиша [ОК] переводит выделенное поле карточки в режим редактирования (изменения). Ввод текста и изменение цифровых полей производятся так, как описано в пп.7.6 и 7.7.

Для закрытия карточки калибратора нажмите клавишу [МЕНЮ].

• Удаление карточки калибратора

Чтобы удалить карточку калибратора, выделите его имя в списке и нажмите [ПКК] [Удалить]. В ответ на запрос «Удалить калибратор?» нажмите [ОК] для подтверждения удаления или [МЕНЮ] для отмены удаления карточки.

7.3. Вызов нужной измерительной программы и выход из неё

Режимы работы	
XYZ:ОбВиб	
Локальная виб	
XYZ:1/Зокт	
XYZ:БПФ-3	
ОКТАФОН-110	
ПЗ-80-ЕН500	
ПЗ-80-Е	
ПЗ-81	
ЭкоТерма-1	
ТТМ-2-04	

Чтобы запустить нужную измерительную программу (режим измерения), найдите ее в любом из перечней (см. п. 6.6), выберите нужный пункт клавишами [ВНИЗ] и [ВВЕРХ] и нажмите клавишу [ОК].

Чтобы выйти из измерительной программы в стартовое окно, нажмите и удерживайте клавишу [ВЫКЛ].

Если при этом идут измерения, на экране появится запрос: «Идут измерения. Выйти?». Для подтверждения выхода из программы нажмите клавишу [ОК], пока на экране находится этот запрос.

7.4. Как работать с меню выбранной измерительной программы

После запуска измерительной программы на экране появляется одно из окон измерений (как правило, то, которое было активным при выключении последнего сеанса этой программы). Чтобы перейти в меню настройки этого режима, нажмите клавишу [МЕНЮ].

XYZ:ЛокВиб	
График	
Мультизапись	
K1: AP2082M-X	+0.0 дБ
K2: AP2082M-Y	+0.0 дБ
K3: AP2082M-Z	+0.0 дБ
Время: 17:08:17	
Дата: 24/04/15	

XYZ:ЛокВиб	
K2: AP2082M-Y	+0.0 дБ
K3: AP2082M-Z	+0.0 дБ
Время: 17:08:27	
Дата: 24/04/15	
Подсв. вкл.	
Питание: 4.8 В	
VIN: 20D19	
Версия: 01.00	

В заголовке меню мы видим краткое название измерительной программы.

Клавиши [ВНИЗ] и [ВВЕРХ] позволяют перелистать пункты меню.

На примере слева приведено меню измерительной программы «Локальная вибрация ЭФБ-110В»

Рассмотрим более подробно поля этого меню.

График	
--------	--

Наименование измерительного окна, в которое вы перейдете, нажав клавишу [МЕНЮ] (или [ОК], если курсор находится в поле с наименованием измерительного окна). Переключение этого поля можно производить клавишами [ВЛЕВО] и [ВПРАВО], а также непосредственно в измерительном окне клавишей [ОК].

Полный перечень измерительных окон каждой измерительной программы приведен в её разделе.



Мультизапись

В этом поле показан выбранный режим сохранения результатов измерений в память прибора. В зависимости от вида измерительной программы могут быть доступны следующие режимы сохранения: **Мультизапись, Автозамер, Групповая запись, Запись сигнала** (см.п.7.8).

Чтобы переключить режим сохранения результатов в память, выделите соответствующую строку и используйте клавиши **[ВЛЕВО]** и **[ВПРАВО]**.

Чтобы перейти к настройке выбранного режима сохранения результатов, выделите соответствующую строку и нажмите клавишу **[ОК]**. Подробнее об этом см. п.7.8.



AP2082M-X



+0.0 дБ

В этих полях указано, какие датчики приписаны каждому измерительному каналу, и соответствующие калибровочные поправки.

Процедуры выбора датчиков, проверки их калибровочных параметров и автокалибровки рассмотрены ниже в п.7.5.



18:04:03



31 19/03/15

Текущие время и дата. Настройка времени и даты осуществляется в меню **Система** (см. п.6.9.5).



Включена

Регулировка подсветки экрана.

Чтобы изменить это поле, выделите соответствующую строку и нажмите клавишу **[ОК]**. Возможны следующие режимы подсветки:

Подсв.вкл. (Включена) – подсветка включена постоянно;

 
Подсв.автооткл. (Автооткл.) – подсветка автоматически гаснет примерно через 15 секунд и включается при нажатии любой клавиши.



U: 4.9 В

Информационное поле показывает текущее напряжение питания прибора.

Напряжение питания будет показано также в нижнем правом углу каждого измерительного окна.



VIN: 20D6C

Уникальный идентификационный номер прибора (**VIN**).



Версия: 01.00


Версия встроенного ПО.

Функции остальных активных клавиш в меню измерительной программы:

- | | |
|-------------------|---|
| [ЛКК] | Левая контекстная клавиша делает активными поля «Автокалибровка» для каждого измерительного канала. |
| [ЛКК]+[ОК] | Если курсор стоит в поле с калибровочной поправкой, это сочетание клавиш запускает процедуру «Автокалибровка» для соответствующего канала (см. ниже п. 7.5). |
| [ДАННЫЕ] | Переводит в окно выбора папок результатов измерений. |
| [МЕНЮ] | Переключает между выбранным окном измерений и меню программы. |
| [ВЫКЛ] | Закрывает измерительную программу и возвращает в стартовое окно выбора программ (см. п.7.3). |

7.5. Выбор датчиков, проверка калибровок, автокалибровка

• Выбор датчиков для измерительных каналов

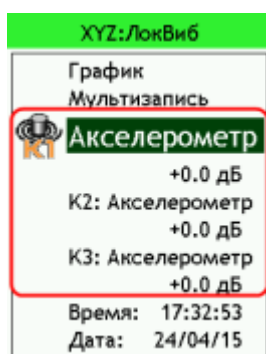

Назначение датчиков измерительным каналам осуществляется из меню выбранной программы.

Здесь мы видим, какой датчик приписан каждому каналу измерений (**K1, K2, K3**), а также его калибровочную поправку.

Эти данные берутся из картотеки первичных преобразователей (см. п.6.10.2).

Чтобы назначить нужный датчик, выделите клавишами **[ВНИЗ]** и **[ВВЕРХ]** строку соответствующего канала и нажмите клавишу **[ОК]**.

На экране появится список датчиков, доступных для этой измерительной программы.




Выберите нужный датчик из списка клавишами **[ВНИЗ]** и **[ВВЕРХ]** и нажмите клавишу **[ОК]**. Выбранный датчик и его калибровочная поправка появятся в меню измерительной программы.

• Проверка калибровочных параметров

Калибровочные параметры зарегистрированных датчиков хранятся в картотеке первичных преобразователей (см. п. 6.10.2).

Вы можете быстро проверить эти сведения, не выходя из измерительной программы. Для этого выделите в меню строку соответствующего канала, нажмите **[ОК]** для того, чтобы перейти к списку «Датчики», и затем нажмите клавишу **[ДАнные]**. На экране появится карточка выбранного датчика (описание карточек см. п. 6.10.2).

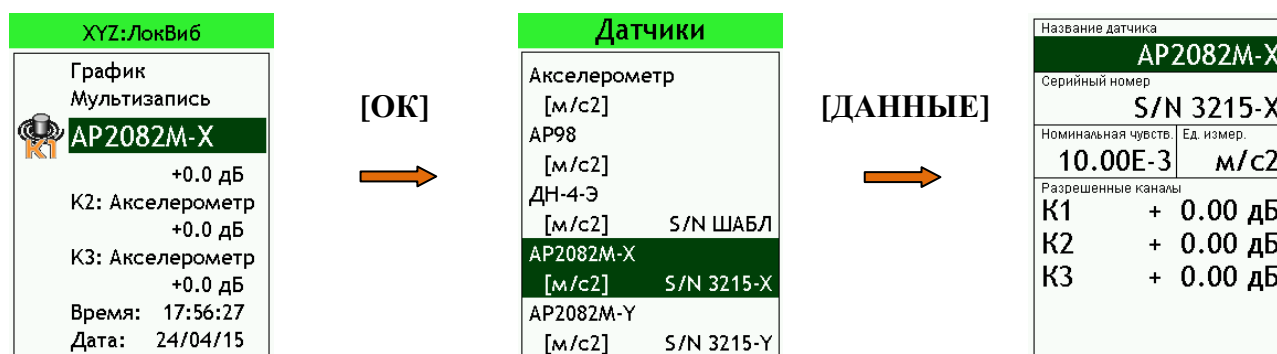

Примечание. При открытии карточки датчика из меню измерительной программы функции редактирования отключены. Вы можете только видеть калибровочные данные, но не изменять.

Для возврата на предыдущий уровень используйте клавишу **[МЕНЮ]**.

• Автокалибровка

Функция автоматической калибровки прибора доступна не во всех измерительных программах. Её суть состоит в том, что датчик подсоединяется к источнику эталонного сигнала известной частоты и уровня (калибратору), после чего прибор автоматически определяет калибровочные поправки.

Автоматическая калибровка невозможна для тех датчиков, у которых пользователь переименовал единицы измерения физических величин.

Автокалибровку следует выполнять в следующих случаях:

- при приемо-сдаточных испытаниях,
- при поверке виброметра,
- при подключении датчика с неизвестными калибровочными характеристиками.

Не рекомендуется выполнять автоматическую калибровку в процессе эксплуатации виброметра с датчиками, калибровочные параметры которых установлены по результатам поверки.

ХУЗ:ЛокВиб

График
Мультизапись




AP2082M-X

Автокалибровка
K2: Акселерометр
Автокалибровка
K3: Акселерометр
Автокалибровка
Время: 17:58:18
Дата: 24/04/15

Для активации функции автокалибровки войдите в меню измерительной программы (см.пп.7.3, 7.4), выделите калибровочную поправку нужного канала и нажмите левую контекстную клавишу над экраном. Значения калибровочных поправок каждого датчика заменятся словом «Автокалибровка».

Не отпуская левую контекстную клавишу, нажмите клавишу [ОК].

На экране появится карточка калибратора. Клавиши [ВПРАВО] и [ВЛЕВО] позволяют перелистывать карточки доступных калибраторов.

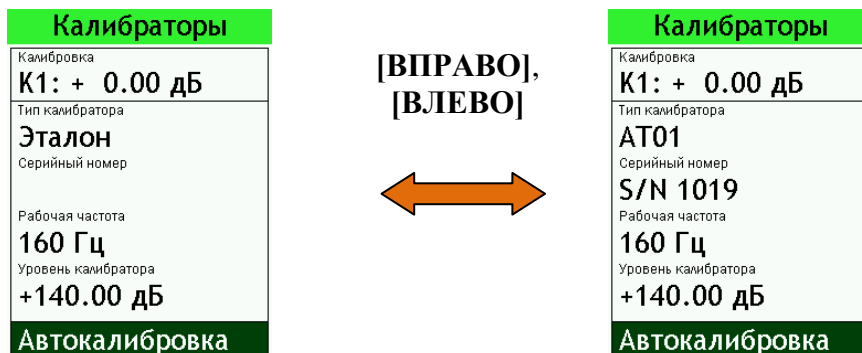

Выберите карточку нужного калибратора. Убедитесь, что указанный в карточке уровень соответствует фактическому уровню применяемого вами калибратора.

При необходимости вы можете изменить значение уровня калибратора. Этим удобно воспользоваться в том случае, если вы используете «чужой» калибратор и не хотите его специально регистрировать в системе.

Чтобы изменить значение уровня калибратора, выделите соответствующее поле (клавиши со стрелками [ВВЕРХ] и [ВНИЗ]) и нажмите [ОК]. Затем с помощью клавиш со стрелками установите нужное значение и нажмите [ОК] для подтверждения. Для выхода из режима редактирования уровня без сохранения сделанных изменений, нажмите клавишу [МЕНЮ].

Примечание. Сделанные изменения не будут сохраняться в карточке калибратора, однако они будут отмечены в журнале диспетчера датчиков.

Выделив строку «Автокалибровка» и нажав [ОК], вы запускаете процесс автоматической калибровки.

Внимание. Не забудьте перед этим убедиться, что датчик присоединен к калибратору и калибратор включен!



На экране появится график 1/3-октавного спектра.

В спектре должен присутствовать пик, соответствующей частоте калибратора. Убедитесь, что курсор установлен на этот пик.

Клавиши **[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]** позволяют подобрать оптимальный масштаб отображения графика.

Клавиши **[ВЛЕВО]** и **[ВПРАВО]** перемещают частотный курсор по спектру.

Частота курсора и измеренный уровень вибрации на этой частоте показаны непосредственно под графиком.

В следующей строке мы видим разность (поле **Разность**) между измеренным уровнем вибрации и уровнем калибратора (поле **Уровень**), то есть калибровочную поправку с обратным знаком.

XYZ:ЛокВиб

График
Мультизапись
К1: AP2082M-X

КК +0.3 дБ

К2: Акселерометр
+0.0 дБ

К3: Акселерометр
+0.0 дБ

Время: 18:05:03
Дата: 24/04/15


Если нужно прервать процесс автокалибровки и вернуться в карточку калибратора, нажмите **[МЕНЮ]**.

Убедившись в стабильности показаний на частоте калибратора, нажмите клавишу **[ЗАПИСЬ]** для запоминания калибровочной поправки. Вы вернетесь в меню измерительной программы, а новая калибровочная поправка запишется в карточку датчика и будет отображаться в соответствующем поле меню (с точностью до 0,1 дБ).

7.6. Ввод текста в текстовые поля с помощью экранной клавиатуры

Пользователь имеет возможность ввести собственный текст в поля наименований и серийных номеров датчиков и калибраторов, примечаний к измерениям и т.п. Такие поля мы называем текстовыми.

Чтобы перевести текстовое поле в режим редактирования, выделите его с помощью клавиш со стрелками и нажмите **[ОК]**. Вы увидите экранную клавиатуру.

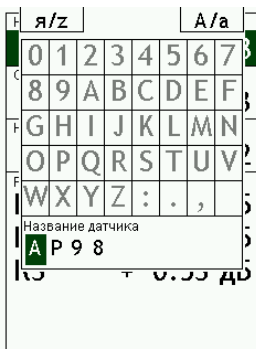

В нижней строке экранной клавиатуры выводится набранный текст. Над строкой текста мы видим строки собственно клавиатуры.

Курсор выделения может перемещаться по строкам и столбцам этого окна с помощью клавиш со стрелками **[ВЛЕВО]**, **[ВПРАВО]** и **[ВВЕРХ]**, **[ВНИЗ]**.

Если курсор выделения установлен на символе строки текста, то клавиша **[СБРОС]** удаляет этот символ.

Для ввода символа в текстовую строку установите курсор в нужное место этой строки, затем перейдите клавишей **[ВВЕРХ]** на экранную клавиатуру и, используя клавиши со стрелками, найдите нужный символ.

Примечание. Когда курсор расположен на клавиатуре, редактируемая позиция строки текста помечается нижним подчеркиванием.

Левая контекстная клавиша **[я/z]** переключает экранную клавиатуру между латиницей и кириллицей. Правая контекстная клавиша **[A/a]** переключает экранную клавиатуру между заглавными и маленькими буквами.

Выбрав нужный символ, нажмите клавишу **[ОК]**, и символ появится в строке текста. При этом подчеркнутая позиция ввода сместится на один шаг вправо. Клавиша **[СБРОС]** удаляет

символ текстовой строки, находящийся слева от позиции ввода, если курсор выделения установлен на клавиатуре.

Набрав нужный текст, нажмите клавишу **[ЗАПИСЬ]** для сохранения и возврата в окно карточки. Для возврата в окно карточки без сохранения введенного текста нажмите клавишу **[МЕНЮ]**.

7.7. Редактирование значений цифровых полей

К цифровому типу относятся поля **Дата** и **Время**, поля номинальной чувствительности датчиков, калибровочных поправок, продолжительности измерений и т.п.

Название датчика		AP98	
Серийный номер			
Номинальная чувств.	Ед. измер.		
10.00E-3	м/с2		
Разрешенные каналы			
K1	+ 0.53 дБ		
K2	+ 0.53 дБ		
K3	+ 0.53 дБ		

Чтобы изменить значение цифрового поля, выделите его с помощью клавиш со стрелками и нажмите **[ОК]**. Выбранное поле перейдет в режим редактирования. Перемещайте курсор в нужное место поля клавишами **[ВПРАВО]** и **[ВЛЕВО]** и изменяйте значения в точке курсора клавишами **[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]**. Чтобы сохранить сделанные изменения, нажмите клавишу **[ОК]**. Если вы хотите выйти из режима редактирования без изменения, нажмите вместо **[ОК]** клавишу **[МЕНЮ]**.

7.8. Виды записи в память прибора ЭКОФИЗИКА-111В

В меню измерительной программы пользователь может выбрать подходящий способ записи в память результатов измерений.

Измерительная программа	Виды записи в память прибора ЭКОФИЗИКА-111В			
	Мультизапись	Групповая запись	Запись сигнала	Автозамер
XYZ:ОбВиб	+	+	+	+
XYZ:ЛокВиб	+	+	+	+
XYZ:1/3окт	Нет	Нет	Нет	+
XYZ:БПФ-3	Нет	Нет	Нет	+
XYZ:БПФ-вибро	Нет	Нет	Нет	+
XYZ:Виброконтроль	Нет	Нет	Нет	+
Регистратор	Нет	Нет	+	Нет
Виды записи в память цифровых преобразователей DIN				
DIN:ЭкоЗвук	Нет	+	Нет	+
DIN:мкВ-метр	Нет	Нет	Нет	+
DIN:E300 DIN:E400 DIN:H300 DIN:H400	Нет	+	Нет	+
DIN:ПЗ-80-Е	Нет (Ручная запись отдельного измерения)			
DIN:ПЗ-81мкТл DIN:ПЗ-81мТл	Нет	+	Нет	+
DIN:ЭкоТерма-1	Нет	Нет	Нет	+
DIN:ТТМ-2-04	Нет	+	Нет	Нет

DIN-Эколайт-01	Нет	+	Нет	+
----------------	-----	---	-----	---

XYZ:ЛокВиб

График

Мультизапись

K1: AP2082M-X
+0.3 дБ

K2: Акселерометр
+0.0 дБ

K3: Акселерометр
+0.0 дБ

Время: 18:19:30
Дата: 24/04/15

Активный в данный момент вид записи в память показан в меню измерительной программы.

Примечание. Исключение составляет измерительная программа **DIN:ПЗ-80-Е**, в которой отсутствует автоматическая запись в память.

Чтобы переключиться на другой вид записи в память, выделите соответствующую строку клавишами со стрелками **[ВНИЗ]** и **[ВВЕРХ]** и проведите переключение клавишами **[ВПРАВО]** или **[ВЛЕВО]**.

7.8.1. Автозамер

Автозамер – это простейший вид автоматической записи в память, при котором прибор через равные промежутки времени сохраняет в файл все имеющиеся на этот момент результаты. В отличие от функции **Мультизапись**, функция **Автозамер** позволяет регулировать шаг сохранения данных. Поэтому в приложениях с длительными сроками накопления информации функция **Автозамер** является предпочтительной.

Примечание. В приборах предыдущих поколений (ОКТАВА-110А, 110-ЭКО, 101ВМ и т.п.) аналогичная функция называлась «Мультизапись». Не следует путать её с функцией «Мультизапись» прибора ЭКОФИЗИКА-111В.

Параметры настройки функции **Автозамер**.

- Количество** количество шагов автоматической записи в память (от 1 до 9999).
- Шаг** интервал времени (мин:сек) между моментами записи в память (от 1с до 59 мин 59 с).
- Примечание** комментарий пользователя, который сохраняется в файл вместе с результатами (10 символов).

Чтобы настроить параметры функции **Автозамер**, выделите её в меню соответствующей измерительной программы и нажмите клавишу **[ОК]**. На экране появится окно настройки.

XYZ:1/Зокт

График

Автозамер

K1: Акселерометр
+0.0 дБ [м/с²]

K2: Акселерометр
+0.0 дБ [м/с²]

K3: Акселерометр
+0.0 дБ [м/с²]

Время: 18:21:22
Дата: 24/04/15

[ОК]

XYZ:1/Зокт

График

Автозамер

Количество
100

Шаг
00:01

Примечание
100 сек


Время: 18:21:27
Дата: 24/04/15

Чтобы изменить нужный параметр, выделите его клавишами со стрелками **[ВНИЗ]** и **[ВВЕРХ]** и нажмите клавишу **[ОК]**.

Параметры **Количество** и **Шаг** относятся к цифровым полям, редактирование которых описано в п.7.7. Параметр **Примечание** является текстовым полем. Ввод текста в такие поля рассмотрен в п.7.6.

Чтобы вернуться из окна **Автозамер** в меню измерительной программы, нажмите клавишу **[МЕНЮ]**.

Рассмотрим, как работает **Автозамер** на примере режима 1/3-октавного анализатора (XYZ:1/Зокт). Запустим измерения и в нужный момент нажмем клавишу **[ЗАПИСЬ]**.

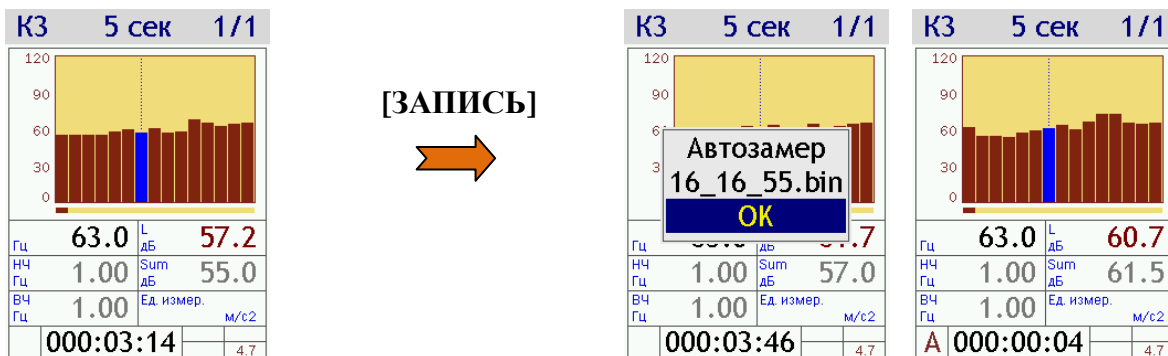

Сначала на экране на несколько секунд появится сообщение с именем файла, в который будет производиться запись.


Примечание. Файлы, получаемые в режиме **Автозамер**, имеют расширение **.bin**.

Затем окно измерений принимает обычный вид, но в левом нижнем углу появляется символ **A**, а в поле продолжительности измерения - обратный отсчет времени **Автозамера**.

Если во время ведущейся записи в показательные моменты процесса нажимать клавишу **ЗАПИСЬ** (при этом цвет символа **A** кратковременно меняется на более яркий - **A**), то в эти моменты в файле записи расставляются маркеры, использование которых может быть очень удобно при компьютерной постобработке специализированными программами (например, **Signal+**).

Когда прибор завершит **Автозамер** (сохранит в память полное количество шагов записи), символ **A** гаснет. Если вы хотите прервать **Автозамер**, не дожидаясь конца, нажмите клавишу **[СТОП]** или **[СБРОС]**.

Результаты, сохраненные в режиме **Автозамер**, находятся в едином файле. Пользователь может вызвать этот файл из памяти и подробно изучить каждый шаг записи. В отличие от функций **Мультизапись**, **Групповая запись** и **Запись сигнала**, **Автозамер** не имеет средств дополнительной постобработки результатов измерений.

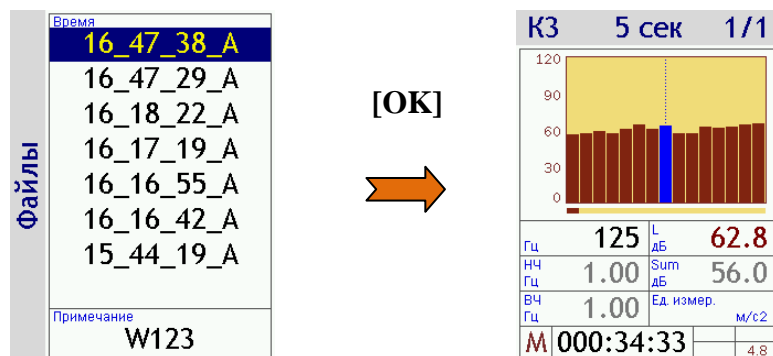

Файлы **Автозамера** маркируются окончанием **_A**. Вызов сохраненных данных из памяти прибора и работа с ними рассмотрены подробно в п.7.11.3.

7.8.2. Мультизапись

Мультизапись – это автоматическая запись в память результатов измерений с постоянным шагом по времени. Прибор **ЭКОФИЗИКА-111В** имеет специальные средства выделения и обработки виброакустических событий по хронограммам файлов типа **Мультизапись**. Поэтому функция **Мультизапись** является предпочтительной для относительно коротких замеров (от нескольких минут до 1-2 часов).

Примечание. В приборах предыдущих поколений (ОКТАВА-110А, 110-ЭКО, 101ВМ и т.п.) также имеется функция «Мультизапись». Она соответствует функции «Автозамер» прибора **ЭКОФИЗИКА-111В**.

Параметры настройки функции **Мультизапись**.


Продолжительность общая продолжительность автоматической записи в память (от 1 с до 999 ч 59 мин 59 с).

Примечание комментарий пользователя, который сохраняется в файл вместе с результатами (10 символов).

В последней строке окна настройки **Мультизапись** показан примерный объем памяти, который займут данные при выбранных параметрах.

В большинстве измерительных программ шаг мультизаписи установлен равным 1/3 с и не может быть изменен пользователем. Информация по конкретным измерительным программам приведена в их спецификациях в соответствующих главах ниже.

Чтобы настроить параметры функции **Мультизапись**, выделите её в меню соответствующей измерительной программы и нажмите клавишу **[ОК]**. На экране появится окно настройки.

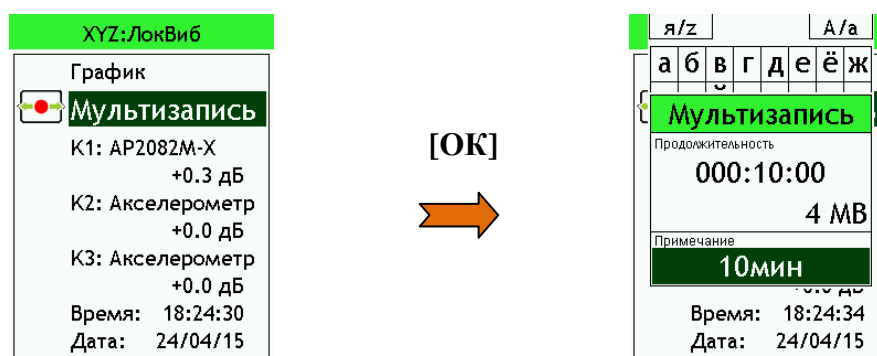

Чтобы изменить нужный параметр, выделите его клавишами со стрелками **[ВНИЗ]** и **[ВВЕРХ]** и нажмите клавишу **[ОК]**.

Параметр **Продолжительность** относится к цифровым полям, редактирование которых описано в п.7.7. Параметр **Примечание** является текстовым полем. Ввод текста в такие поля рассмотрен в п.7.6.

Чтобы вернуться из окна **Мультизапись** в меню измерительной программы, нажмите клавишу **[МЕНЮ]**.

Рассмотрим, как работает **Мультизапись** на примере режима «**Локальная вибрация ЭФБ-110В**».

Запустим измерения и в нужный момент нажмем клавишу **[ЗАПИСЬ]**.

Leq	Wh	дБ		Leq	Wh	дБ	Leq	Wh	дБ
K1	Пик	135.2	[ЗАПИСЬ]	K1	Пик	140.8	K1	Пик	140.8
104.9	A(8)	82.6		117.1	A(8)	84.4	106.7	A(8)	86.3
K2	Пик	149.9	→	K2	Пик	145.5	K2	Пик	145.6
114.4	A(8)	92.1		111.2	A(8)	90.8	111.2	A(8)	90.8
K3	Пик	145.4	→	K3	Пик	144.5	K3	Пик	134.5
109.4	A(8)	87.1		109.2	A(8)	82.5	104.9	A(8)	84.5
Av	Пик	149.9	→	Av	Пик	144.5	Av	Пик	145.6
115.9	A(8)	93.6		122.9	A(8)	90.3	113.2	A(8)	92.8
000:02:48		4.8		000:00:15		4.8	R 000:00:19		4.8

Сначала на экране на несколько секунд появится сообщение с именем файла, в который будет производиться запись. Файлы, получаемые в режиме **Мультизапись**, имеют расширение **.dcr**.

Затем окно измерений принимает обычный вид, но в левом нижнем углу окна появится символ **R**, а в поле продолжительности измерения появится обратный отсчет времени **Мультизаписи**.


Если во время ведущейся записи в показательные моменты процесса нажимать клавишу **ЗАПИСЬ** (при этом цвет символа **R** кратковременно меняется на более яркий - **R**), то в эти моменты в файле записи расставляются маркеры, которые затем будут видны на хронограмме и использование которых может быть также очень удобно при компьютерной постобработке специализированными программами (например, **Signal+**).

Когда прибор завершит **Мультизапись** (обратный отсчет закончится), символ **R** гаснет. Если вы хотите прервать **Мультизапись**, не дожидаясь конца, нажмите клавишу **[СТОП]** или **[СБРОС]**.

Примечание 1. Если вам нужно просто сохранить результат замера вручную, не используя автоматическую запись, то выполните измерения без предварительного нажатия кнопки **[ЗАПИСЬ]**; по завершении замера остановите прибор клавишей **[СТОП]** и сохраните данные клавишей **[ЗАПИСЬ]**. Получившийся файл мультизаписи будет содержать единственный шаг.

Примечание 2. Запись однократного измерения можно также осуществить в режимах **Автозамер** и **Групповая запись**.

Результаты, сохраненные в режиме **Мультизапись**, находятся в едином файле. Пользователь может вызвать этот файл из памяти и подробно изучить.

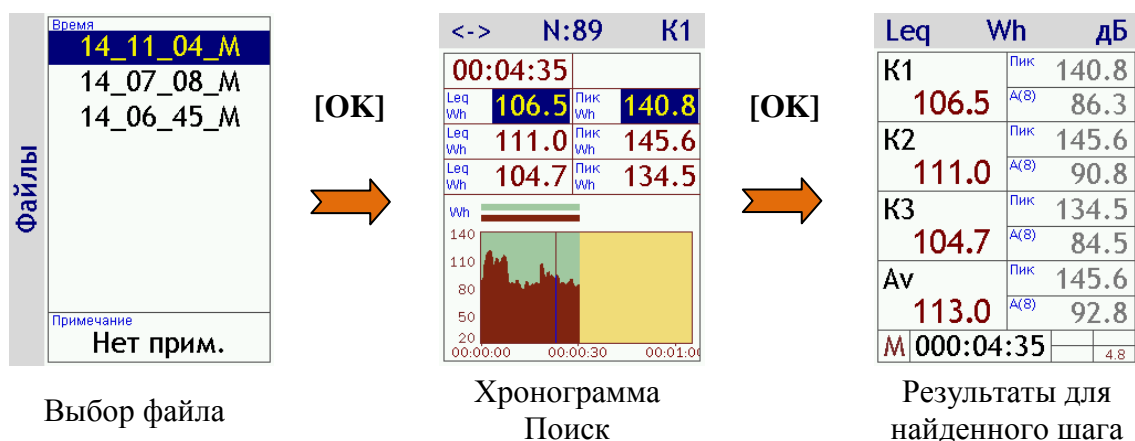

Файлы **Мультизаписи** маркируются окончанием **_M**. Вызов сохраненных данных из памяти прибора и работа с ними рассмотрены подробно в п.7.11.4.

7.8.3. Групповая запись


Групповая запись – это способ сохранения результатов измерений вручную, при котором все данные сохраняются в общем файле для удобства последующей обработки. Прибор **ЭКОФИЗИКА-111В** может осуществлять постобработку файлов типа **Групповая запись**: рассчитывать средние арифметические значения и стандартные отклонения (стандартную неопределенность).

Параметры настройки функции **Групповая запись**:

Количество максимальное количество замеров группе (от 1 до 12).

Примечание комментарий пользователя, который сохраняется в файл вместе с результатами (10 символов).

Чтобы настроить параметры функции **Групповая запись**, выделите её в меню соответствующей измерительной программы и нажмите клавишу **[ОК]**. На экране появится окно настройки.

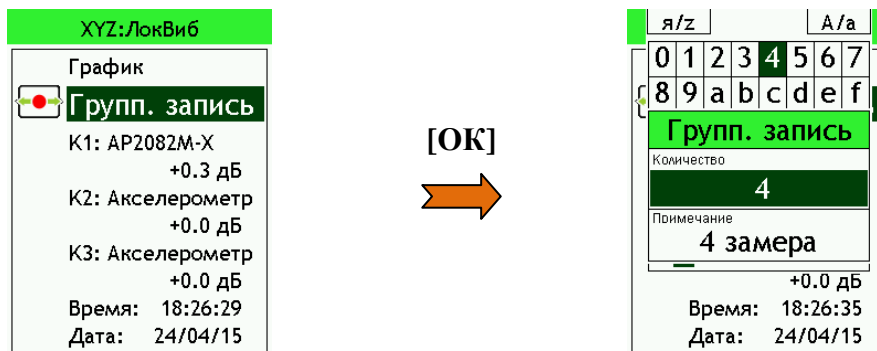


Чтобы изменить нужный параметр, выделите его клавишами со стрелками **[ВНИЗ]** и **[ВВЕРХ]** и нажмите клавишу **[ОК]**.

Параметр **Количество** относится к цифровым полям, редактирование которых описано в п.7.7. Параметр **Примечание** является текстовым полем. Ввод текста в такие поля рассмотрен в п.7.6.

Для того чтобы вернуться из окна **Групп. запись** в меню измерительной программы, нажмите клавишу **[МЕНЮ]**.

Рассмотрим, как работает **Групповая запись** на примере режима «**Локальная вибрация ЭФБ-110В**».

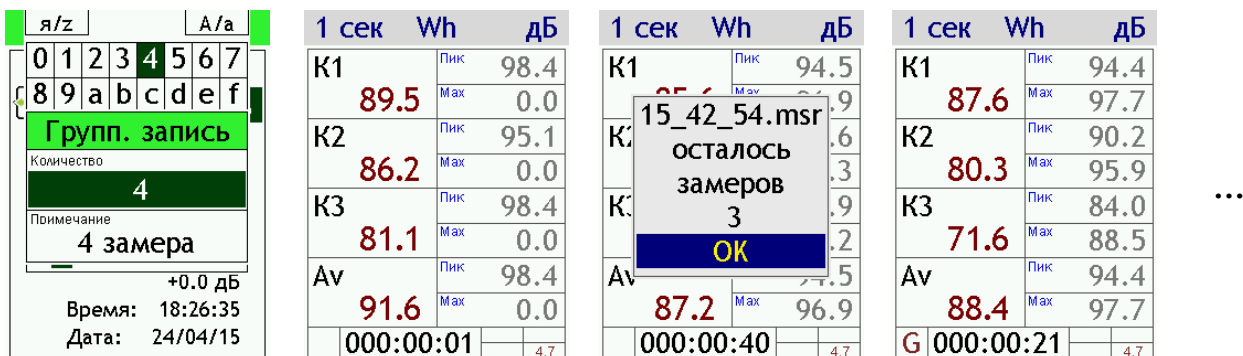

Установим количество замеров групповой записи равным 4

В окне измерений запускаем замер

По завершении замера нажимаем клавишу **[СТОП]**, а затем **[ЗАПИСЬ]**

Запускаем следующий замер клавишей **[СТАРТ]**

И т.д.

Если вы проводите измерения в режиме **Групповая запись**, клавиша **[ЗАПИСЬ]** будет доступна только в состоянии **СТОП**. При её нажатии появится информационное окно с именем файла и количеством оставшихся замеров (см. рисунок вверху). Затем прибор автоматически сбрасывает результаты и переходит в состояние ожидания следующего замера. Запуск нового измерения осуществляется клавишей **[СТАРТ]**.

Файлы групповой записи имеют расширение **.msrf**.

После сохранения первого замера в левом нижнем углу появляется символ **G** (Групповая запись), который остаётся на экране до закрытия файла групповой записи.

Файл групповой записи закрывается при выполнении одного из условий:

- сделаны все назначенные замеры;
- произведено принудительное прерывание - нажата клавиша **[СБРОС]** в состоянии **СТОП**;
- произведено принудительное прерывание - нажаты клавиши **[СБРОС]** или **[ЗАПИСЬ]** вместо клавиши **[ОК]**, когда в окне выведено сообщение «**Осталось замеров N. ОК**» (см. рисунок выше).

Во всех этих случаях следующие замеры будут сохраняться в новый файл.


Если текущий замер по какой-то причине не получился, вы можете его обнулить клавишей **[СБРОС]**. Но не останавливайте при этом измерение!

Результаты, сохраненные в режиме **Групповая запись**, находятся в едином файле. Пользователь может вызвать этот файл из памяти и подробно изучить.



Файлы **Групповой записи** маркируются в списке окончанием **_G**. Работа с файлами типа **Групповая запись** на экране прибора рассмотрена в п.7.11.5.


7.8.4. Запись сигнала

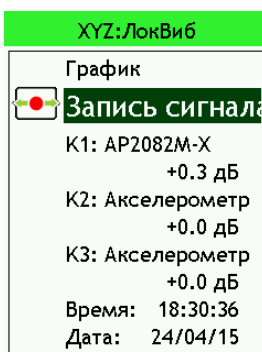

Если в меню измерительной программы выбрать тип сохранения данных **Запись сигнала**, то вы сможете одновременно с измерениями осуществлять запись временных реализаций сигналов. Характеристики записываемых сигналов (частотный диапазон, частота выборки и т.п.) могут быть разными для различных измерительных программ (см. раздел соответствующей измерительной программы).

Записанные сигналы можно обработать на компьютере или провести их постобработку в той же измерительной программе, в которой они были сделаны.

Примечание. Если вам нужно только записывать сигналы, вы можете использовать режим **Регистратор сигнала** (см.п.6.9.6). Однако в этом случае вы не сможете проводить постобработку записанных сигналов непосредственно на приборе.

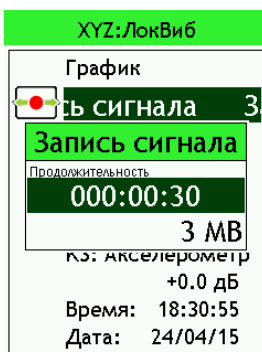

Функция **Запись сигнала** имеет единственный параметр настройки.

Продолжительность – максимальная продолжительность записи; может принимать значения от 1 с до 999 ч 59 мин 59 сек. Фактическая продолжительность записи может быть ограничена свободным объемом памяти прибора.

Чтобы настроить нужные параметры функции, выберите в меню измерительной программы строку **Запись сигнала** и нажмите клавишу **[ОК]**. Появится окно настройки с выделенным полем **Продолжительность**.

Нажмите клавишу **[ОК]** для перехода к редактированию этого поля. Поле **Продолжительность** относится к цифровому типу, редактирование которого рассмотрено в п.7.7.

В последней строке окна настройки **Запись сигнала** показан примерный объем памяти, который займет файл при выбранных параметрах записи.

Чтобы вернуться из окна настройки записи сигналов в меню измерительной программы, нажмите клавишу **[МЕНЮ]**.

Если теперь в процессе измерения нажать клавишу **[ЗАПИСЬ]**, на экране появится сообщение с именем файла, а затем в последней строке появится обратный отсчет времени и знак **S**, который означает, что файл записи сигнала открыт и заполняется.



Если во время ведущейся записи в показательные моменты процесса нажимать клавишу **ЗАПИСЬ** (при этом цвет символа **S** кратковременно меняется на более яркий - **S**), то в эти моменты в файле записи расставляются маркеры, использование которых может быть очень удобно при компьютерной постобработке специализированными программами (например, **Signal+**).

По истечении заданной продолжительности файл записи сигнала закрывается, знак **S** исчезает и окно измерений возвращается к обычному виду.


Чтобы принудительно прервать запись сигнала, нажмите клавишу **[СТОП]** или **[СБРОС]**.

Если после завершения записи сигнала вы хотите сохранить в память ещё и полученные результаты измерения, переведите прибор в состояние **[СТОП]**, вернитесь в меню измерительной программы клавишей **[МЕНЮ]**, установите режим сохранения **Мультизапись**, вернитесь в окно измерений клавишей **[МЕНЮ]** и нажмите клавишу **[ЗАПИСЬ]**.


Файлы сигналов маркируются в списке окончанием **_S**. Работа с файлами сигналов рассмотрена в п.7.11.6.


7.9. Управление прибором в процессе измерений

Клавиша **[МЕНЮ]** переключает между меню измерительной программы и активным окном результатов измерений.

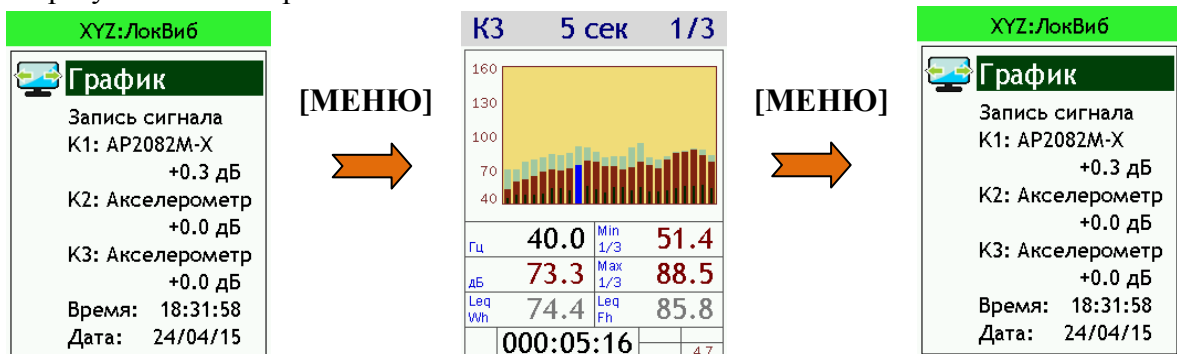

Во многих измерительных программах результаты измерений группируются в нескольких окнах (см. раздел соответствующей измерительной программы). Перелистывание доступных измерительных окон может осуществляться как из меню программы клавишами **[ВПРАВО]** и **[ВЛЕВО]** (см. п.7.4), так и непосредственно из окна данных клавишей **[ОК]**.

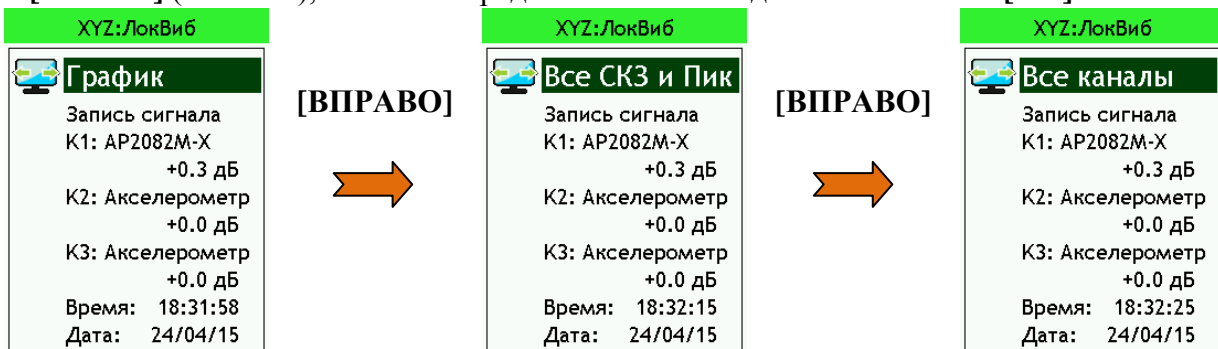

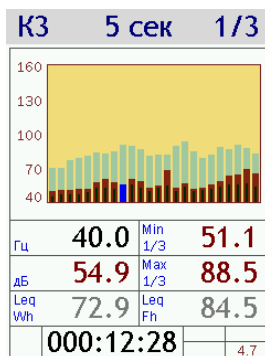

[OK]




K3		Fh	дБ
Leq	84.5	Пик	131.5
		A(8)	68.8
1 сек	75.6	Пик	91.2
		Max	103.0
5 сек	89.9	Пик	125.2
		Max	96.5
10 сек	87.4	Пик	125.2
		Max	94.0
000:12:50			4.7

[OK]



1 сек		Fh	дБ
K1	72.9	Пик	85.5
		Max	104.0
K2	71.2	Пик	85.3
		Max	99.3
K3	72.8	Пик	89.0
		Max	103.0
Av	77.1	Пик	89.0
		Max	104.0
000:13:00			4.7

...

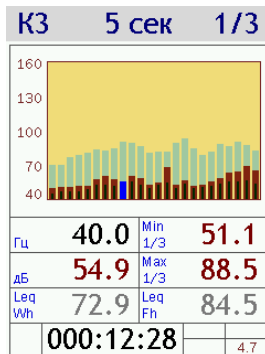

В окне результатов клавиша [СТАРТ/СТОП] запускает измерения. Повторное её нажатие переводит прибор в состояние ПАУЗА.

О том, идут измерения, или они остановлены, мы узнаём по индикации продолжительности замера в последней строке окна результатов.

В состоянии ПАУЗА время замера останавливается, а все накопленные до этого результаты остаются на экране. Возобновление измерения осуществляется также клавишей [СТАРТ/СТОП].

Клавиша [СБРОС] обнуляет результаты замеров и продолжительность измерения.

Контекстные клавиши, расположенные над экраном, позволяют переключать различные виды данных в соответствии с метками, размещенными непосредственно под ними.

Клавиши со стрелками в некоторых окнах дублируют функции контекстных клавиш, а в графических окнах позволяют настраивать масштабы изображения.

Клавиша [ЗАПИСЬ] предназначена для сохранения результатов в память прибора. Подробно о различных функциях записи в память говорится в п.7.8.

Примечание. Если во время записи объем памяти будет исчерпан (например, при длительной записи сигнала), то запись в память прекратится, файл с записью до этого момента автоматически сохранится, а на экране появится сообщение «Недостаточно памяти». Нажатие любой клавиши продолжит измерение без записи. Для продолжения записи следует предварительно очистить память прибора (см. п.7.11.2).

Одновременное нажатие клавиш [ДАнные]+[ЗАПИСЬ] в состоянии ПАУЗА осуществляет сохранение содержимого активного окна результатов в Блокнот (см.п.7.10).

В правом нижнем углу каждого измерительного окна выводится напряжение питания.

Если произошла перегрузка измерительной цепи, то во второй строке снизу появляется индикация **Over** красного цвета.

000:00:50	Over	
		4.4

Если состояние перегрузки прошло, индикация **Over** все равно сохраняется до сброса измерений, однако его цвет не отличается от цвета надписей справа.

000:01:46	Over	
		4.4

В случае возникновения перегрузки нажмите клавишу [СБРОС]. Если индикация перегрузки не исчезает, это означает, что уровень измеряемого сигнала превышает верхний предел установленного в данный момент диапазона измерений. В этом случае нужно использовать датчик меньшей чувствительности.

В приборе предусмотрена индикация того, что уровень сигнала опустился ниже минимального предела измерения установленного диапазона.

Эта индикация представлена в виде надписи **Under** красного цвета в последней строке экрана (рядом с напряжением питания).

000:01:28	Under	
		4.4

Если измеряемый сигнал слаб (измеряемые значения находятся вблизи нижней границы диапазона измерений), рекомендуется использовать более чувствительный датчик (под более чувствительным понимается датчик, имеющий более низкий уровень собственных шумов).

Внимание. Даже при наличии индикации **Under** уровни в октавных и третьоктавных полосах частот могут быть корректными. Пределы измерений уровней ускорения и звукового давления в октавных и третьоктавных полосах приборами **ОКТАВА** и **ЭКОФИЗИКА** приведены в **МИ ПКФ 12-006** (см. www.octava.info).

Некоторые измерительные программы имеют дополнительные возможности оперативной работы с данными в процессе измерений. Например, режим **«Локальная вибрация ЭФБ-110В»** имеет функцию оперативной постобработки хронограмм предыстории. Подобные дополнительные возможности описаны в параграфах соответствующих измерительных программ.

7.10. Запись в блокнот

Одновременно с описанными в п.7.8 способами сохранения данных пользователь прибора **ЭКОФИЗИКА-111В** может осуществить ещё один, особый вид записи в память, а именно **Запись в Блокнот**.

Блокнот удобен в тех случаях, когда вы хотите сохранить только то, что видите на экране. Особенно это актуально для результатов постобработки хронограмм мультizaписи и предысторий, которые не могут быть сохранены иным способом.

Блокнот – это отдельный текстовый файл (**NOTE.TXT**), который создается в корневом каталоге энергонезависимой памяти прибора при первой записи. Работать с файлом блокнота можно только на компьютере (см. п.7.11.7).

Запись в блокнот может быть произведена только при остановленном измерении (прибор должен находиться в состоянии **СТОП**). Чтобы записать данные, которые вы видите на экране прибора, в блокнот, остановите измерение клавишей **[СТОП]** и после этого нажмите одновременно клавиши **[ДАННЫЕ]** и **[ЗАПИСЬ]**. Появится сообщение: **«Блокнот Записан»**.


Новая запись заносится в конец файла **NOTE.TXT**. Запись содержит сведения о режиме, в котором она была сделана, о дате и времени, датчике и его калибровочных параметрах, а также о тех результатах измерений, которые вы видели на экране.

Таким образом, все записи блокнота хранятся в общем файле независимо от того, в каком режиме они были сделаны.

Максимальный объем файла **NOTE.TXT** – **1 Мбайт**. При превышении максимального объема файла **NOTE.TXT** прибор стирает самую старую запись (из начала файла) и записывает новую информацию в конец файла.

Для тех измерительных окон, в которых данные представлены в графическом виде, запись в блокнот сопровождается одновременным сохранением в корневом каталоге графического файла-копии экрана типа **.bmp**. При этом в левом нижнем поле экрана появляется символ **N**, а имя графического файла также присоединяется в блокнотную запись.

7.11. Как работать с данными из памяти прибора

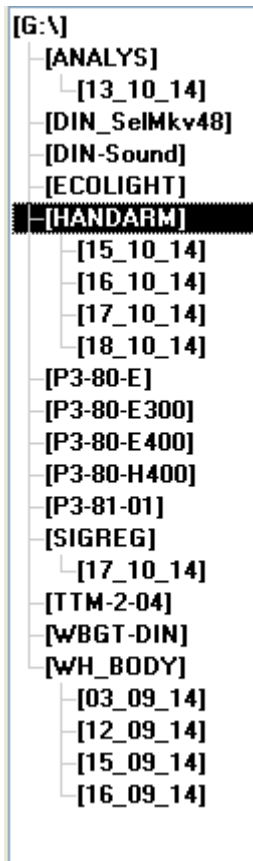

7.11.1. Как организована память прибора: папки и файлы

Если посмотреть содержимое памяти прибора на компьютере, то мы увидим примерно такую структуру, как на рисунке слева.

Каждая измерительная программа прибора имеет собственную папку для сохранения результатов измерения. Для удобства пользования файлы измерений с одинаковой датой сохраняются в одной подпапке.


Имя файла содержит информацию о времени сохранения и типе записи:

15_28_47.EDT
15_34_39.EDT
15_34_51.EDT
15_36_39.DCR

Таблица папок измерительных программ и расширений файлов приведена в п.7.11.7.

7.11.2. Как вызвать данные из памяти прибора на экран

Чтобы вывести на экран прибора данные из сохраненного ранее файла, войдите в меню той измерительной программы, в которой он был создан и нажмите клавишу **[ДААННЫЕ]**.

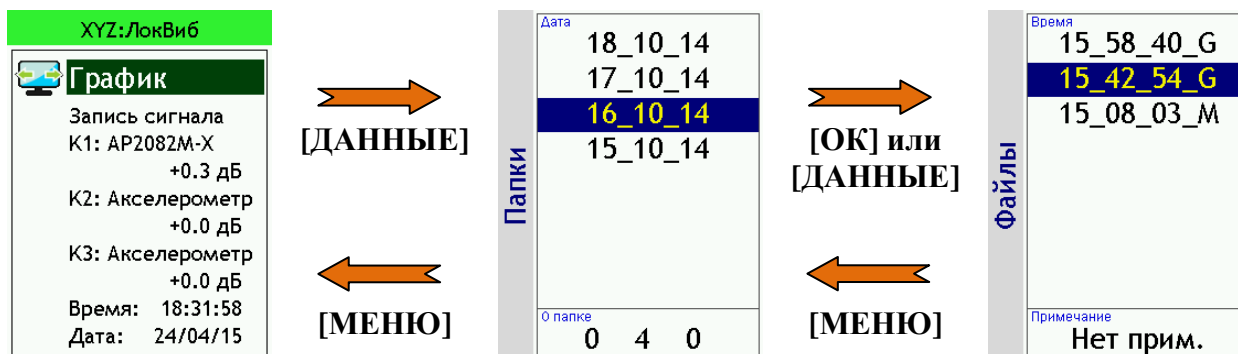

На экране появляется окно **Папки**, в котором содержатся подпапки файлов, относящихся к выбранной измерительной программе. Перемещаться по списку папок можно с помощью клавиш со стрелками **[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]**.

Клавиша **[МЕНЮ]** возвращает из окна **Папки** в меню измерительной программы.

Чтобы удалить папку, выделите ее клавишами со стрелками **[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]** и нажмите клавишу **[СБРОС]**. На экране появится запрос: «Удалить папку?». Нажмите **[ОК]** для удаления; нажмите **[МЕНЮ]** для отказа от удаления.

Чтобы открыть нужную подпапку, выделите её и нажмите клавишу **[ОК]** или **[ДААННЫЕ]**. Вы попадете в окно **Файлы**, в котором содержится список файлов выбранной подпапки.

Файлы различных типов показаны в этом списке со специальными окончаниями, которые заменяют традиционные расширения.

Вид файла	Окончание в списке Файлы	Расширение для компьютера
Автозамер	_A	.BIN
Мультизапись	_M	.DCR
Групповая запись	_G	.MCR
Запись сигнала	_S	.EDT

В последней строке окна выведено примечание пользователя, сохраненное с данными в выделенном файле.


Чтобы открыть нужный файл, выделите его клавишами со стрелками **[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]** и нажмите клавишу **[ОК]** или **[ДАННЫЕ]**.

Чтобы удалить файл, выделите его клавишами со стрелками **[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]** и нажмите клавишу **[СБРОС]**. На экране появится запрос: «**Удалить файл?**». Нажмите **[ОК]** для удаления; нажмите **[МЕНЮ]** для отказа от удаления.

Работа с файлами данных описана в последующих параграфах.

Клавиша **[МЕНЮ]** возвращает из окна **Файлы** в окно **Папки**.

7.11.3. Работа с файлами типа Автозамер на экране прибора

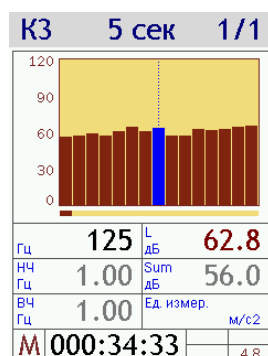

При вызове файла автозамера мы попадаем на самый последний шаг записи. В левом нижнем углу экрана появляется символ **М**, который означает, что на экране представлены данные из памяти (memory) прибора. Справа от символа **М** мы видим, к какому моменту записи относятся эти данные.

Одновременное нажатие клавиш **[ДАННЫЕ]+[ВПРАВО]/[ВЛЕВО]** позволяет переходить по шагам автозамера вперед / назад.

Для шагов, помеченных при записи маркером, цвет символа **М** меняется на более яркий - **М**.


Клавиша **[ОК]** позволяет переключаться между различными измерительными окнами (окнами результатов измерений).

Примечание. Некоторые измерительные программы могут иметь единственное окно представления данных. В таких случаях клавиша **[ОК]** не действует.


Клавиши со стрелками и контекстные клавиши над экраном позволяют выводить на экран различные результаты измерений так же, как в процессе измерения.

Одновременно нажатие клавиш **[ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ]** осуществляет запись содержимого активного окна в блокнот (см. п.7.10).

Клавиша **[МЕНЮ]** закрывает файл автозамера и возвращает в окно выбора файлов измерительной программы.

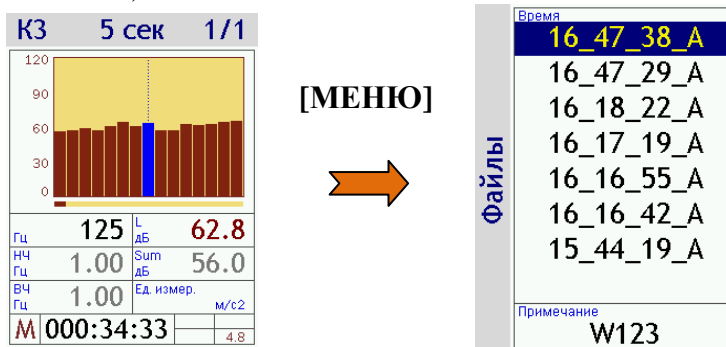


7.11.4. Работа с файлами типа Мультизапись на экране прибора

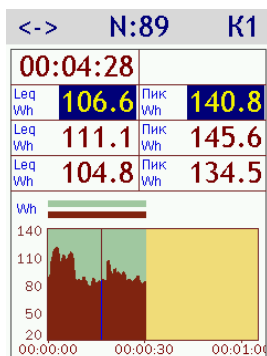

После открытия файла **Мультизаписи** мы попадаем в окно хронограммы (если мультизапись содержит более одного шага).

Здесь мы видим график изменения во времени скорректированного уровня вибрации и можем передвинуть курсор на интересующий нас шаг по времени клавишами **[ВПРАВО]/[ВЛЕВО]**. Клавиши **[ВВЕРХ]/[ВНИЗ]** меняют масштаб вертикальной оси графика.

Над графиком показаны измеренные уровни для выбранного момента записи. Клавиша **[ОК]** позволяет перейти к подробному рассмотрению данных измерения для этой точки.

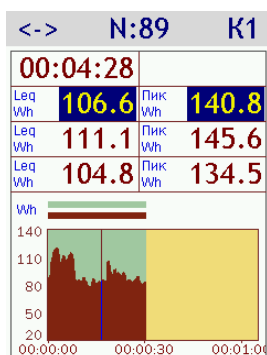

[ОК]
→

←
[МЕНЮ]

Leq	WWh	дБ
K1	Пик	140.8
106.6	A(8)	86.3
K2	Пик	145.6
111.1	A(8)	90.8
K3	Пик	134.5
104.8	A(8)	84.5
Av	Пик	145.6
113.1	A(8)	92.8
M 000:04:28		4.8

В левом нижнем углу экрана появляется символ **M**, который означает, что на экране представлены данные из памяти прибора. Справа от символа **M** указано, к какому моменту записи относятся эти данные.

Для шагов, помеченных при записи маркером, цвет символа **M** меняется на более яркий - **M**.


Одновременное нажатие клавиш **[ДАННЫЕ]+[ВПРАВО]/[ВЛЕВО]** позволяет переходить по шагам мультизаписи вперед / назад.

Примечание. Поскольку шаг мультизаписи равен 1/3 с, а отсчеты времени в последней строке даны с точностью до 1 с, они будут изменяться только при каждом третьем шаге перелистывания мультизаписи.

Клавиша **[ОК]** перелистывает доступные окна представления данных (см. в разделах соответствующих измерительных программ объяснение окон представления результатов измерений).

Клавиша **[МЕНЮ]** возвращает в окно хронограммы.

Нажатие клавиши **[МЕНЮ]** в окне хронограммы закрывает файл мультизаписи и возвращает в окно выбора файлов.

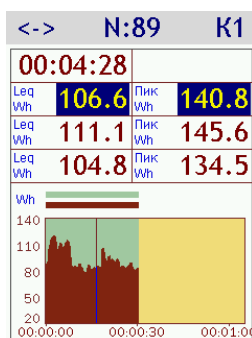

[МЕНЮ]
→


Время
18_57_25_A
18_57_13_G
18_56_58_S
17_26_06_M
Примечание
Нет прим.

• Различные состояния окна с хронограммой мультизаписи

В окне хронограммы средняя контекстная клавиша **[СКК]** позволяет переключать следующие состояния.



• Навигация в окне хронограммы мультizaписи

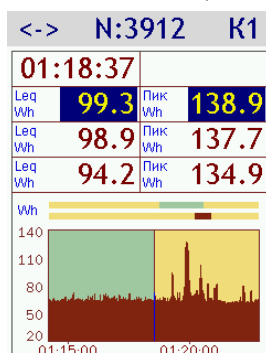


На графике в нижней части окна показано изменение во времени текущего уровня вибрации. Зона обработки показана полосой светло-зелёного цвета (вертикальной для зоны обработки внутри выделенного участка - рисунок слева; и горизонтальной для зоны обработки по превышению порога – см. средний рисунок выше). При открытии файла выводится окно с зоной обработки внутри выделенного участка (с меткой **N:XX**), при этом вся мультizaпись попадает в зону обработки.



Непосредственно над графиком расположены одна или две горизонтальные полосы с зонами выделения.

Эти полосы показывают, каким участкам всей мультizaписи соответствуют:

- часть мультizaписи, видимая на экране (нижняя полоса с зоной выделения того же цвета, что и график);
- зона обработки (верхняя полоса с зоной выделения светло-зелёного цвета) – только для окна с меткой **N:XX**.

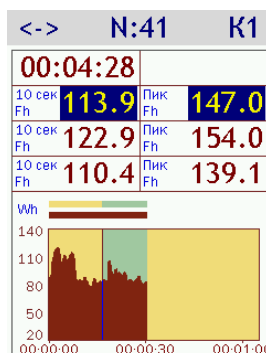

Если мультizaпись короткая и вся хронограмма умещается на экране, то расположение горизонтальных полос, а также зона выделения на нижней полосе полностью совпадают с картинкой на графике (рисунок слева).

Если же мультizaпись длинная, то обе полосы автоматически масштабируются так, чтобы представлять всю хронограмму. Тогда зона выделения на нижней полосе показывает, где расположена та часть мультizaписи, которая сейчас видна на экране (см. рисунок выше).

Клавиши **[ВЛЕВО]** и **[ВПРАВО]** перемещают курсор по графику.

Клавиши **[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]** меняют масштаб вертикальной оси графика.

Чтобы вывести на экран нужную часть длинной мультizaписи, удерживайте клавишу **[ДАнные]** и нажимайте одновременно клавиши **[ВПРАВО]** или **[ВЛЕВО]**. Чтобы изменить масштаб графика по времени, удерживайте клавишу **[ДАнные]** и нажимайте одновременно клавиши **[ВВЕРХ]** или **[ВНИЗ]**.

- [ДАнные]+[ВПРАВО]** передвигает видимую часть мультizaписи вперед во времени;
- [ДАнные]+[ВЛЕВО]** передвигает видимую часть мультizaписи назад во времени;
- [ДАнные]+[ВВЕРХ]** делает вдвое более подробной по времени видимую на экране часть мультizaписи (4 градации);
- [ДАнные]+[ВНИЗ]** делает вдвое менее подробной по времени видимую на экране

часть мультizaписи (4 градации);

[ДААННЫЕ]+[СБРОС] возвращает окно в исходное состояние: окно с меткой **N:XX**; видимая на экране часть мультizaписи – в конце всей мультizaписи; мультizaпись попадает в зону обработки целиком.

<-> N:3912 K1	
01:18:37	
Leq Wh 99.3	Пик Wh 138.9
Leq Wh 98.9	Пик Wh 137.7
Leq Wh 94.2	Пик Wh 134.9


В табличке над хронограммой выведены параметры измерения для того шага мультizaписи, который отмечен на графике вертикальным курсором.

В первой строке показан отсчет времени, в последующих строках – данные для различных каналов, при этом курсором выделен канал, по которому построен график хронограммы.

Правая контекстная клавиша **[ПКК]** переключает канал (**K1/K2/K3**), по которому строится график хронограммы.

Вы можете изменить частотную коррекцию и тип усреднения величин в этой табличке в окне данных «**Все каналы**» (чтобы зайти в него, используйте клавишу **[ОК]**) или в окне хронограммы без зоны обработки (см. ниже).

- **Хронограмма с зоной обработки внутри выделенного участка**

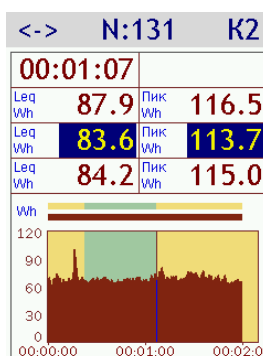

Если под средней контекстной клавишей вы видите текст **N:XX**, значит, вы находитесь в режиме назначения зоны обработки внутри выделенного участка. В этом режиме можно выделить начало и конец интересующего вас участка хронограммы и рассчитать для него средние и максимальные показатели.

Метка **N:XX** под средней контекстной клавишей показывает, сколько шагов мультizaписи попало внутрь зоны обработки.

Чтобы выделить участок для зоны обработки, используйте клавиши со стрелками **[ВЛЕВО]** и **[ВПРАВО]** для перемещения курсора в нужное место, а затем нажимайте одновременно клавиши **[ЛКК]+[ВПРАВО]** или **[ЛКК]+[ВЛЕВО]**:

[ЛКК]+[ВПРАВО] назначает курсор правой границей действующей зоны обработки (функция доступна, если курсор расположен справа или внутри зоны обработки);

[ЛКК]+[ВЛЕВО] назначает курсор левой границей действующей зоны обработки (функция доступна, если курсор расположен слева или внутри зоны обработки).


Одновременное нажатие клавиш **[ДААННЫЕ]+[ОК]** открывает окна с результатами расчета зоны обработки.

Результаты этого расчета могут быть сохранены в блокнот одновременным нажатием клавиш **[ДААННЫЕ]+[ЗАПИСЬ]**.

Клавиша **[МЕНЮ]** возвращает из окна результатов расчета в окно хронограммы.



- **Хронограмма с зоной обработки, выбираемой по пороговому уровню**

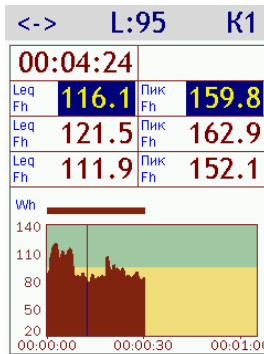

Если под средней контекстной клавишей вы видите текст **L:XX**, значит, вы находитесь в режиме назначения зоны обработки выше порогового уровня. В этом режиме вы можете задать пороговый уровень, и в зону обработки будут включены все точки мультizaписи, у которых текущее скорректированное среднееквадратичное значение для выделенного канала (в многоканальных режимах) выше заданного порога.

Элементы этого окна во многом совпадают с окном хронограммы с зоной обработки внутри выделенного участка (см. выше).

Имеются следующие отличия.

- Зона обработки на графике показана горизонтальной полосой (на рисунке – светло-зелёного цвета). Нижняя граница этой полосы соответствует порогу отсечения данных.
- Над графиком отсутствует полоса индикации расположения зоны обработки.


Метка **L:XX** под средней контекстной клавишей показывает порог отсечения данных. Изменение этого параметра осуществляется одновременным нажатием левой контекстной клавиши **[ЛКК]** (метка **<->**) и клавиш **[ВВЕРХ]** или **[ВНИЗ]**.

Одновременное нажатие клавиш **[ДАННЫЕ]+[ОК]** открывает окно с результатом расчета средних (эквивалентных) и максимальных значений для участка внутри зоны обработки.


Результаты этого расчета могут быть сохранены в блокнот одновременным нажатием клавиш **[ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ]**.

Клавиша **[МЕНЮ]** возвращает из окна результатов расчета в окно хронограммы.

Правая контекстная клавиша **[ПКК]** переключает канал (**K1/K2/K3**), по которому строится график хронограммы.

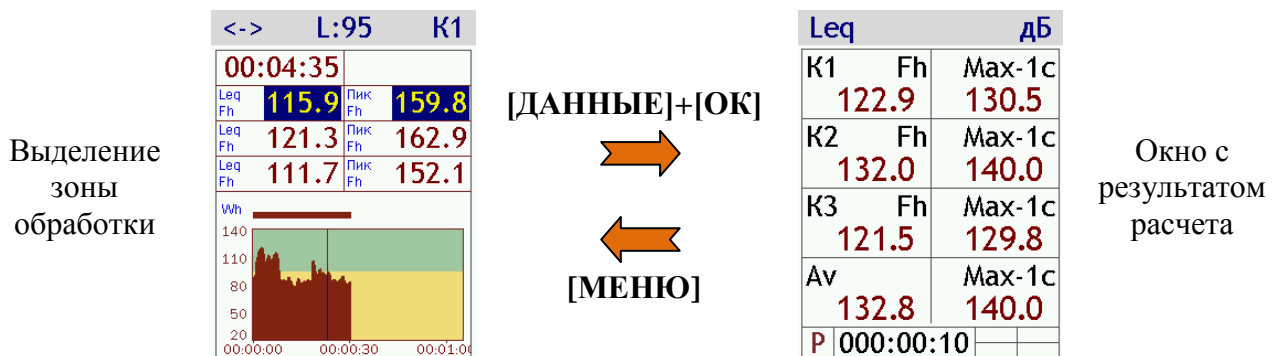

- **Хронограмма без зоны обработки**

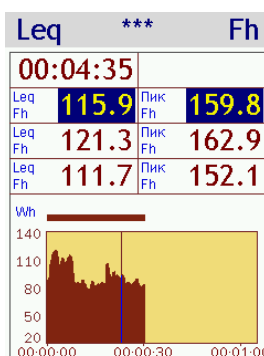

Если под средней контекстной клавишей вы видите знак *******, значит, вы находитесь в окне хронограммы без зоны обработки.

Левая и правая контекстные клавиши в этом окне позволяют изменить частотную коррекцию и виды усреднения для данных в таблице.

7.11.5. Работа с файлами типа Групповая запись на экране прибора

K1	Leq	Fh
Mean	858.22E- 3	
m/c2		
S	146.89E- 3	
m/c2		
Max	1.14E+0	
m/c2		
Min	529.22E- 3	
m/c2		
+ 1	000:00:13	114.5
+ 2	000:00:13	116.9
+ 3	000:00:21	121.2
+ 4	000:00:24	120.6

После открытия файла **Групповой записи** мы попадаем в окно сводки. Внизу этого окна находится таблица замеров с четырьмя столбцами:

- знак пригодности замера для расчетов (+ или -);
- номер замера;
- продолжительность замера (ччч:мм:сс);
- измеренное значение для величины, выбранной в заголовке окна.

Над таблицей замеров показаны результаты расчета по группе: среднее (**Mean**), минимальное (**Min**) и максимальное (**Max**) значения выбранной величины по всем замерам, отмеченным знаком «+», а также стандартное отклонение (**S**), или **стандартная неопределенность по типу A**, для этого многократного измерения.

Выбор величины, по которой строится сводка, осуществляется верхними контекстными клавишами.

Клавиши со стрелками **[ВНИЗ]** и **[ВВЕРХ]** позволяют ходить по строкам таблицы замеров.

Клавиша **[СБРОС]** осуществляет переключение знаков «+/-» для выделенной строки. Замеры, помеченные знаком «-», исключаются из расчета показателей **Mean**, **S**, **Max**, **Min**.

Клавиша **[ОК]** позволяет перейти к подробному рассмотрению данных для выделенного замера.

Клавиша **[МЕНЮ]** возвращает в окно сводки.

K1	Leq	Fh
Mean	858.22E- 3	
m/c2		
S	146.89E- 3	
m/c2		
Max	1.14E+0	
m/c2		
Min	529.22E- 3	
m/c2		
+ 1	000:00:13	114.5
+ 2	000:00:13	116.9
+ 3	000:00:21	121.2
+ 4	000:00:24	120.6

[ОК]



[МЕНЮ]



1 сек	Fh	дБ
K1	Пик	133.5
114.5	Мак	119.1
K2	Пик	135.4
113.2	Мак	118.6
K3	Пик	144.7
124.3	Мак	130.0
Av	Пик	144.7
125.0	Мак	130.0
M 000:00:13		4.8

В левом нижнем углу экрана появляется символ **M**, который означает, что на экране представлены данные из памяти прибора. Справа от символа **M** мы видим, к какому моменту записи относятся эти данные.

Клавиша **[ОК]** перелистывает доступные окна представления данных (см. в разделах соответствующих измерительных программ объяснение окон представления результатов измерений).

Примечание. Некоторые измерительные программы могут иметь единственное окно представления данных. В таких случаях клавиша **[ОК]** не действует.

Одновременное нажатие клавиш **[ДАнные]+[ВПРАВО]/[ВЛЕВО]** позволяет непосредственно в окне представления данных переходить по замерам вперед / назад.

Одновременно нажатие клавиш **[ДАнные]+[ЗАПИСЬ]** осуществляет запись содержимого активного окна в блокнот (см. п.7.10).

Нажатие клавиши [МЕНЮ] в окне сводки закрывает файл групповой записи и возвращает в окно выбора файлов.

K1	Leq	Fh
Mean	858.22E-3	
S	146.89E-3	
Max	1.14E+0	
Min	529.22E-3	
+ 1	000:00:13	114.5
+ 2	000:00:13	116.9
+ 3	000:00:21	121.2
+ 4	000:00:24	120.6

[МЕНЮ]



Время
15_58_40_G
15_42_54_G
15_08_03_M

Файлы

Примечание
Нет прим.

7.11.6. Постобработка файлов сигналов прибором ЭКОФИЗИКА-111В

Файлы сигналов, записанных какой-то измерительной программой, можно вызвать из памяти и обработать этой же самой измерительной программой.

Файлы сигналов помечаются в списке окончанием **_S**. Чтобы вызвать файл, выделите его в списке клавишами [ВВЕРХ] или [ВНИЗ] и нажмите клавишу [ОК].

Время
15_36_39_M
15_34_51_S
15_34_39_S
15_28_47_S

Файлы

Примечание

[ОК]



K3	5 сек	1/3
[График]		
Гц	40.0	Min 1/3 0.0
дБ	0.0	Max 1/3 0.0
Leq	0.0	Leq Fh 0.0
21 %	000:00:00	4.8

[СТАРТ]



K3	5 сек	1/3
[График]		
Гц	40.0	Min 1/3 0.0
дБ	80.8	Max 1/3 0.0
Leq	84.2	Leq Fh 93.9
21 %	000:00:01	4.8

Вы увидите обычное окно измерений, в левом нижнем углу которого будут бежать проценты. Эти проценты означают, какая доля сигнала уже прошла обработку. Прибор может обрабатывать этот сигнал точно так же, как он обрабатывает сигналы, поступающие на его вход с датчиков. Запуск, остановка и сброс измерения осуществляются клавишами [СТАРТ/СТОП] и [СБРОС].

Примечание. Если прибор обрабатывает файл сигналов, он отключается от каналов первичных преобразователей.


K3	5 сек	1/3
[График]		
Гц	40.0	Min 1/3 0.0
дБ	80.8	Max 1/3 0.0
Leq	84.2	Leq Fh 93.9
21 %	000:00:01	4.8

K3	5 сек	1/3
[График]		
Гц	40.0	Min 1/3 74.9
дБ	75.1	Max 1/3 88.8
Leq	83.9	Leq Fh 92.3
СТОП		
4.8		

Когда воспроизведение сигнала заканчивается, проценты в левом нижнем углу исчезают, а рядом появляется слово **СТОП**. Если при этом вы проводили обработку сигнала (то есть запустили измерение клавишей [СТАРТ]), то на экране останутся результаты измерений.

Результаты измерений, полученных путем постобработки сигналов, можно сохранить в память методом мультizaписи (длина мультizaписи назначается при этом прибором автоматически так, чтобы данные могли заполнить свободную память). Сохранение результатов осуществляется с помощью клавиши [ЗАПИСЬ].

При воспроизведении сигнала клавиша [МЕНЮ] открывает сокращенное меню измерительной программы, где вы можете увидеть калибровочные параметры, использовавшиеся при записи воспроизводимого файла. Повторное нажатие [МЕНЮ] возвращает в окно данных измерений.

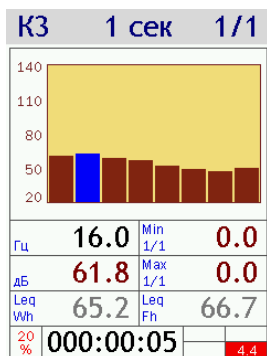

[МЕНЮ]



Воспроизведение

График

Мультизапись



K1: +0.3 дБ

K2: +0.0 дБ

K3: +0.0 дБ

Питание: 4.4 В

[МЕНЮ]

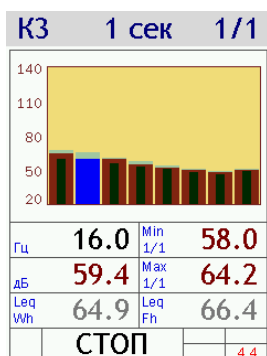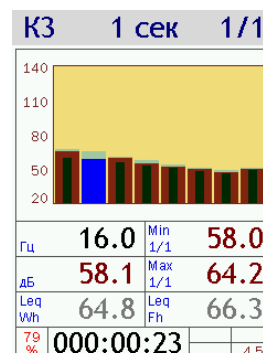

Если воспроизведение окончено, то нажатие клавиши [МЕНЮ] вызывает сообщение: «Закончить просмотр?». Нажмите [ОК] для закрытия окна просмотра данных и возврата в список файлов. Если вы хотите остаться в окне просмотра данных, нажмите клавишу [МЕНЮ].

Чтобы принудительно прервать воспроизведение файла, нажмите одновременно клавиши [ДАнные]+[СБРОС]. На экране появится запрос: «Идет проигрывание. Прервать?».

Нажмите клавишу [ОК], чтобы прервать воспроизведение сигнала или [МЕНЮ], чтобы не прерывать.

7.11.7. Передача данных в компьютер

Подключение к компьютеру осуществляется через нижний торец прибора.



Порт **USB** предназначен для работы с файлами энергонезависимой памяти прибора, передачи результатов измерений в режиме реального времени (телеметрия) в компьютер по кабелю USB на короткие расстояния, а также для питания прибора от внешнего источника.

Порт **DOUT** предназначен для передачи результатов измерений в режиме реального времени (телеметрии) в компьютер через адаптеры **ЭКО-DIN-DOUT**, которые позволяют передавать данные по дешевому кабелю «витая пара» на большие расстояния (несколько сотен метров) или по радиоканалу **Wi-Fi**.

Порт **DIN** служит для подключения цифровых измерительных преобразователей к индикаторному блоку.

Для получения доступа к файлам энергонезависимой памяти прибора необходимо соединить USB-порт прибора, расположенный на нижнем торце, с USB-портом компьютера. Для этого используется кабель **КИ-ЭФ** или любой стандартный кабель с разъемами **miniUSB-USB**, имеющийся в свободной продаже.

Включите компьютер и прибор.

Система

Обмен файлами

Датчики

Калибраторы

Цветовая схема

Информация

Время: 18:49:22

Дата: 24/04/15

Регистратор

Язык интерфейса

Для того чтобы открыть доступ к файлам прибора через USB порт, выделите в меню «Система» пункт «Обмен файлами» и нажмите клавишу [ОК] (или клавишу [ДАнные]) – прямо из **стартового окна** или любого пункта меню «Система». Прибор превращается в обычную флешку и начинает восприниматься внешними устройствами как съемный диск. На экране появится информационное сообщение

«Идет обмен файлами с ПК. Для завершения отключите диск средствами Windows и нажмите ОК».

Это означает, что компьютер распознал прибор как съемный USB-диск. Обычными средствами *Windows* (например, *Проводником*) можно перейти на этот диск и переписать его содержимое в свой компьютер. Организация памяти прибора рассмотрена в п.7.11.1.

Пока прибор находится в режиме обмена файлами, управление им через клавиатуру невозможно (за исключением клавиши [ОК], которая прерывает обмен данными и возвращает прибор в обычное состояние).

Таблица соответствия измерительных программ и типов файлов.

Измерительная программа	Имя папки	Расширение файлов			
		Мультизапись	Групповая запись	Запись сигнала	Автозамер
XYZ:ОбВиб	WH_BODY	.DCR	.MSR	.EDT	.BIN
XYZ:ЛокВиб	HANDARM	.DCR	.MSR	.EDT	.BIN
XYZ:1/3окт	ANALYS	X	X	X	.BIN
XYZ:БПФ-3	FFT	X	X	X	.BIN
XYZA:ВиБзданий	BuildVibr	.DCR	.MSR	.EDT	.BIN
АXYZ:БПФ-Вибро	FFTVIBRO	X	X	X	.BIN
Регистратор	SIGREG	X	X	.EDT	X
DIN:ЭкоЗвук	DIN-Sound	X	.MSR	X	.BIN
DIN:мкВ-метр	DIN_SelMkv48	X	X	X	.BIN
DIN:E300 DIN:E400 DIN:H300 DIN:H400	P3-80-E300 P3-80-E400 P3-80-H300 P3-80-H400	X	.MSR	X	.BIN
ПЗ-80-Е	P3-80-E	.BIN			
DIN:ПЗ-81мкТл DIN:ПЗ-81мТл	P3-81-01 P3-81-02	X	.MSR	X	.BIN
DIN:ЭкоТерма-1	WBGТ-DIN	X	X	X	.BIN
DIN:ТТМ-2-04	ТТМ-2-04	X	.MSR	X	X
DIN-Эколайт-01	ECOLIGHT	X	.MSR	X	.BIN

Для работы с телеметрией результатов измерений следует использовать специализированное программное обеспечение **Signal+** или **ReportXL**. Особенности настройки подключения прибора к компьютеру при работе с этими программами рассмотрены в их руководствах по эксплуатации.

Для разработчиков собственного программного обеспечения по запросу предоставляется библиотека **DLL**.

7.12. Встроенное программное обеспечение

Обозначение встроенного программного обеспечения:


Наименование встроенного программного обеспечения: ЭКОФИЗИКА-111В

Наименования модулей встроенного программного обеспечения: EPH-V-W-DSP, EPH-W-D-IND

Версия встроенного программного обеспечения: 2.01.03

Контрольная сумма: 0A9ADE70

Идентификация программного обеспечения

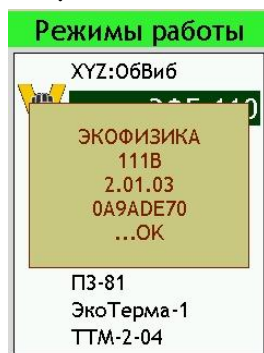

Для идентификации программного обеспечения при проведении поверки войдите в окно «Режимы работы» (клавиша [Всё] стартового окна) и нажмите клавишу [ЗАПИСЬ].

Индикация идентификационных данных встроенного программного обеспечения является результатом проверки целостности и истинности встроенного ПО с использованием алгоритма дешифровки загружаемого кода уникальным ключом секретности.


8. Режим «Общая вибрация ЭФБ-110В»

8.1. Спецификация режима «Общая вибрация ЭФБ-110В»

Назначение	Измерение общей вибрации, воздействующей на человека на рабочих местах и в помещениях жилых, общественных и административных зданий, общетехнические измерения вибрации в диапазоне частот от 0,8 Гц до 160 Гц		
Измерительные каналы	Три параллельных канала со входами 1, 2, 3 (BNC). Соответствие индикации: К1: вход 1; К2: вход 2; К3: вход 3		
Датчики	Виброускорение (акселерометры)		
Автокалибровка	Есть; для автокалибровки выбираются калибраторы из раздела «Виброускорение»		
Измеряемые параметры *)	Обозначение	Краткое наименование	Фильтры - для всех каналов: К1, К2, К3
	1 сек 1 сек, Max 1 сек, Min	Текущее СКЗ за 1 с Максимальное СКЗ Минимальное СКЗ	Wk, Wd, Wm, Fk, Fm, Wb, Wc, We, Wj 1/1 октавные (3.3.5.2)
	5 сек Max Min	Текущее СКЗ за 5 с Максимальное СКЗ Минимальное СКЗ	
	10 сек 10 сек, Max 10 сек, Min	Текущее СКЗ за 10 с Максимальное СКЗ Минимальное СКЗ	
	Leq	Эквивалентные ускорения	1/3-октавные (3.3.5.3)
	VDV	Доза вибрации	
	MTVV	Максимальное текущее среднеквадратичное ускорение за 5 с, 10 с; за полное время измерения	
	Пик	Пиковые ускорения на интервале: 1 с, 5с, 10с; за полное время измерения	Wk, Wd, Wm, Fk, Fm, Wb, Wc, We, Wj
Задержка индикации MAX и MIN	$\tau = 15$ с		
Виды записи в память	Автозамер, Мультизапись, Запись сигнала, Групповая запись, Запись в блокнот		
Виды телеметрии	Результаты измерения (USB, DOUT), с темпом 3 замера в секунду. Сигнал, выборка 750 Гц на канал (USB, DOUT)		
Расширенные возможности			


*) Определение измеряемых параметров см. п.16.



8.2. Окна результатов измерений режима «Общая вибрация ЭФБ-110В»

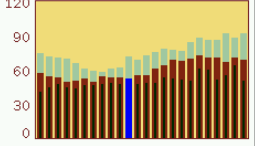Окно	Доступные клавиши																																				
<p>«График»</p> <p>К3 10 сек 1/3</p>  <table border="1"> <tr> <td>Гц</td> <td>8.00</td> <td>Min 1/3</td> <td>46.7</td> </tr> <tr> <td>дБ</td> <td>51.5</td> <td>Max 1/3</td> <td>70.4</td> </tr> <tr> <td>Leq Wk</td> <td>73.0</td> <td>Leq Wd</td> <td>71.8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">000:02:01</td> <td colspan="2">4.7</td> </tr> </table>	Гц	8.00	Min 1/3	46.7	дБ	51.5	Max 1/3	70.4	Leq Wk	73.0	Leq Wd	71.8	000:02:01		4.7		<p>[ЛКК] – переключение К1/К2/К3 по циклу</p> <p>[СКК] – переключение 1 сек/5 сек/10 сек/Leq по циклу</p> <p>[ПКК] – переключение между 1/1 и 1/3-октавными фильтрами по циклу</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – изменение вертикальной шкалы графика</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещение частотного курсора</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>																				
Гц	8.00	Min 1/3	46.7																																		
дБ	51.5	Max 1/3	70.4																																		
Leq Wk	73.0	Leq Wd	71.8																																		
000:02:01		4.7																																			
<p>«Все СКЗ и Пик»</p> <p>К3 Wk м/с2</p> <table border="1"> <tr> <td>Leq</td> <td>Пик</td> <td>214.32E-3</td> </tr> <tr> <td>4.32E-3</td> <td>VDV</td> <td>67.93E-3</td> </tr> <tr> <td>1 сек</td> <td>Пик</td> <td>5.41E-3</td> </tr> <tr> <td>2.10E-3</td> <td>Max</td> <td>27.57E-3</td> </tr> <tr> <td>5 сек</td> <td>Пик</td> <td>77.22E-3</td> </tr> <tr> <td>7.09E-3</td> <td>Max</td> <td>12.98E-3</td> </tr> <tr> <td>10 сек</td> <td>Пик</td> <td>77.22E-3</td> </tr> <tr> <td>5.95E-3</td> <td>Max</td> <td>9.26E-3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">000:02:42</td> <td>4.7</td> </tr> </table>	Leq	Пик	214.32E-3	4.32E-3	VDV	67.93E-3	1 сек	Пик	5.41E-3	2.10E-3	Max	27.57E-3	5 сек	Пик	77.22E-3	7.09E-3	Max	12.98E-3	10 сек	Пик	77.22E-3	5.95E-3	Max	9.26E-3	000:02:42		4.7	<p>[ЛКК] – цикл К1/К2/К3</p> <p>[СКК] – цикл Wk/Wd/Wm/Fk/Fm/Wb/Wc/We/Wj</p> <p>[ПКК] – цикл дБ и м/с2</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – дублирует [ЛКК]</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – дублирует [СКК]</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>									
Leq	Пик	214.32E-3																																			
4.32E-3	VDV	67.93E-3																																			
1 сек	Пик	5.41E-3																																			
2.10E-3	Max	27.57E-3																																			
5 сек	Пик	77.22E-3																																			
7.09E-3	Max	12.98E-3																																			
10 сек	Пик	77.22E-3																																			
5.95E-3	Max	9.26E-3																																			
000:02:42		4.7																																			
<p>«Все каналы»</p> <p>Leq W дБ</p> <table border="1"> <tr> <td>K1</td> <td>Wk</td> <td>Пик</td> <td>101.8</td> </tr> <tr> <td>73.7</td> <td>VDV</td> <td></td> <td>95.2</td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>Wk</td> <td>Пик</td> <td>107.8</td> </tr> <tr> <td>80.2</td> <td>VDV</td> <td></td> <td>103.3</td> </tr> <tr> <td>K3</td> <td>Wk</td> <td>Пик</td> <td>106.6</td> </tr> <tr> <td>72.1</td> <td>VDV</td> <td></td> <td>97.6</td> </tr> <tr> <td>Max</td> <td>Пик</td> <td>107.8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80.2</td> <td>VDV</td> <td></td> <td>103.3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">000:05:01</td> <td colspan="2">4.7</td> </tr> </table>	K1	Wk	Пик	101.8	73.7	VDV		95.2	K2	Wk	Пик	107.8	80.2	VDV		103.3	K3	Wk	Пик	106.6	72.1	VDV		97.6	Max	Пик	107.8		80.2	VDV		103.3	000:05:01		4.7		<p>[ЛКК] – цикл 1 сек / 5 сек / 10 сек / Leq</p> <p>[СКК] – цикл Wk/Wd/Wm/Fk/Fm/Wb/Wc/We/Wj</p> <p>[ПКК] – цикл дБ и м/с2</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – перемещение по каналам</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – переключает фильтр выделенного канала</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>
K1	Wk	Пик	101.8																																		
73.7	VDV		95.2																																		
K2	Wk	Пик	107.8																																		
80.2	VDV		103.3																																		
K3	Wk	Пик	106.6																																		
72.1	VDV		97.6																																		
Max	Пик	107.8																																			
80.2	VDV		103.3																																		
000:05:01		4.7																																			
<p>«Все коррекции»</p> <p>К3 10 сек Min</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>дБ</td> <td>дБ</td> </tr> <tr> <td>Wm</td> <td>69.7</td> <td>60.1</td> </tr> <tr> <td>Fk</td> <td>85.1</td> <td>68.8</td> </tr> <tr> <td>Fm</td> <td>85.1</td> <td>68.1</td> </tr> <tr> <td>Wb</td> <td>77.7</td> <td>61.9</td> </tr> <tr> <td>Wc</td> <td>73.0</td> <td>62.9</td> </tr> <tr> <td>We</td> <td>62.0</td> <td>57.2</td> </tr> <tr> <td>Wj</td> <td>85.1</td> <td>67.9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">000:08:13</td> <td>4.7</td> </tr> </table>		дБ	дБ	Wm	69.7	60.1	Fk	85.1	68.8	Fm	85.1	68.1	Wb	77.7	61.9	Wc	73.0	62.9	We	62.0	57.2	Wj	85.1	67.9	000:08:13		4.7	<p>[ЛКК] – цикл К1/К2/К3</p> <p>[СКК] – цикл 1 сек/5 сек/10 сек</p> <p>[ПКК] – цикл Leq/Max/Min/MTVV (только для [СКК] = 5 с или 10с)</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – прокрутка таблицы вверх или вниз</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – дублирует [ПКК]</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>									
	дБ	дБ																																			
Wm	69.7	60.1																																			
Fk	85.1	68.8																																			
Fm	85.1	68.1																																			
Wb	77.7	61.9																																			
Wc	73.0	62.9																																			
We	62.0	57.2																																			
Wj	85.1	67.9																																			
000:08:13		4.7																																			

Окно	Доступные клавиши																														
<p>«1/1 октавы»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>K2</th> <th>1 сек</th> <th>Leq</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1</td> <td>дБ</td> <td>дБ</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>58.8</td> <td>59.4</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>49.2</td> <td>59.3</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>63.8</td> <td>64.6</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>63.5</td> <td>71.4</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>80.5</td> <td>81.9</td> </tr> <tr> <td>31.5</td> <td>83.0</td> <td>81.4</td> </tr> <tr> <td>63.0</td> <td>69.6</td> <td>71.2</td> </tr> <tr> <td>000:12:43</td> <td></td> <td>4.7</td> </tr> </tbody> </table>	K2	1 сек	Leq	1/1	дБ	дБ	1.00	58.8	59.4	2.00	49.2	59.3	4.00	63.8	64.6	8.00	63.5	71.4	16.0	80.5	81.9	31.5	83.0	81.4	63.0	69.6	71.2	000:12:43		4.7	<p>[ЛКК] – цикл К1/К2/К3 [СКК] – цикл 1 сек/5 сек/10 сек [ПКК] – цикл Min/Max/Leq [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – прокрутка таблицы вверх или вниз [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – двойной цикл: Min/Max/Leq внутри 1 сек/5 сек/10 сек [СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9) [ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи [ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10 [ОК] – перейти в следующее измерительное окно [МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>
K2	1 сек	Leq																													
1/1	дБ	дБ																													
1.00	58.8	59.4																													
2.00	49.2	59.3																													
4.00	63.8	64.6																													
8.00	63.5	71.4																													
16.0	80.5	81.9																													
31.5	83.0	81.4																													
63.0	69.6	71.2																													
000:12:43		4.7																													
<p>«1/3 октавы»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>K2</th> <th>1 сек</th> <th>Leq</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/3</td> <td>дБ</td> <td>дБ</td> </tr> <tr> <td>0.8</td> <td>56.6</td> <td>55.3</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>48.1</td> <td>54.0</td> </tr> <tr> <td>1.25</td> <td>47.6</td> <td>53.6</td> </tr> <tr> <td>1.60</td> <td>40.5</td> <td>53.4</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>55.6</td> <td>53.8</td> </tr> <tr> <td>2.50</td> <td>53.1</td> <td>55.4</td> </tr> <tr> <td>3.15</td> <td>50.6</td> <td>57.0</td> </tr> <tr> <td>000:14:40</td> <td></td> <td>4.7</td> </tr> </tbody> </table>	K2	1 сек	Leq	1/3	дБ	дБ	0.8	56.6	55.3	1.00	48.1	54.0	1.25	47.6	53.6	1.60	40.5	53.4	2.00	55.6	53.8	2.50	53.1	55.4	3.15	50.6	57.0	000:14:40		4.7	<p>[ЛКК] – цикл К1/К2/К3 [СКК] – цикл 1 сек/5 сек/10 сек [ПКК] – цикл Min/Max/Leq [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – прокрутка таблицы вверх или вниз [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – двойной цикл: Min/Max/Leq внутри 1 сек/5 сек/10 сек [СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9) [ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи [ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10 [ОК] – перейти в следующее измерительное окно [МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>
K2	1 сек	Leq																													
1/3	дБ	дБ																													
0.8	56.6	55.3																													
1.00	48.1	54.0																													
1.25	47.6	53.6																													
1.60	40.5	53.4																													
2.00	55.6	53.8																													
2.50	53.1	55.4																													
3.15	50.6	57.0																													
000:14:40		4.7																													

8.3. Дополнительные окна представления данных режима «Общая вибрация ЭФБ-110В» при вызове из памяти

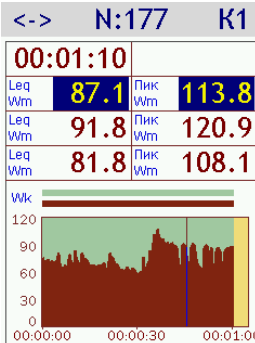«Хронограмма мультizaписи»	Доступные клавиши
	<p>[СКК] – переключает способ работы с хронограммой (см. п.7.11.4) [ЛКК] – работает в связке с клавишами [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] [ПКК] – цикл К1/К2/К3 [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – регулируют масштаб графика хронограммы [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещают курсор по оси времени [ЛКК]+[ВЛЕВО], [ЛКК]+[ВПРАВО] – выбор зоны обработки (п.7.11.4) [ДАННЫЕ]+[ВЛЕВО/ВПРАВО/ВВЕРХ/ВНИЗ] – изменение положения и размеров отображаемой на графике части мультizaписи (п.7.11.4) [ДАННЫЕ]+[СБРОС] – возврат окна к исходному (п.7.11.4) [ДАННЫЕ]+[ОК] – переход в окно результатов обработки выделенной зоны [ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ] – запись в блокнот (п.7.10) [СТАРТ/СТОП], [СБРОС], [ЗАПИСЬ] – не действуют [ОК] – перейти в окно представления данных для выбранного шага мультizaписи [МЕНЮ] – вернуться в окно хронограммы из окна данных; затем - закрыть окно хронограммы и файл мультizaписи [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>

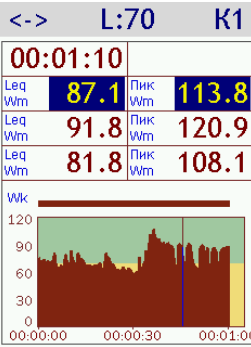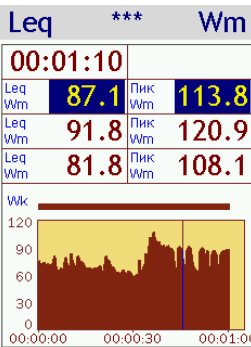«Хронограмма мультizaписи»	Доступные клавиши
 <p>The screenshot shows a window titled «Хронограмма мультizaписи». At the top, it displays «<-> L:70 K1». Below this is a table with columns for Leq and Wm, and rows for different modes. The values are: Leq 87.1, Wm 113.8; Leq 91.8, Wm 120.9; Leq 81.8, Wm 108.1. Below the table is a graph with a y-axis labeled 'Wk' ranging from 0 to 120 and an x-axis with time markers at 00:00:00, 00:00:30, and 00:01:00. The graph shows a fluctuating signal.</p>	<p>[СКК] – переключает способ работы с хронограммой (см. п.7.11.4) [ЛКК] – работает в связке с клавишами [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] [ПКК] – цикл К1/К2/К3 [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – регулируют масштаб графика хронограммы [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещают курсор по оси времени [ЛКК]+[ВВЕРХ], [ЛКК]+[ВНИЗ] – настройка уровня зоны обработки (п.7.11.4) [ДАННЫЕ]+[ВЛЕВО/ВПРАВО/ВВЕРХ/ВНИЗ] – изменение положения и размеров отображаемой на графике части мультizaписи (п.7.11.4) [ДАННЫЕ]+[СБРОС] – возврат окна к исходному (п.7.11.4) [ДАННЫЕ]+[ОК] – переход в окно результатов обработки выделенной зоны [ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ] – запись в блокнот (п.7.10) [СТАРТ/СТОП], [СБРОС], [ЗАПИСЬ] – не действуют [ОК] – перейти в окно представления данных для выбранного шага мультizaписи [МЕНЮ] – вернуться в окно хронограммы из окна данных; затем - закрыть окно хронограммы и файл мультizaписи [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
 <p>The screenshot shows a window titled 'Leq *** Wm'. It has a similar layout to the first screenshot, with a table of values: Leq 87.1, Wm 113.8; Leq 91.8, Wm 120.9; Leq 81.8, Wm 108.1. The graph below shows a similar signal but with a different y-axis scale and x-axis markers.</p>	<p>[СКК] – переключает способ работы с хронограммой (см. п.7.11.4) [ЛКК] – цикл Leq/1 сек /5 сек/10сек [ПКК] – цикл Wk/Wd/Wm/Fk/Fm/Wb/Wc/We/Wj [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – выделение строки канала [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещают курсор по оси времени [ДАННЫЕ]+[ВЛЕВО/ВПРАВО/ВВЕРХ/ВНИЗ] – изменение положения и размеров отображаемой на графике части мультizaписи (п.7.11.4) [ДАННЫЕ]+[СБРОС] – возврат окна к исходному (п.7.11.4) [ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ] – запись в блокнот (п.7.10) [СТАРТ/СТОП], [СБРОС], [ЗАПИСЬ] – не действуют [ОК] – перейти в окно представления данных для выбранного шага мультizaписи [МЕНЮ] – вернуться в окно хронограммы из окна данных; затем - закрыть окно хронограммы и файл мультizaписи [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>

Хронограмма мультizaписи режима «Общая вибрация ЭФБ-110В» строится по скорректированному ускорению 1 сек, Wk.

Окно результатов расчета по зоне обработки окна «Хронограмма мультizaписи»

Окно	Доступные клавиши																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Leq</th> <th>дБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K1</td> <td>Wd</td> <td>MTVV</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>91.7 107.7</td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>Wd</td> <td>MTVV</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>95.6 114.0</td> </tr> <tr> <td>K3</td> <td>Wk</td> <td>MTVV</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>97.3 110.1</td> </tr> <tr> <td>Max</td> <td></td> <td>MTVV</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>97.3 114.0</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>000:02:30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Leq		дБ	K1	Wd	MTVV			91.7 107.7	K2	Wd	MTVV			95.6 114.0	K3	Wk	MTVV			97.3 110.1	Max		MTVV			97.3 114.0	P	000:02:30		<p>[ЛКК], [СКК] – не действуют [ПКК] – переключает по циклу дБ и м/с2 [ВВЕРХ], [ВНИЗ], [ВЛЕВО], [ВПРАВО], [СТАРТ/СТОП], [СБРОС], [ЗАПИСЬ], [ДАННЫЕ], [ОК] – не действуют [МЕНЮ] – вернуться в окно хронограммы из окна данных; затем - закрыть окно хронограммы и файл мультizaписи [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
Leq		дБ																													
K1	Wd	MTVV																													
		91.7 107.7																													
K2	Wd	MTVV																													
		95.6 114.0																													
K3	Wk	MTVV																													
		97.3 110.1																													
Max		MTVV																													
		97.3 114.0																													
P	000:02:30																														

«Сводка групповой записи»	Доступные клавиши																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>K1</th> <th>Leq</th> <th>Wk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean M/c2</td> <td>18.85E-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S M/c2</td> <td>5.04E-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max M/c2</td> <td>39.60E-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Min M/c2</td> <td>7.23E-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>1</td> <td>000:00:52 92.0</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>2</td> <td>000:00:52 88.7</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>3</td> <td>000:00:56 82.4</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>4</td> <td>000:00:38 84.5</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>5</td> <td>000:00:57 79.2</td> </tr> </tbody> </table>	K1	Leq	Wk	Mean M/c2	18.85E-3		S M/c2	5.04E-3		Max M/c2	39.60E-3		Min M/c2	7.23E-3		+	1	000:00:52 92.0	+	2	000:00:52 88.7	+	3	000:00:56 82.4	+	4	000:00:38 84.5	+	5	000:00:57 79.2	<p>[ЛКК] – цикл K1/K2/K3 [СКК] – не действует [ПКК] – цикл Wk/Wd/Wm/Fk/Fm/Wb/Wc/We/Wj [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – выделение строки замера [СБРОС] – включает или исключает замер из сводки (п.7.11.5) [ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот [СТАРТ/СТОП], [ВЛЕВО], [ВПРАВО], [ЗАПИСЬ], [ДАнные] – не действуют [ОК] – перейти в окно представления данных для выбранного замера [МЕНЮ] – вернуться в окно сводки из окна данных; затем - закрыть окно сводки и файл групповой записи [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>
K1	Leq	Wk																													
Mean M/c2	18.85E-3																														
S M/c2	5.04E-3																														
Max M/c2	39.60E-3																														
Min M/c2	7.23E-3																														
+	1	000:00:52 92.0																													
+	2	000:00:52 88.7																													
+	3	000:00:56 82.4																													
+	4	000:00:38 84.5																													
+	5	000:00:57 79.2																													

9. Режим «Локальная вибрация ЭФБ-110В»

9.1. Спецификация режима «Локальная вибрация ЭФБ-110В»

Назначение	Измерение локальной вибрации, воздействующей на человека на рабочих местах, оценка соответствия ручного инструмента требованиям безопасности, общетехнические измерения вибрации в диапазоне частот от 6,3 Гц до 1250 Гц		
Измерительные каналы	Три параллельных канала со входами 1, 2, 3 (BNC). Соответствие индикации. К1: вход 1; К2: вход 2; К3: вход 3		
Датчики	Виброускорение (акселерометры)		
Автокалибровка	Есть; для автокалибровки выбираются калибраторы из раздела «Виброускорение»		
Измеряемые параметры *)	Обозначение	Краткое наименование	Фильтры - для всех каналов: К1, К2, К3
	1 сек 1 сек, Max 1 сек, Min	Текущее СКЗ за 1 с Максимальное СКЗ Минимальное СКЗ	Fh, Wh, Av **)
	5 сек Max Min	Текущее СКЗ за 5 с Максимальное СКЗ Минимальное СКЗ	
	10 сек 10 сек, Max 10 сек, Min	Текущее СКЗ за 1 с Максимальное СКЗ Минимальное СКЗ	1/1 октавные (3.3.5.2)
	Leq	Эквивалентные ускорения	1/3-октавные (3.3.5.3)
	Пик	Пиковые ускорения на интервале: 1 с, 5с, 10с, полное время измерения	Fh, Wh, Av **)
	**) Av – полное ускорение; рассчитывается только для фильтров Fh, Wh		
Задержка индикации MAX и MIN	$\tau = 15$ с		
Виды записи в память	Автозамер, Мультизапись, Запись сигнала, Групповая запись, Запись в блокнот		
Виды телеметрии	Результаты измерения (USB, DOUT) с темпом 3 замера в секунду, Сигнал, выборка 12кГц на канал (USB, DOUT)		
Расширенные возможности	Хронограмма предыстории; оперативная постобработка хронограммы предыстории		


9.2. Что такое предыстория

В наши дни большинство профессиональных измерительных приборов обладают энергонезависимой памятью и могут хранить внутри себя большое количество результатов измерений. Однако доступ к этим данным часто неудобен, и их полноценная обработка осуществляется, как правило, на компьютере в «домашних» условиях.

Оперативная предыстория – это альтернативное решение, которое позволяет быстро проанализировать виброакустические явления непосредственно в контрольной точке.

В процессе измерений приборы ЭКОФИЗИКА-111В сохраняют часть результатов в оперативной памяти. То есть в каждый момент времени пользователь может видеть предысторию процесса.

Остановив замер, пользователь может выделить нужный участок предыстории и провести его постобработку: прибор рассчитает пиковые и эквивалентные уровни только для выделенного участка (события). Результат этой оперативной постобработки можно сохранить в блокнот протоколов вместе с графической копией экрана прибора.

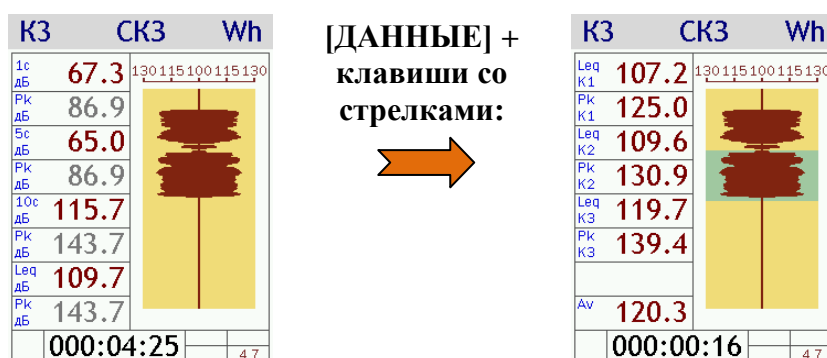

9.3. Окна результатов измерений режима «Локальная вибрация ЭФБ-110В»


Окно	Доступные клавиши
<p>«График»</p> <p>КЗ 5 сек 1/3</p>  <p>Гц 40.0 Мин 52.6 дБ 98.3 Макс 98.3 Leq 102.8 Leq 130.9 Wh Fh 000:00:06 Over 4.7</p>	<p>[ЛКК] – переключение К1/К2/К3 по циклу</p> <p>[СКК] – переключение 1 сек/5 сек/10 сек/Leq по циклу</p> <p>[ПКК] – переключение между 1/1 и 1/3-октавными фильтрами по циклу</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – изменение вертикальной шкалы графика</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещение частотного курсора</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>
<p>«Все СКЗ и Пик»</p> <p>КЗ Fh дБ</p> <p>Leq Пик 165.4 130.9 А(В) 94.2</p> <p>1 сек Пик 164.1 133.9 Макс 136.9</p> <p>5 сек Пик 165.4 131.7 Макс 131.7</p> <p>10 сек Пик 165.4 128.7 Макс 128.7</p> <p>000:00:06 Over 4.7</p>	<p>[ЛКК] – цикл К1/К2/К3</p> <p>[СКК] – цикл Fh/Wh</p> <p>[ПКК] – цикл дБ и м/с²</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – дублируют [ЛКК]</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – дублируют [СКК]</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>

Окно	Доступные клавиши																																								
<p>«Все каналы»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>5 сек</th> <th>Fh</th> <th>дБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K1</td> <td>Пик</td> <td>145.6</td> </tr> <tr> <td>118.8</td> <td>Мак</td> <td>118.8</td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>Пик</td> <td>150.5</td> </tr> <tr> <td>120.9</td> <td>Мак</td> <td>120.9</td> </tr> <tr> <td>K3</td> <td>Пик</td> <td>165.4</td> </tr> <tr> <td>131.7</td> <td>Мак</td> <td>131.7</td> </tr> <tr> <td>Av</td> <td>Пик</td> <td>165.4</td> </tr> <tr> <td>132.3</td> <td>Мак</td> <td>131.7</td> </tr> <tr> <td>000:00:06</td> <td>Over</td> <td>4.7</td> </tr> </tbody> </table>	5 сек	Fh	дБ	K1	Пик	145.6	118.8	Мак	118.8	K2	Пик	150.5	120.9	Мак	120.9	K3	Пик	165.4	131.7	Мак	131.7	Av	Пик	165.4	132.3	Мак	131.7	000:00:06	Over	4.7	<p>[ЛКК] – цикл 1 сек/5 сек/10 сек/Leq [СКК] – цикл Fh/Wh [ПКК] – цикл дБ и м/с2 [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – дублирует [ЛКК] [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – дублирует [СКК] [СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9) [ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи [ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10 [ОК] – перейти в следующее измерительное окно [МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>										
5 сек	Fh	дБ																																							
K1	Пик	145.6																																							
118.8	Мак	118.8																																							
K2	Пик	150.5																																							
120.9	Мак	120.9																																							
K3	Пик	165.4																																							
131.7	Мак	131.7																																							
Av	Пик	165.4																																							
132.3	Мак	131.7																																							
000:00:06	Over	4.7																																							
<p>«Все коррекции»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">1 сек</th> <th>Min</th> </tr> <tr> <th>Fh</th> <th>дБ</th> <th>дБ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K1</td> <td>119.2</td> <td>74.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>122.6</td> <td>76.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K3</td> <td>133.9</td> <td>82.4</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Wh</th> <th>дБ</th> <th>дБ</th> <th></th> </tr> <tr> <td>K1</td> <td>115.0</td> <td>67.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>117.5</td> <td>69.9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K3</td> <td>105.0</td> <td>62.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000:00:06</td> <td>Over</td> <td>4.7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1 сек			Min	Fh	дБ	дБ		K1	119.2	74.2		K2	122.6	76.7		K3	133.9	82.4		Wh	дБ	дБ		K1	115.0	67.2		K2	117.5	69.9		K3	105.0	62.0		000:00:06	Over	4.7		<p>[ЛКК] – не активна [СКК] – цикл 1 сек/5 сек/10 сек [ПКК] – цикл Min/Max/Leq [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – не активны [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – дублирует [ПКК] [СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9) [ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи [ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10 [ОК] – перейти в следующее измерительное окно [МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>
1 сек			Min																																						
Fh	дБ	дБ																																							
K1	119.2	74.2																																							
K2	122.6	76.7																																							
K3	133.9	82.4																																							
Wh	дБ	дБ																																							
K1	115.0	67.2																																							
K2	117.5	69.9																																							
K3	105.0	62.0																																							
000:00:06	Over	4.7																																							
<p>«1/1 октавы»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>K3</th> <th>1 сек</th> <th>Leq</th> </tr> <tr> <th>1/1</th> <th>дБ</th> <th>дБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.00</td> <td>84.4</td> <td>77.8</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>101.1</td> <td>93.8</td> </tr> <tr> <td>31.5</td> <td>106.4</td> <td>100.4</td> </tr> <tr> <td>63.0</td> <td>110.8</td> <td>107.0</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>116.0</td> <td>113.0</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>121.5</td> <td>118.1</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>126.3</td> <td>123.4</td> </tr> <tr> <td>000:00:06</td> <td>Over</td> <td>4.7</td> </tr> </tbody> </table>	K3	1 сек	Leq	1/1	дБ	дБ	8.00	84.4	77.8	16.0	101.1	93.8	31.5	106.4	100.4	63.0	110.8	107.0	125	116.0	113.0	250	121.5	118.1	500	126.3	123.4	000:00:06	Over	4.7	<p>[ЛКК] – цикл K1/K2/K3 [СКК] – цикл 1 сек/5 сек/10 сек [ПКК] – цикл Min/Max/Leq [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – перемещение по таблице вверх или вниз [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – двойной цикл: Min/Max/Leq внутри 1 сек/5 сек/10 сек [СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9) [ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи [ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10 [ОК] – перейти в следующее измерительное окно [МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>										
K3	1 сек	Leq																																							
1/1	дБ	дБ																																							
8.00	84.4	77.8																																							
16.0	101.1	93.8																																							
31.5	106.4	100.4																																							
63.0	110.8	107.0																																							
125	116.0	113.0																																							
250	121.5	118.1																																							
500	126.3	123.4																																							
000:00:06	Over	4.7																																							
<p>«Предыстория»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>K3</th> <th>СКЗ</th> <th>Wh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1с дБ</td> <td>67.3</td> <td>130115100115130</td> </tr> <tr> <td>Рк дБ</td> <td>86.9</td> <td rowspan="10"></td> </tr> <tr> <td>5с дБ</td> <td>65.0</td> </tr> <tr> <td>Рк дБ</td> <td>86.9</td> </tr> <tr> <td>10с дБ</td> <td>115.7</td> </tr> <tr> <td>Рк дБ</td> <td>143.7</td> </tr> <tr> <td>Leq дБ</td> <td>109.7</td> </tr> <tr> <td>Рк дБ</td> <td>143.7</td> </tr> <tr> <td>000:04:25</td> <td></td> <td>4.7</td> </tr> </tbody> </table>	K3	СКЗ	Wh	1с дБ	67.3	130115100115130	Рк дБ	86.9		5с дБ	65.0	Рк дБ	86.9	10с дБ	115.7	Рк дБ	143.7	Leq дБ	109.7	Рк дБ	143.7	000:04:25		4.7	<p>[ЛКК] – цикл K1/K2/K3 [СКК] – цикл СКЗ/Пик [ПКК] – цикл Wh/Fh [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – изменение временной шкалы графика хронограммы [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – изменение шкалы уровней графика хронограммы [СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9) [ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи [ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10</p>																
K3	СКЗ	Wh																																							
1с дБ	67.3	130115100115130																																							
Рк дБ	86.9																																								
5с дБ	65.0																																								
Рк дБ	86.9																																								
10с дБ	115.7																																								
Рк дБ	143.7																																								
Leq дБ	109.7																																								
Рк дБ	143.7																																								
000:04:25			4.7																																						

Окно	Доступные клавиши																																																								
<p>КЗ СКЗ Wh</p> <table border="1"> <tr> <td>Leq K1</td> <td>107.2</td> <td>130</td> <td>115</td> <td>100</td> <td>115</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Pk K1</td> <td>125.0</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Leq K2</td> <td>109.6</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Pk K2</td> <td>130.9</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Leq K3</td> <td>119.7</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Pk K3</td> <td>139.4</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Av</td> <td>120.3</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">000:00:16</td> <td colspan="5">4.7</td> </tr> </table> <p>«Предыстория» (продолжение)</p>	Leq K1	107.2	130	115	100	115	130	Pk K1	125.0						Leq K2	109.6						Pk K2	130.9						Leq K3	119.7						Pk K3	139.4						Av	120.3						000:00:16		4.7					<p>[ДАнные] – нажать и удерживать - включить расчет зоны обработки оперативной предыстории; только в состоянии СТОП (п.9.2). При нажатой клавише [ДАнные] результаты в этом окне относятся только к выделенному участку (к зоне обработки)</p> <p>[ДАнные]+ [ВЛЕВО/ВПРАВО/ВВЕРХ/ВНИЗ] – изменение положения и размеров зоны обработки оперативной предыстории; только в состоянии СТОП</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>
Leq K1	107.2	130	115	100	115	130																																																			
Pk K1	125.0																																																								
Leq K2	109.6																																																								
Pk K2	130.9																																																								
Leq K3	119.7																																																								
Pk K3	139.4																																																								
Av	120.3																																																								
000:00:16		4.7																																																							


9.4. Дополнительные окна представления данных режима «Локальная вибрация ЭФБ-110В» при вызове из памяти


«Хронограмма мультizaписи»	Доступные клавиши												
<p><-> N:89 K1</p> <p>00:04:35</p> <table border="1"> <tr> <td>Leq Fh</td> <td>115.9</td> <td>Пик Fh</td> <td>159.8</td> </tr> <tr> <td>Leq Fh</td> <td>121.3</td> <td>Пик Fh</td> <td>162.9</td> </tr> <tr> <td>Leq Fh</td> <td>111.7</td> <td>Пик Fh</td> <td>152.1</td> </tr> </table> <p>Wh</p>	Leq Fh	115.9	Пик Fh	159.8	Leq Fh	121.3	Пик Fh	162.9	Leq Fh	111.7	Пик Fh	152.1	<p>[СКК] – переключает способ работы с хронограммой (см. п.7.11.4)</p> <p>[ЛКК] – работает в связке с клавишами [ВЛЕВО] и [ВПРАВО]</p> <p>[ПКК] – цикл К1/К2/К3</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – регулируют масштаб графика хронограммы</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещают курсор по оси времени</p> <p>[ЛКК]+[ВЛЕВО], [ЛКК]+[ВПРАВО] – выбор зоны обработки (п.7.11.4)</p> <p>[ДАнные]+[ВЛЕВО/ВПРАВО/ВВЕРХ/ВНИЗ] – изменение положения и размеров отображаемой на графике части мультizaписи (п.7.11.4)</p> <p>[ДАнные]+[СБРОС] – возврат окна к исходному (п.7.11.4)</p> <p>[ДАнные]+[ОК] – переход в окно результатов обработки выделенной зоны</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – запись в блокнот (п.7.10)</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС], [ЗАПИСЬ] – не действуют</p> <p>[ОК] – перейти в окно представления данных для выбранного шага мультizaписи</p> <p>[МЕНЮ] – вернуться в окно хронограммы из окна данных; затем - закрыть окно хронограммы и файл мультizaписи</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
Leq Fh	115.9	Пик Fh	159.8										
Leq Fh	121.3	Пик Fh	162.9										
Leq Fh	111.7	Пик Fh	152.1										
<p><-> L:70 K1</p> <p>00:04:35</p> <table border="1"> <tr> <td>Leq Fh</td> <td>115.9</td> <td>Пик Fh</td> <td>159.8</td> </tr> <tr> <td>Leq Fh</td> <td>121.3</td> <td>Пик Fh</td> <td>162.9</td> </tr> <tr> <td>Leq Fh</td> <td>111.7</td> <td>Пик Fh</td> <td>152.1</td> </tr> </table> <p>Wh</p>	Leq Fh	115.9	Пик Fh	159.8	Leq Fh	121.3	Пик Fh	162.9	Leq Fh	111.7	Пик Fh	152.1	<p>[СКК] – переключает способ работы с хронограммой (см. п.7.11.4)</p> <p>[ЛКК] – работает в связке с клавишами [ВЛЕВО] и [ВПРАВО]</p> <p>[ПКК] – цикл К1/К2/К3</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – регулируют масштаб графика хронограммы</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещают курсор по оси времени</p> <p>[ЛКК]+[ВВЕРХ], [ЛКК]+[ВНИЗ] – настройка уровня зоны обработки (п.7.11.4)</p> <p>[ДАнные]+[ВЛЕВО/ВПРАВО/ВВЕРХ/ВНИЗ] – изменение положения и размеров отображаемой на графике части мультizaписи (п.7.11.4)</p> <p>[ДАнные]+[СБРОС] – возврат окна к исходному (п.7.11.4)</p> <p>[ДАнные]+[ОК] – переход в окно результатов обработки выделенной зоны</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – запись в блокнот (п.7.10)</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС], [ЗАПИСЬ] – не действуют</p> <p>[ОК] – перейти в окно представления данных для выбранного шага мультizaписи</p> <p>[МЕНЮ] – вернуться в окно хронограммы из окна данных; затем - закрыть окно хронограммы и файл мультizaписи</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
Leq Fh	115.9	Пик Fh	159.8										
Leq Fh	121.3	Пик Fh	162.9										
Leq Fh	111.7	Пик Fh	152.1										

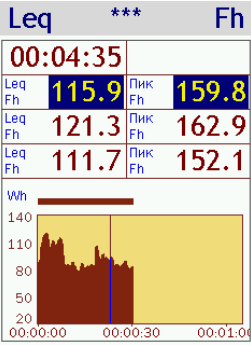«Хронограмма мультizaписи»	Доступные клавиши																								
 <p>The screenshot shows a window titled 'Leq *** Fh'. It contains a table with Leq and Fh values for three different states, and a graph showing Wh (Weighting) over time. The table data is as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Leq</th> <th>***</th> <th>Fh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00:04:35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leq</td> <td>115.9</td> <td>Пик</td> </tr> <tr> <td>Fh</td> <td></td> <td>159.8</td> </tr> <tr> <td>Leq</td> <td>121.3</td> <td>Пик</td> </tr> <tr> <td>Fh</td> <td></td> <td>162.9</td> </tr> <tr> <td>Leq</td> <td>111.7</td> <td>Пик</td> </tr> <tr> <td>Fh</td> <td></td> <td>152.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>The graph shows Wh values from 0 to 140 over a time period from 00:00:00 to 00:01:00.</p>	Leq	***	Fh	00:04:35			Leq	115.9	Пик	Fh		159.8	Leq	121.3	Пик	Fh		162.9	Leq	111.7	Пик	Fh		152.1	<p>[СКК] – переключает способ работы с хронограммой (см. п.7.11.4) [ЛКК] – цикл Leq/1 сек /5 сек/10сек [ПКК] – цикл Wh/Fh [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – выделение строки канала [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещают курсор по оси времени [ДАННЫЕ]+[ВЛЕВО/ВПРАВО/ВВЕРХ/ВНИЗ] – изменение положения и размеров отображаемой на графике части мультizaписи (п.7.11.4) [ДАННЫЕ]+[СБРОС] – возврат окна к исходному (п.7.11.4) [ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ] – запись в блокнот (п.7.10) [СТАРТ/СТОП], [СБРОС], [ЗАПИСЬ] – не действуют [ОК] – перейти в окно представления данных для выбранного шага мультizaписи [МЕНЮ] – вернуться в окно хронограммы из окна данных; затем - закрыть окно хронограммы и файл мультizaписи [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
Leq	***	Fh																							
00:04:35																									
Leq	115.9	Пик																							
Fh		159.8																							
Leq	121.3	Пик																							
Fh		162.9																							
Leq	111.7	Пик																							
Fh		152.1																							

Хронограмма мультizaписи режима «Локальная вибрация ЭФБ-110В» строится по скорректированному ускорению 1 сек, Wh.

Окно результатов расчета по зоне обработки окна «Хронограмма мультizaписи»

Окно	Доступные клавиши																				
 <p>The screenshot shows a window with calculation results. The data is as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Leq</th> <th>дБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K1 Wh</td> <td>Max-1c</td> </tr> <tr> <td>108.5</td> <td>118.5</td> </tr> <tr> <td>K2 Wh</td> <td>Max-1c</td> </tr> <tr> <td>99.7</td> <td>106.9</td> </tr> <tr> <td>K3 Wh</td> <td>Max-1c</td> </tr> <tr> <td>100.8</td> <td>107.8</td> </tr> <tr> <td>Av</td> <td>Max-1c</td> </tr> <tr> <td>109.7</td> <td>118.5</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>000:00:42</td> </tr> </tbody> </table>	Leq	дБ	K1 Wh	Max-1c	108.5	118.5	K2 Wh	Max-1c	99.7	106.9	K3 Wh	Max-1c	100.8	107.8	Av	Max-1c	109.7	118.5	P	000:00:42	<p>[ЛКК], [СКК] – не действуют [ПКК] – переключает по циклу дБ и м/с² [ВВЕРХ], [ВНИЗ], [ВЛЕВО], [ВПРАВО], [СТАРТ/СТОП], [СБРОС], [ЗАПИСЬ], [ДАННЫЕ], [ОК] – не действуют [МЕНЮ] – вернуться в окно хронограммы из окна данных; затем - закрыть окно хронограммы и файл мультizaписи [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
Leq	дБ																				
K1 Wh	Max-1c																				
108.5	118.5																				
K2 Wh	Max-1c																				
99.7	106.9																				
K3 Wh	Max-1c																				
100.8	107.8																				
Av	Max-1c																				
109.7	118.5																				
P	000:00:42																				

«Сводка групповой записи»	Доступные клавиши																																							
 <p>The screenshot shows a window with statistical data for K1. The data is as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>K1</th> <th>Leq</th> <th>Fh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mean</td> <td>858.22E-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>m/c²</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>146.89E-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>m/c²</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max</td> <td>1.14E+0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>m/c²</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Min</td> <td>529.22E-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>m/c²</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>1</td> <td>000:00:13 114.5</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>2</td> <td>000:00:13 116.9</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>3</td> <td>000:00:21 121.2</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>4</td> <td>000:00:24 120.6</td> </tr> </tbody> </table>	K1	Leq	Fh	Mean	858.22E-3		m/c ²			S	146.89E-3		m/c ²			Max	1.14E+0		m/c ²			Min	529.22E-3		m/c ²			+	1	000:00:13 114.5	+	2	000:00:13 116.9	+	3	000:00:21 121.2	+	4	000:00:24 120.6	<p>[ЛКК] – цикл K1/K2/K3 [СКК] – не действует [ПКК] – цикл Fh/Wh [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – выделение строки замера [СБРОС] – включает или исключает замер из сводки (см.п.7.11.5) [ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ] – записать текущее окно в блокнот [СТАРТ/СТОП], [ВЛЕВО], [ВПРАВО], [ЗАПИСЬ], [ДАННЫЕ] – не действуют [ОК] – перейти в окно представления данных для выбранного замера [МЕНЮ] – вернуться в окно сводки из окна данных; закрыть окно сводки и файл групповой записи [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удерживать 1-2 с)</p>
K1	Leq	Fh																																						
Mean	858.22E-3																																							
m/c ²																																								
S	146.89E-3																																							
m/c ²																																								
Max	1.14E+0																																							
m/c ²																																								
Min	529.22E-3																																							
m/c ²																																								
+	1	000:00:13 114.5																																						
+	2	000:00:13 116.9																																						
+	3	000:00:21 121.2																																						
+	4	000:00:24 120.6																																						

10. Режим «Виброконтроль ЭФБ-110В»


10.1. Спецификация режима «Виброконтроль ЭФБ-110В»

Назначение	Одновременное измерение по 3 каналам виброускорения, виброскорости и виброперемещения в задаваемых пользователем полосах частот, а также ускорения в 1/3-октавах в диапазоне от 0,8 Гц до 10000 Гц.		
Измерительные каналы	Три параллельных канала со входами 1, 2, 3 (BNC). Соответствие индикации. К1: вход 1; К2: вход 2; К3: вход 3		
Датчики	Акселерометры: виброускорение, м/с ² ; ∫(виброускорение): виброскорость, м/с; ∫∫(виброускорение): перемещение, м.		
Автокалибровка	Нет		
Измеряемые параметры *)	Обозначение	Краткое наименование	Фильтры - для всех каналов: К1, К2, К3
	1 сек 1 сек Мах 1 сек Пик	Текущее СКЗ за 1 с Максимальное СКЗ Пиковое значение	А (виброускорение в заданной полосе частот), V (виброскорость в заданной полосе частот), D (виброперемещение в заданной полосе частот)
	2 сек 2 сек Мах 2 сек Пик	Текущее СКЗ за 2 с Максимальное СКЗ Пиковое значение	
	5 сек 5 сек Мах 5 сек Пик	Текущее СКЗ за 2 с Максимальное СКЗ Пиковое значение	
	10 сек 10 сек Мах 10 сек Пик	Текущее СКЗ за 10 с Максимальное СКЗ Пиковое значение	
	aГ aГ Пик	Эквивалентное значение Пиковое значение за полное время измерения	
	CF	Пик-фактор на интервале: 1с, 2с, 5с, 10с или за полное время измерения	
	2 сек	Текущие уровни виброускорения в дБ с усреднением за 2 с	1/3-октавные фильтры (0.8 Гц – 10 кГц)
5 сек	Текущие уровни виброускорения в дБ с усреднением за 5 с		
Задержка индикации MAX и MIN	$\tau = 15$ с		

*) Определение измеряемых параметров см. п.27

Виды записи в память	Автозамер, запись в блокнот
Виды телеметрии	Результаты измерения (USB, DOUT) с темпом 3 замера в секунду, выборка 24кГц на канал (USB, DOUT)
Расширенные возможности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возможность задания фильтров высоких и низких частот; 2. Измерение скорости и перемещения вибрации методом интегрирования во временной области с помощью акселерометров; 3. Индикация показаний измеряемой величины в дБ или в линейных единицах измерения. При выражении измеряемых величин в дБ используются опорные уровни из карточки датчика в «Диспетчере датчиков». Опорные уровни при заводских настройках для ускорения- 10^{-6} м/с², для скорости - 50×10^{-9} м/с, для перемещения - 10^{-12} м.

10.2. Настройка фильтров ФНЧ и ФВЧ

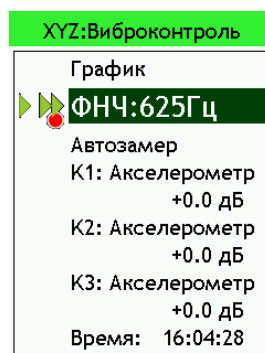


Пользователь может самостоятельно задать полосу частот, в которой будут измерены различные параметры виброскорости, скорости и перемещения. Чтобы выбрать верхнюю границу полосы пропускания, в меню измерительной программы выделите строку **ФНЧ** (фильтр низких частот) клавишами **[ВВЕРХ]**, **[ВНИЗ]**. Воспользуйтесь клавишами **[ВЛЕВО]**, **[ВПРАВО]**, чтобы выбрать частоту среза **ФНЧ**: 625 Гц, 1.25 кГц, 2.5 кГц, 5 кГц, 10 кГц.

Примечание. В зависимости от выбранного значения, в окне «График» будут отображены различные третьоктавные полосы частот (всего 30 полос, измерение во всех полосах проходит одновременно в любой момент работы прибора), см. таблицу ниже.

Чтобы задать нижнюю границу полосы пропускания, в окне «График» установите **ФВЧ** (фильтр верхних частот). Частота среза этого фильтра может быть выбрана из ряда центральных частот третьоктавных полос. Что бы настроить **ФВЧ** необходимо с помощью клавиш **[ВЛЕВО]**, **[ВПРАВО]** выделить нужную третьоктавную полосу и нажать клавишу **ФВЧ** (средняя контекстная клавиша). При этом в зависимости от настройки **ФНЧ** частотой среза **ФВЧ** могут быть центральные частоты со 2 по 14 полосы в окне «График» (см. таблицу ниже).

ФНЧ	Отображаемый частотный диапазон в окне «График»	Доступные значения ФВЧ
625 Гц	0.8 Гц - 630 Гц	1 Гц - 16 Гц
1.25 кГц	1.6 кГц – 1.25 кГц	2 Гц - 31.5 Гц
2.5 Гц	3150 кГц – 2.5 кГц	4 Гц - 63 Гц
5 кГц	6.3 кГц - 5 кГц	8 Гц - 125 Гц
10 кГц	1.25 кГц - 10 кГц	16 Гц - 250 Гц

10.3. Окна результатов измерений режима «Виброконтроль ЭФБ-110В»

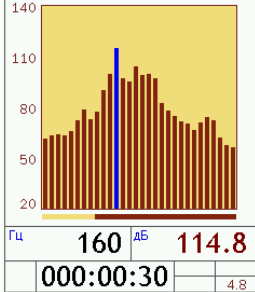Окно	Доступные клавиши																								
<p>«График»</p> <p>K1 ФВЧ 5 сек</p>  <p>Гц 160 дБ 114.8</p> <p>000:00:30 4.8</p>	<p>[ЛКК] – переключение каналов К1/К2/К3 по циклу</p> <p>[СКК] – ФВЧ (фильтр высоких частот) – обновление нижней границы исследуемого частотного диапазона</p> <p>[ПКК] – переключение 2 сек/5 сек по циклу</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – изменение вертикальной шкалы графика</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещение частотного курсора</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – запись текущего окна в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>																								
<p>«Все СКЗ и Пик»</p> <p>K1 5 сек лин</p> <table border="1" data-bbox="204 907 459 1198"> <tr> <td>A, м/с²</td> <td>Пик</td> <td>13.70E+0</td> </tr> <tr> <td>4.91E+0</td> <td>Мак</td> <td>4.92E+0</td> </tr> <tr> <td>V, м/с</td> <td>Пик</td> <td>70.41E-3</td> </tr> <tr> <td>26.48E-3</td> <td>Мак</td> <td>37.43E-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CF</td> <td>2.66E+0</td> </tr> <tr> <td>D, м</td> <td>Пик</td> <td>1.92E-3</td> </tr> <tr> <td>835.36E-6</td> <td>Мак</td> <td>1.13E-3</td> </tr> </table> <p>000:00:28 4.9</p>	A, м/с ²	Пик	13.70E+0	4.91E+0	Мак	4.92E+0	V, м/с	Пик	70.41E-3	26.48E-3	Мак	37.43E-3		CF	2.66E+0	D, м	Пик	1.92E-3	835.36E-6	Мак	1.13E-3	<p>[ЛКК] – цикл К1/К2/К3</p> <p>[СКК] – цикл 1 сек/2 сек/5 сек/10 сек/аТ</p> <p>[ПКК] – цикл дБ/лин</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – не активны</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – не активны</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – запись текущего окна в блокнот (только в состоянии СТОП п.7.10)</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] – перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>			
A, м/с ²	Пик	13.70E+0																							
4.91E+0	Мак	4.92E+0																							
V, м/с	Пик	70.41E-3																							
26.48E-3	Мак	37.43E-3																							
	CF	2.66E+0																							
D, м	Пик	1.92E-3																							
835.36E-6	Мак	1.13E-3																							
<p>«Все коррекции»</p> <p>K1 А дБ</p> <table border="1" data-bbox="204 1400 459 1713"> <tr> <td>aТ</td> <td>Пик</td> <td>136.1</td> </tr> <tr> <td>104.9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 сек</td> <td>Пик</td> <td>105.7</td> </tr> <tr> <td>101.2</td> <td>Мак</td> <td>115.8</td> </tr> <tr> <td>2 сек</td> <td>Пик</td> <td>114.0</td> </tr> <tr> <td>101.4</td> <td>Мак</td> <td>113.4</td> </tr> <tr> <td>5 сек</td> <td>Пик</td> <td>114.0</td> </tr> <tr> <td>101.2</td> <td>Мак</td> <td>111.2</td> </tr> </table> <p>000:09:04 4.7</p>	aТ	Пик	136.1	104.9			1 сек	Пик	105.7	101.2	Мак	115.8	2 сек	Пик	114.0	101.4	Мак	113.4	5 сек	Пик	114.0	101.2	Мак	111.2	<p>[ЛКК] – цикл К1/К2/К3</p> <p>[СКК] – цикл А/V/D</p> <p>[ПКК] – цикл дБ/ м/с² (для [СКК] = А), дБ/ м/с (для [СКК] = V), дБ/ м (для [СКК] = D)</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – прокрутка таблицы вверх или вниз</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – цикл: А/V/D</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – запись текущего окна в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
aТ	Пик	136.1																							
104.9																									
1 сек	Пик	105.7																							
101.2	Мак	115.8																							
2 сек	Пик	114.0																							
101.4	Мак	113.4																							
5 сек	Пик	114.0																							
101.2	Мак	111.2																							
<p>«Все каналы»</p>	<p>[ЛКК] – цикл 1 сек/2 сек/5 сек/10 сек/аТ</p> <p>[СКК] – цикл А/V/D</p> <p>[ПКК] – цикл дБ/ м/с² (для [СКК] = А), дБ/ м/с (для [СКК] = V), дБ/ м (для [СКК] = D)</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – не активны</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – цикл: А/V/D</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – запись текущего окна в блокнот</p>																								

Окно (продолжение)	Доступные клавиши	
5 сек	А	дБ
К1	Пик	119.4
96.4	Мак	126.4
К2	Пик	130.9
99.7	Мак	123.1
К3	Пик	126.6
99.2	Мак	128.4
Max	Пик	130.9
99.7	Мак	128.4
000:17:23		4.8

(только в состоянии **СТОП**), см. п.7.10
[ОК] – перейти в следующее измерительное окно
[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы
[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)

В нижней строке указаны наибольшие по трём каналам значения. Для каждого параметра (СКЗ, Пик, СКЗ Max) наибольшее значение определяется индивидуально.

10.4. Методические замечания об измерении виброскорости и виброперемещения с помощью акселерометра

Для синусоидального сигнала значение виброскорости прямо пропорционален измеряемому виброускорению и обратно пропорционально частоте этого сигнала, а для перемещения – прямо пропорционален ускорению и обратно пропорционален квадрату частоты этого сигнала. Из этого соотношения следует, что чем ниже частота измеряемого сигнала, тем больше будет нижняя граница диапазонов измерений скорости и перемещения.


Реальные измеряемые сигналы имеют сложную форму, а в частотной области присутствуют как дискретные составляющие, так и непрерывный спектр, который формируется, в том числе, и собственными шумами прибора. Особенно сильно влияние собственных шумов сказывается на измерениях виброскорости и виброперемещения на низких частотах.

Поэтому что бы увеличить динамический диапазон измерений виброскорости и виброперемещения, необходимо в спектре сигнала в окне «График» найти составляющую полезного измеряемого сигнала с наименьшей частотой и установить частоту среза ФВЧ на 1-2 третьоктавы меньше, чем эта частота. Если найденная составляющая полезного сигнала больше максимально доступной частоты среза ФВЧ, то следует выбрать эту наибольшую частоту среза.

Одновременно с этим следует выбирать как можно меньшее значение для частоты среза ФНЧ, так как это позволит избежать излишнего занижения верхней границы динамического диапазона измерений.

Пример

С датчиком вибрации 10 мВ/(м/с²) (100 мВ/g) измеряется вибрация механизма, при этом спектр сигнала такой, как на экране прибора в иллюстрации. Наименьшая частота в измеряемой вибрации – 25 Гц. В таблице ниже указаны диапазоны измерений для некоторых ФВЧ (при частоте среза ФНЧ равной 625 Гц):

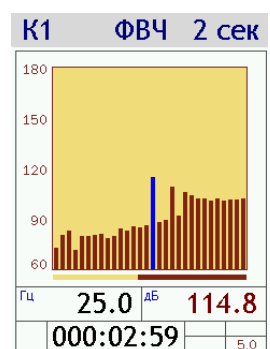

Частота среза ФНЧ, Гц	Частота среза ФВЧ, Гц	Диапазон измерений СКЗ ускорения ¹	Диапазон измерений СКЗ виброскорости ¹	Диапазон измерений СКЗ перемещения ¹
625 Гц	2 Гц	1x10 ⁻³ ..150 м/с ²	0,080..40 мм/с	6,3..10 мкм
	10 Гц	1x10 ⁻³ ..150 м/с ²	0,016..40 мм/с	0,3..10 мкм
	16 Гц ²	1x10 ⁻³ ..150 м/с ²	0,010..40 мм/с	0,1..10 мкм

¹ – значения приведены для датчиков типа AP2098-100, AP2037-100, AP2038P-100, AP2082M, 1V151HC-100.

² – рекомендуется для вибрации с приведённым выше спектром.


11. Режим «1/3-октавный анализатор XYZ»

11.1. Спецификация режима «1/3-октавный анализатор XYZ»

Назначение	Спектральный анализ в диапазоне частот от 0,8 Гц до 20000 Гц																																													
Измерительные каналы	Три параллельных канала со входами 1, 2, 3 (BNC). Соответствие индикации: K1: вход 1; K2: вход 2; K3: вход 3																																													
Датчики	<table border="1"> <tr><td colspan="4" style="background-color: #00FF00; text-align: center;">Датчики</td></tr> <tr><td colspan="4" style="background-color: #006400; color: white; text-align: center;">Звуковое давление</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Па</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">Виброускорение</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">м/с²</td><td style="text-align: center;">м/с</td><td style="text-align: center;">м</td><td></td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">Виброскорость</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">м/с²</td><td style="text-align: center;">м/с</td><td style="text-align: center;">м</td><td></td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">Напряжение</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">мВ/с</td><td style="text-align: center;">мВ</td><td style="text-align: center;">мВ*с</td><td style="text-align: center;">мВ*с²</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">Произвольная</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">EU/с</td><td style="text-align: center;">EU</td><td style="text-align: center;">EU*с</td><td style="text-align: center;">EU*с²</td></tr> </table>	Датчики				Звуковое давление				Па				Виброускорение				м/с ²	м/с	м		Виброскорость				м/с ²	м/с	м		Напряжение				мВ/с	мВ	мВ*с	мВ*с ²	Произвольная				EU/с	EU	EU*с	EU*с ²	<p>Микрофоны: звуковое давление (Па). Акселерометры: виброускорение (м/с²); ∫(виброускорение): виброскорость, м/с; ∫∫(виброускорение): перемещение, мкм. Велосиметры: виброскорость (м/с); ∫(виброскорость): перемещение, м; ∂/∂t(виброскорость): виброускорение, м/с². Прямой вход по напряжению: напряжение (мВ); ∂/∂t(напряжение): мВ/с; ∫(напряжение) мВ x с; ∫∫(напряжение): мВ x с². Произвольный датчик: EU, EU/с, EU x с, EU x с²</p>
Датчики																																														
Звуковое давление																																														
Па																																														
Виброускорение																																														
м/с ²	м/с	м																																												
Виброскорость																																														
м/с ²	м/с	м																																												
Напряжение																																														
мВ/с	мВ	мВ*с	мВ*с ²																																											
Произвольная																																														
EU/с	EU	EU*с	EU*с ²																																											
Автокалибровка	Нет																																													
Измеряемые параметры *) Определение измеряемых параметров см. п.16.	Обозначение	Краткое наименование	Фильтры - для всех каналов: K1, K2, K3																																											
	1 сек	Текущие уровни в дБ/лин. ед. изм. с усреднением за 1 с	1/3-октавные (3.3.5.3)																																											
	5 сек	Текущие уровни в дБ/лин. ед. изм. с усреднением за 5 с																																												
	10 сек	Текущие уровни в дБ/лин. ед. изм. с усреднением за 10 с																																												
Leq	Эквивалентные уровни в дБ/лин. ед. изм.																																													
Виды записи в память	Автозамер, Запись в блокнот																																													
Виды телеметрии	Результаты измерения (USB, DOUT) с темпом 3 замера в секунду																																													
Расширенные возможности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расчет и индикация уровней в 1/1-октавных полосах, синтезированных из 1/3-октавных полос. 2. Наложение экранной коррекции на спектральные данные (в зависимости от типа датчика и единицы измерения). 3. Расчет суммарного уровня внутри выделенной зоны спектра. 4. Использование производных единиц измерения 5. Индикация показаний измеряемой величины в дБ или в линейных единицах измерения 																																													

11.2. Выбор единиц измерения в режиме «1/3-октавный анализатор XYZ»

В режиме «1/3-октавный анализатор XYZ» можно получать спектры не только для основной единицы измерения, но и для вторичных. Например, если в качестве основной единицы выбрано виброускорение, вы можете получить спектр для уровней виброскорости (м/с) или виброперемещения (мкм).

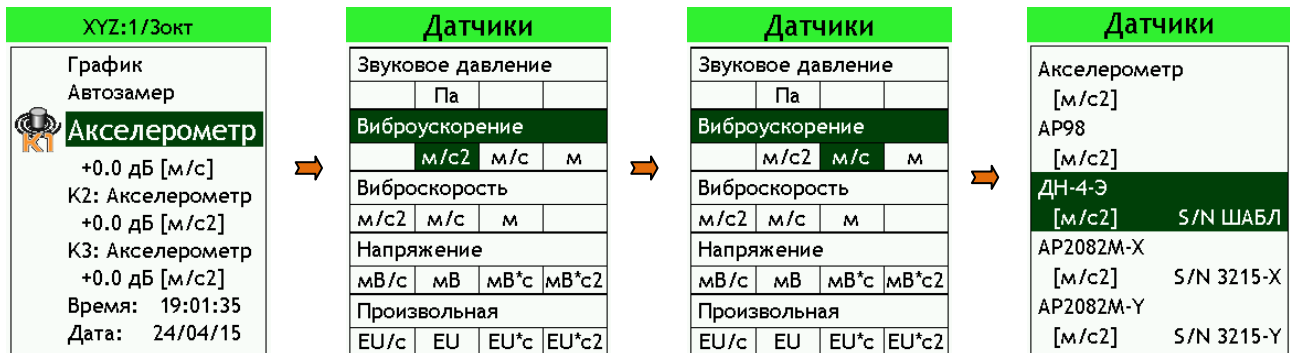

Выделите нужный канал и нажмите [ОК]

Выберите единицу измерений клавишами со стрелками. После выбора единицы измерения нажмите [ОК] для выбора нужного датчика

Выберите нужный датчик клавишами [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] и нажмите [ОК]

11.3. Переключение индикации показаний измеряемой величины

В каждом из окон для любой коррекции есть возможность индикации показаний **L** и **Sum** как в дБ, так и в линейных единицах выбранной для данного канала измеряемой величины. Переключение между единицами происходит нажатием комбинацией клавиш [ДАнные]+[ВЛЕВО/ВПРАВО].




11.4. Окна результатов измерений режима «1/3-октавный анализатор XYZ»

Окно	Доступные клавиши
<p>«График» с активным курсором</p>	<p>[ЛКК] – переключение каналов K1/K2/K3 по циклу [СКК] – переключение 1 сек/5 сек/10 сек/Leq [ПКК] – переключение экранной коррекции (см. ниже) [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – изменение вертикальной шкалы графика [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещение частотного курсора [СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9) [ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи [ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – запись текущего окна в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10 [ДАнные]+[ВЛЕВО/ВПРАВО] - переключение по циклу дБ и выбранных линейных единиц измерения [ДАнные] – переключить контроль на регулировку зоны суммирования [ОК] – не действует</p>

Окно	Доступные клавиши																				
(продолжение)	[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)																				
<p>«График» с активной зоной суммирования</p>  <table border="1" data-bbox="204 488 462 833"> <tr> <td colspan="2">КЗ</td> <td>5 сек</td> <td>1/3</td> </tr> <tr> <td>Гц</td> <td>125</td> <td>L дБ</td> <td>63.2</td> </tr> <tr> <td>НЧ Гц</td> <td>4.00</td> <td>Sum дБ</td> <td>72.9</td> </tr> <tr> <td>ВЧ Гц</td> <td>80.0</td> <td>Ед. измер.</td> <td>м/с2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">000:01:10</td> <td></td> <td>4.7</td> </tr> </table>	КЗ		5 сек	1/3	Гц	125	L дБ	63.2	НЧ Гц	4.00	Sum дБ	72.9	ВЧ Гц	80.0	Ед. измер.	м/с2	000:01:10			4.7	<p>[ЛКК] – переключение каналов К1/К2/К3 по циклу [СКК] – переключение 1 сек/5 сек/10 сек/Leq [ПКК] – переключение экранной коррекции (см. ниже) [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – растяжение и сжатие зоны суммирования [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещение зоны суммирования по спектру (изменяются параметры НЧ Гц и ВЧ Гц) [СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9) [ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи [ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ] – запись текущего окна в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10 [ДАННЫЕ]+[ВЛЕВО/ВПРАВО] - переключение по циклу дБ и выбранных линейных единиц измерения [ДАННЫЕ] – переключить контроль на регулировку частотного курсора [ОК] – не действует</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы [ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
КЗ		5 сек	1/3																		
Гц	125	L дБ	63.2																		
НЧ Гц	4.00	Sum дБ	72.9																		
ВЧ Гц	80.0	Ед. измер.	м/с2																		
000:01:10			4.7																		

11.5. Описание окон и экранных коррекций режима «1/3-октавный анализатор XYZ»

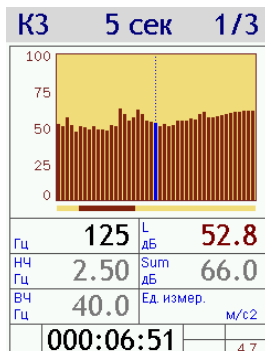

[ПКК] = 1/3: нет экранной коррекции спектральных данных

Гц: частота спектрального курсора


L дБ: уровень на частоте курсора в дБ

НЧ Гц: нижняя частотная граница зоны суммирования

ВЧ Гц: верхняя частотная граница зоны суммирования


Sum дБ: суммарный уровень по зоне суммирования

Ед. измер.: единица измерения

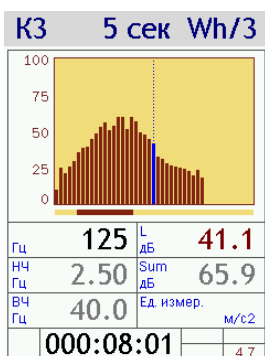

[ПКК] = Wh/3; Wk/3; Wd/3; Wm/3: 1/3-октавный спектр с соответствующей наложенной частотной коррекцией виброметрии (доступен для единицы измерения м/с2)

[ПКК] = A/3; C/3: 1/3-октавный спектр с соответствующей наложенной частотной коррекцией шумомеров (доступен для единицы измерения Па)

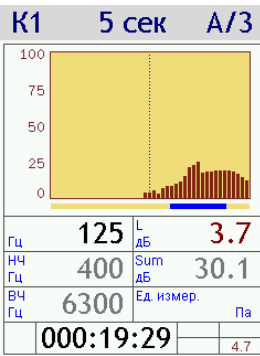

Гц: частота спектрального курсора


L дБ: уровень на частоте курсора в дБ с учетом поправки наложенной частотной коррекции

НЧ Гц: нижняя частотная граница зоны суммирования

ВЧ Гц: верхняя частотная граница зоны суммирования

Sum дБ: суммарный уровень по зоне суммирования с учетом поправок наложенной частотной коррекции

Ед. измер.: единица измерения

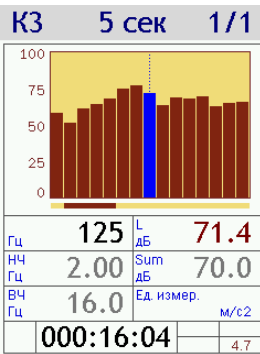

[ПКК] = 1/1: 1/1-октавный спектр, синтезированный из 1/3-октавного

Гц: частота спектрального курсора

L дБ: уровень на частоте курсора в дБ

НЧ Гц: нижняя частотная граница зоны суммирования

ВЧ Гц: верхняя частотная граница зоны суммирования

Sum дБ: суммарный уровень по зоне суммирования


Ед. измер.: единица измерения

12. Режим «БПФ-анализатор XYZ»

12.1. Спецификация режима «БПФ-анализатор XYZ»

Назначение	Узкополосный спектральный анализ в полосе частот до 24000 Гц																							
Измерительные каналы	Три параллельных канала со входами 1, 2, 3 (BNC). Соответствие индикации: K1: вход 1; K2: вход 2; K3: вход 3																							
Датчики	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Датчики</th></tr> <tr><td>Звуковое давление</td><td></td></tr> <tr><td>Па</td><td></td></tr> <tr><td>Виброускорение</td><td></td></tr> <tr><td>м/с²</td><td></td></tr> <tr><td>Виброскорость</td><td></td></tr> <tr><td>м/с</td><td></td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td></td></tr> <tr><td>мВ</td><td></td></tr> <tr><td>Произвольная</td><td></td></tr> <tr><td>EU</td><td></td></tr> </table>	Датчики		Звуковое давление		Па		Виброускорение		м/с ²		Виброскорость		м/с		Напряжение		мВ		Произвольная		EU		<p>Микрофоны: звуковое давление (Па). Акселерометры: виброускорение (м/с²). Велосиметры: виброскорость (м/с). Прямой вход по напряжению: напряжение (мВ). Произвольный датчик: EU</p>
Датчики																								
Звуковое давление																								
Па																								
Виброускорение																								
м/с ²																								
Виброскорость																								
м/с																								
Напряжение																								
мВ																								
Произвольная																								
EU																								
Автокалибровка	Нет																							
Измеряемые параметры	Узкополосные спектры: 200 линий в полосе частот 187 Гц / 375 Гц / 750 Гц / 1,5 кГц / 3 кГц / 6 кГц / 12 кГц / 48 кГц																							
Виды записи в память	Автозамер, Запись в блокнот																							
Виды телеметрии	Результаты измерения (USB, DOUT) с темпом 3 замера в секунду																							
Расширенные возможности	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZOOM: 4, 8, 16, 32 2. Расчет суммарного уровня внутри выделенной зоны спектра 3. Гармонический курсор 																							

12.2. Особенности меню измерительной программы «БПФ-анализатор XYZ»

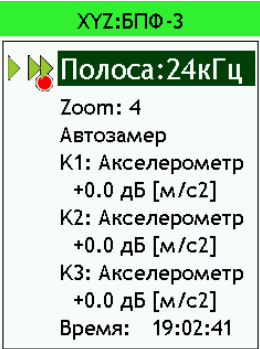	<p>В первой строке меню пользователь выбирает полосу БПФ-анализа.</p> <p>Во второй строке назначается параметр увеличения спектрального разрешения ZOOM.</p> <p>Для изменения значений в полях Полоса и (или) ZOOM выделите соответствующую строку клавишами [ВВЕРХ], [ВНИЗ] и воспользуйтесь клавишами [ВЛЕВО], [ВПРАВО]</p>
---	--


Чтобы увидеть параметры обзорного БПФ-анализа (анализа в полной полосе) или БПФ-анализа с увеличенным разрешением (ZOOM) при выбранных настройках, выделите поле **Полоса** или, соответственно, **ZOOM** и нажмите клавишу **[OK]**.



Появляется окно **БПФ ИНФО**:

- **Линий** – количество спектральных линий, выводимых на экран.
- **Диапазон** – разница между частотами верхней и нижней отображаемых линий.
- **Окно** – количество точек во временном окне БПФ.
- **Выборка** – частота выборки.
- **Перекрытие** – процент перекрытия временных окон БПФ.
- **Усреднение** – количество усреднений для текущего спектра (СКЗ).
- **ЭШЛ** – эффективная ширина линии.

12.3. Выбор единиц измерения в режиме «БПФ-анализатор XYZ»

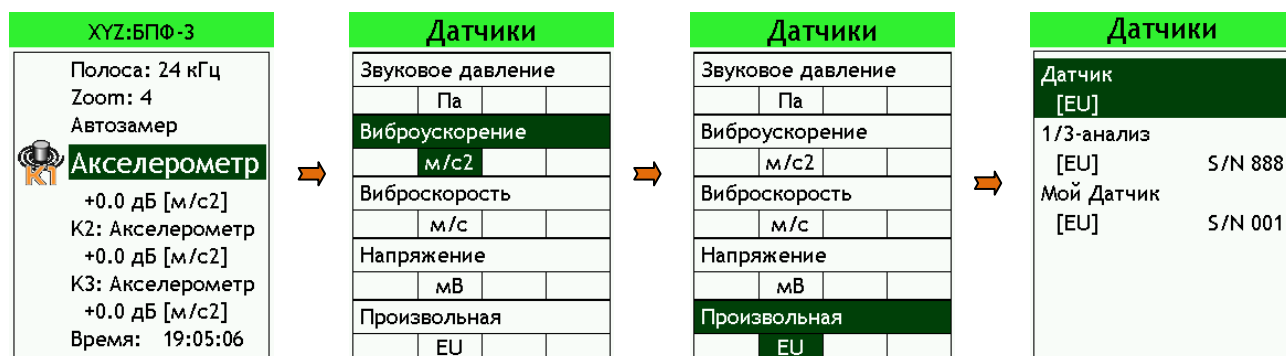


Выделите нужный канал и нажмите [OK]

Выберите единицу измерений клавишами со стрелками. После выбора единицы измерения нажмите [OK] для выбора нужного датчика

Выберите нужный датчик клавишами [ВВЕРХ] / [ВНИЗ] и нажмите [OK]

12.4. Окна результатов измерений режима «БПФ-анализатор XYZ»

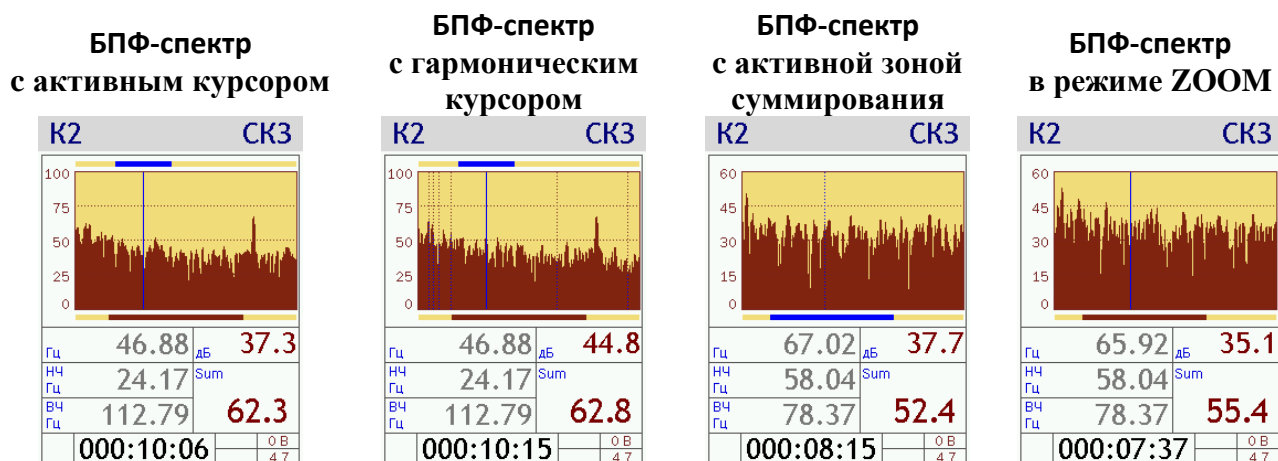

[ЛКК] – переключение K1/K2/K3 по циклу.

[СКК] – включение и выключение гармонических курсоров (обновляет гармонические курсоры для каждого нового положения курсора).

[ПКК] – цикл Leq (спектр уровней, усредненных за всё время измерения) / СКЗ (текущее).

[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – изменение вертикальной шкалы графика в окнах с активным частотным курсором; сжатие растяжение зоны суммирования – в окнах с активной зоной суммирования.

[ВЛЕВО] и **[ВПРАВО]** – перемещение частотного курсора (горизонтальная полоска над частотным курсором соответствует диапазону увеличенного разрешения **ZOOM**) - в окнах с активным частотным курсором; перемещение зоны суммирования по спектру - в окнах с активной зоной суммирования.

[ДАННЫЕ] (краткое нажатие) – переключить клавиши со стрелками на регулировку зоны суммирования или назад на перемещение частотного курсора.

[ДАННЫЕ] (удерживать)+**[ВВЕРХ]** и **[ВНИЗ]** – в окне с активным курсором быстрое передвижение курсора по спектру соответственно вправо и влево: одно нажатие – один пик (пиком в данном случае считается линия, уровень в которой больше, чем в двух соседних линиях справа и в двух соседних слева).

[СТАРТ/СТОП], **[СБРОС]** – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9).

[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи.

[ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ] – запись текущего окна в блокнот (только в состоянии **СТОП**), см. п.7.10.

[ОК] – включить или отключить **ZOOM**. Зона увеличенного разрешения **ZOOM** строится симметрично относительно частотного курсора или с началом в точке **0 Гц**, если частотный курсор слишком близко к левой границе БПФ-спектра.

[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы.

[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с).

13. Режим «БПФ-вибро XYZ»

13.1. Спецификация режима «БПФ-Вибро XYZ»

Назначение	Узкополосный спектральный анализ вибрационного сигнала в диапазоне частот до 24 кГц по одному каналу
Измерительные каналы	Три параллельных канала со входами 1, 2, 3 (BNC). Соответствие индикации: К1: вход 1; К2: вход 2; К3: вход 3
Датчики	Акселерометры: виброускорение (м/с ²); ∫(виброускорение): виброскорость, мм/с; ∫∫(виброускорение): перемещение, мкм.
Автокалибровка	Нет
Измеряемые параметры	Узкополосные спектры: 200 / 400 / 800 линий в полосе частот 187 Гц / 375 Гц / 750 Гц / 1,5 кГц / 3 кГц / 6 кГц / 12 кГц / 24 кГц
Виды записи в память	Автозамер спектральный, запись в блокнот
Виды телеметрии	Результаты измерения (USB, DOUT) с темпом 3 замера в секунду
Расширенные возможности	<ol style="list-style-type: none">1. БПФ спектр виброускорения, виброскорости (интегрирование в частотной области), виброперемещения (двойное интегрирование в частотной области) – спектрально усредненные / глобально усредненные (Leq).2. Индикация измеряемых величин в линейных и логарифмических единицах (по выбору пользователя)3. Гармонический курсор.4. Разметка оси частот в герцах, RPM (об/мин) или в порядках оборотной частоты (задается пользователем) и визуализация гармонических составляющих.5. Разметка порядков полос.6. Расчет суммарного значения внутри выделенной зоны спектра.7. Выбор процента перекрытия временных окон БПФ: 50% / 75% / 87.5%.8. Выбор количества линий спектра БПФ: 200, 400, 800.9. Выбор типа временного окна БПФ: Вишнякова (модифицированное Flar-Top (ISO 18431)), прямоугольное, Ханна.10. Выбор времени спектрального усреднения БПФ спектра.

13.2. Список обозначений

ОЧ	опорная частота
$f_{оч}$	значение опорной частоты (ОЧ), Гц
D	делитель опорной частоты
Кэфф. полосы	коэффициент полосы
K_X	коэффициент полосы порядка X . Доступно пять порядков полос.
$f_{полосаX}$	значение центральной частоты полосы порядка X , Гц/RPM/порядки оборотной частоты

RPM	количество оборотов в минуту (Rounds Per Minute)
Об. част., ОбЧ	оборотная частота
$f_{обч}$	значение оборотной частоты

13.3. Особенности меню измерительной программы «БПФ-вибро XYZ»

<p>XYZ:БПФ-вибро</p> <p>Полоса: 12 кГц Автозамер КЗ: Акселерометр +0.0 дБ [м/с²] Разметка в Гц Перекрытие: 50% Линий: 800</p> <p>Окно: Ханна</p> <p>Усредн.: 1 сек Время: 16:16:53</p>	<p>Во второй строке меню пользователь выбирает Полосу БПФ-анализа.</p> <p>В седьмой строке назначается разметка оси частот – в Гц, PRM, оборотной частоте (задается пользователем).</p> <p>В восьмой строке назначается процент перекрытия временных окон БПФ: 50% / 75% / 87.5%*.</p> <p>В девятой строке назначается количество спектральных линий, выводимых на экран: 200 / 400 / 800.</p> <p>В десятой строке назначается тип временного окна БПФ: Вишнякова**, Ханна, прямоугольное.</p> <p>В одиннадцатой строке задается время усреднения БПФ спектра: 1 сек / 2 сек / 5 сек / 10 сек / 20 сек / 30 сек / 60 сек / 120 сек / 180 сек.</p> <p>Для изменения значений в указанных полях выделите соответствующую строку клавишами [ВВЕРХ], [ВНИЗ] и воспользуйтесь клавишами [ВЛЕВО], [ВПРАВО]. Чтобы задать оборотную частоту, выберите в седьмой строке «Об. част.», нажмите клавишу [ОК]. В режиме редактирования задайте нужную частоту клавишами [ВВЕРХ], [ВНИЗ].</p>
---	--

*Примечание.

Параметры в строках **Полоса**, **Перекрытие**, **Линий**, **Окно** зависят друг от друга, поэтому выбор одного параметра может исключать выбор некоторых значений другого. Ниже в таблице приведены возможные комбинации данных параметров.

		Полоса	187 Гц			375 Гц		
Тип окна	Перекрытие	50%	75%	87.5%	50%	75%	87.5%	
	Линий							
Окно Вишнякова	200							
	400							
	800							
Окно Ханна	200							
	400							
	800							
Прямоугольное окно	200							
	400							
	800							

		Полоса		
		750 Гц, 1.5 кГц, 3 кГц, 6 кГц, 12 кГц, 24 кГц		
Тип окна	Перекрытие	50%	75%	87.5%
	Линий			
Окно Вишнякова	200			
	400			
	800			
Окно Ханна	200			
	400			
	800			
Прямоугольное окно	200			
	400			
	800			

****Примечание.** При одновременном задании количества линий, равного 800, и выборе окна Вишнякова, эффективная ширина линии не уменьшается в два раза, как это происходит при выборе окна Ханна и прямоугольного окна. Она остается такой, как и при 400 линиях. Поэтому выбор 800 линий в окне Вишнякова не увеличивает спектральное разрешение, но увеличивает масштаб изображения спектра по оси частот и уменьшает шаг перемещения курсоров.

Чтобы увидеть параметры обзорного БПФ-анализа (анализа в полной полосе) при выбранных настройках, в первой строке выберите **БПФ ИНФО** и нажмите клавишу **[ОК]**.

м/с2	
Линий: 400	
Диапазон: 2343.75 Гц	
Окно: Вишнякова	
2048 тчк	
Выборка: 6000.0 Гц	
Перекрытие: 87.50 %	
Усреднение: 48	
ЭШЛ: 11.97 Гц	
000:11:08	4.8

Появляется окно **БПФ ИНФО**:

- **Линий** – количество спектральных линий, выводимых на экран.
- **Диапазон** – разница между частотами верхней и нижней отображаемых линий.
- **Окно** – тип окна, количество точек во временном окне БПФ.
- **Выборка** – частота выборки.
- **Перекрытие** – процент перекрытия временных окон БПФ.
- **Усреднение** – количество усреднений для текущего спектра (СКЗ).
- **ЭШЛ** – эффективная ширина линии.

Функции клавиш в окне БПФ ИНФО.

[ВЛЕВО] и **[ВПРАВО]** – цикл м/с2 / мм/с / мкм (выбор единицы измерения, для которой будет получен БПФ спектр)

13.4. Логика работы с полосами различных порядков и гармоническим курсором.

В режиме «БПФ-Вибро XYZ» предусмотрена опция задания полос пяти порядков (первого, второго, третьего, четвертого и пятого). Полоса характеризуется значением своей центральной частоты ($f_{\text{полосаХ}}$) и «шириной» (то есть количеством линий анализа, сумма результатов в которых формирует результат измерения в этой полосе). Определение полосы заданного порядка близко к определению гармоника опорной частоты. Но в отличие от последней, центральная частота полосы может быть кратна не только опорной частоте, но и её субгармоники порядка D . Разметка гармонического курсора, напротив, показывает субгармоники и гармоники опорной частоты. В общем случае полосы различных порядков могут не совпасть с разметкой гармонического курсора.

Формулы для расчета значений центральных частот полос отличаются при выборе разметки в Гц, RPM и порядках оборотной частоты.

Окно «Полосы», разметка в Гц

Делитель ОЧ	Опорная частота, Гц
6	134.77
Козфф.полосы	Полоса1, Гц
4	89.84
Козфф.полосы	Полоса2, Гц
9	202.15
Козфф.полосы	Полоса3, Гц
12	269.53
Козфф.полосы	Полоса4, Гц
6	134.77
Козфф.полосы	Полоса5, Гц
24	539.06

Окно «Полосы», разметка в порядках оборотной частоты

Делитель ОЧ	Опорная частота, Гц
2	100.00
Козфф.полосы	Полоса1, ОбЧ
1	0.250
Козфф.полосы	Полоса2, ОбЧ
2	0.500
Козфф.полосы	Полоса3, ОбЧ
3	0.750
Козфф.полосы	Полоса4, ОбЧ
4	1.000
Козфф.полосы	Полоса5, ОбЧ
5	1.250

Значения центральных частот полос при выборе разметки в Гц (RPM) рассчитываются по формуле:

$$f_{\text{полоса } X} = \frac{K_X f_{\text{ОЧ}}}{D},$$

где K_X – коэффициент полосы с номером X , $f_{\text{ОЧ}}$ – значение опорной частоты (ОЧ) в Гц (RPM), D – делитель ОЧ.

Например, в окне слева для полосы третьего порядка **Полоса 3:**

$$K_X = 12, f_{\text{ОЧ}} = 134.77 \text{ Гц}, D = 6$$

При выборе разметки в порядках оборотной частоты значения центральных частот полос (ОбЧ) рассчитываются по формуле:

$$f_{\text{полоса } X} = \frac{K_X f_{\text{ОЧ}}}{D f_{\text{ОбЧ}}},$$


где K_X – коэффициент полосы с номером X , $f_{\text{ОЧ}}$ – значение опорной частоты в Гц, $f_{\text{ОбЧ}}$ – значение оборотной частоты, заданной пользователем в меню, D – делитель ОЧ.

Например, в окне слева для полосы второго порядка **Полоса 2:**

$$K_X = 2, f_{\text{ОЧ}} = 100 \text{ Гц}, f_{\text{ОбЧ}} = 200 \text{ Гц}, D = 6$$

Вторая характеристика полосы определенного порядка – «ширина» на экране прибора.

БПФ-спектр с гармоническим курсором

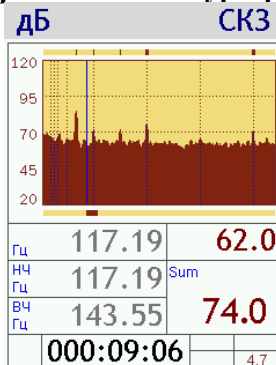

В верхней строке навигации над гармоническим курсором отображаются полосы пяти заданных порядков. При этом отображаются только те полосы, центральные частоты которых меньше верхней границы выбранной полосы в меню.

В зависимости от соотношения K_X/D полосы разного порядка рассчитываются как сумма по разному числу линий БПФ. Принцип формирования (расчёта значения) полос разного порядка описан в таблице ниже. В зависимости от числа суммируемых линий анализа БПФ различается ширина маркера полосы порядка.

В таблице ниже показано, как от отношения K_X/D , типа окна и количества линий БПФ зависит «ширина» полосы порядка X , выраженная в числе суммируемых линий анализа БПФ.

Тип окна	окно Ханна, прямоугольное окно			окно Вишнякова		
	200	400	800	200	400	800
Число линий на экране						
$K_X/D < 2$			1			1
$2 \leq K_X/D \leq 4$			3			5
$K_X/D > 4$			5			9

13.5. Окна результатов измерений режима «БПФ-вибро АХУЗ»

Окно «БПФ»	Доступные клавиши																		
<p>БПФ-спектр с активным курсором</p> <p>дБ СКЗ</p> <table border="1"> <tr><td>Гц</td><td>152.3</td><td>91.4</td></tr> <tr><td>НЧ</td><td>Гц</td><td>210.9</td></tr> <tr><td>ВЧ</td><td>Гц</td><td>615.2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Sum</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>111.8</td></tr> <tr><td></td><td>000:09:34</td><td>4.8</td></tr> </table>	Гц	152.3	91.4	НЧ	Гц	210.9	ВЧ	Гц	615.2			Sum			111.8		000:09:34	4.8	<p>[ЛКК] – цикл дБ / лин.ед. Переключение отображения результатов измерений в логарифмическом или линейном масштабе</p> <p>[СКК] – включение и выключение гармонических курсоров (обновляет гармонические курсоры для каждого нового положения курсора, не активна в окне управления зоной суммирования)</p> <p>[ПКК] – цикл Leq (спектры, усредненные за всё время измерения) / СКЗ (текущее)</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – изменение вертикальной шкалы графика в окнах с активным частотным курсором; сжатие растяжение зоны суммирования – в окнах с активной зоной суммирования</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещение частотного курсора - в окнах с активным частотным курсором; перемещение зоны суммирования по спектру - в окнах с активной зоной суммирования</p> <p>[ДАННЫЕ] (краткое нажатие) – переключить клавиши со стрелками на регулировку зоны суммирования или назад на перемещение частотного курсора</p> <p>[ДАННЫЕ] (удерживать) + [ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – в окне с активным курсором быстрое передвижение курсора по спектру соответственно вправо и влево: одно нажатие – один пик (пиком в данном случае считается линия, уровень в которой больше, чем в двух соседних линиях справа и в двух соседних слева)</p> <p>[ДАННЫЕ] (удерживать) + [ВЛЕВО] и [ВПРАВО] - в окне с активным курсором перемещение окна просмотра по спектру</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9).</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8) поставить маркер в записи [ДАННЫЕ]+[ЗАПИСЬ] – запись текущего окна в блокнот (только в состоянии СТОП), см. п.7.10</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
Гц	152.3	91.4																	
НЧ	Гц	210.9																	
ВЧ	Гц	615.2																	
		Sum																	
		111.8																	
	000:09:34	4.8																	
<p>БПФ-спектр с гармоническим курсором</p> <p>дБ СКЗ</p> <table border="1"> <tr><td>Гц</td><td>152.3</td><td>90.8</td></tr> <tr><td>НЧ</td><td>Гц</td><td>210.9</td></tr> <tr><td>ВЧ</td><td>Гц</td><td>615.2</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Sum</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>112.5</td></tr> <tr><td></td><td>000:06:31</td><td>4.8</td></tr> </table>	Гц	152.3	90.8	НЧ	Гц	210.9	ВЧ	Гц	615.2			Sum			112.5		000:06:31	4.8	
Гц	152.3	90.8																	
НЧ	Гц	210.9																	
ВЧ	Гц	615.2																	
		Sum																	
		112.5																	
	000:06:31	4.8																	
<p>БПФ-спектр с активной зоной суммирования</p> <p>дБ СКЗ</p> <table border="1"> <tr><td>Гц</td><td>451.2</td><td>108.5</td></tr> <tr><td>НЧ</td><td>Гц</td><td>386.7</td></tr> <tr><td>ВЧ</td><td>Гц</td><td>873.0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Sum</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>111.6</td></tr> <tr><td></td><td>000:10:58</td><td>4.8</td></tr> </table>	Гц	451.2	108.5	НЧ	Гц	386.7	ВЧ	Гц	873.0			Sum			111.6		000:10:58	4.8	
Гц	451.2	108.5																	
НЧ	Гц	386.7																	
ВЧ	Гц	873.0																	
		Sum																	
		111.6																	
	000:10:58	4.8																	

Гц/RPM/Обч

положение курсора на графике

уровень/значение на частоте курсора

НЧ

Гц/RPM/Обч

нижняя граница зоны суммирования

общий уровень (значение) для зоны суммирования

ВЧ

Гц/RPM/Обч

верхняя граница зоны суммирования

Sum

Окно «Уровни»	Доступные клавиши																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>дБ</th> <th>Полосы</th> <th>Leq</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Полоса1, Гц</td> <td>304.69</td> <td>87.6</td> </tr> <tr> <td>Полоса2, Гц</td> <td>457.03</td> <td>104.7</td> </tr> <tr> <td>Полоса3, Гц</td> <td>609.38</td> <td>89.4</td> </tr> <tr> <td>Полоса4, Гц</td> <td>761.72</td> <td>98.4</td> </tr> <tr> <td>Полоса5, Гц</td> <td>914.06</td> <td>81.7</td> </tr> <tr> <td>Опорная частота, Гц</td> <td colspan="2">152.34</td> </tr> <tr> <td></td> <td>000:13:37</td> <td>4.8</td> </tr> </tbody> </table>	дБ	Полосы	Leq	Полоса1, Гц	304.69	87.6	Полоса2, Гц	457.03	104.7	Полоса3, Гц	609.38	89.4	Полоса4, Гц	761.72	98.4	Полоса5, Гц	914.06	81.7	Опорная частота, Гц	152.34			000:13:37	4.8	<p>[ЛКК] – цикл дБ / лин.ед. Переключение отображения результатов измерений в логарифмическом или линейном масштабе</p> <p>[СКК] – перейти в окно «Полосы»</p> <p>[ПКК] – цикл Leq (усреднение за всё время измерения) / СКЗ (текущее)</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – изменение значения в выделенном разряде опорной частоты</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – перемещение маркера выделения по разрядам опорной частоты</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.Ошибка! Источник ссылки не найден.)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ДАнные]+[ЗАПИСЬ] – запись текущего окна в блокнот (только в состоянии СТОП), см п.7.10</p> <p>[ОК] – перейти в следующее измерительное окно</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
дБ	Полосы	Leq																							
Полоса1, Гц	304.69	87.6																							
Полоса2, Гц	457.03	104.7																							
Полоса3, Гц	609.38	89.4																							
Полоса4, Гц	761.72	98.4																							
Полоса5, Гц	914.06	81.7																							
Опорная частота, Гц	152.34																								
	000:13:37	4.8																							

дБ/лин. ед.


уровень/значение сигнала в децибелах/лин. ед. в полосе X. При этом, если полоса состоит из нескольких линий, выводимых на экран, то рассчитывается суммарный уровень/значение этих линий.

**Полоса X
Опорная частота**

центральная частота полосы в Гц/RPM/ОбЧ одного из пяти порядков величина, используемая для расчета центральных частот полос каждого из порядков (см. описание окна «Полосы»).

Окно «Полосы»	Доступные клавиши																								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Делитель ОЧ</td> <td>Опорная частота, Гц</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>152.34</td> </tr> <tr> <td>Козфф.полосы</td> <td>Полоса1, Гц</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>304.69</td> </tr> <tr> <td>Козфф.полосы</td> <td>Полоса2, Гц</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>457.03</td> </tr> <tr> <td>Козфф.полосы</td> <td>Полоса3, Гц</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>609.38</td> </tr> <tr> <td>Козфф.полосы</td> <td>Полоса4, Гц</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>761.72</td> </tr> <tr> <td>Козфф.полосы</td> <td>Полоса5, Гц</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>914.06</td> </tr> </tbody> </table>	Делитель ОЧ	Опорная частота, Гц	1	152.34	Козфф.полосы	Полоса1, Гц	2	304.69	Козфф.полосы	Полоса2, Гц	3	457.03	Козфф.полосы	Полоса3, Гц	4	609.38	Козфф.полосы	Полоса4, Гц	5	761.72	Козфф.полосы	Полоса5, Гц	6	914.06	<p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – изменение значения коэффициента полосы или делителя опорной частоты в выделенной строке</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – перемещение по строкам; изменение значения цифрового поля в режиме редактирования</p> <p>[СТАРТ/СТОП], [СБРОС] – запуск, остановка, сброс измерений (п.7.9)</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[ОК] – перейти в режим редактирования выделенного поля</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в окно «Уровни»</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
Делитель ОЧ	Опорная частота, Гц																								
1	152.34																								
Козфф.полосы	Полоса1, Гц																								
2	304.69																								
Козфф.полосы	Полоса2, Гц																								
3	457.03																								
Козфф.полосы	Полоса3, Гц																								
4	609.38																								
Козфф.полосы	Полоса4, Гц																								
5	761.72																								
Козфф.полосы	Полоса5, Гц																								
6	914.06																								

13.6. Особенности работы с файлами типа Автозамер на экране прибора

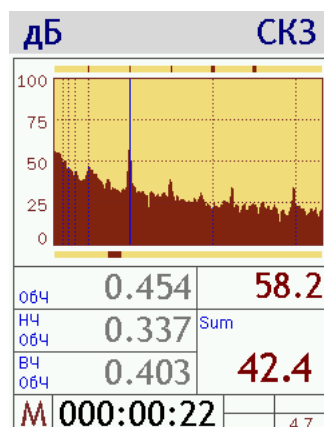

При открытии файла **Автозамера** мы попадаем на самый последний шаг записи. В левом нижнем углу экрана появляется символ **M**, который означает, что на экране представлены данные из памяти (memory) прибора. Справа от символа **M** указано, к какому моменту записи относятся эти данные.

Одновременное нажатие клавиш **[ДААННЫЕ]+[ВПРАВО]/[ВЛЕВО]** окне «БПФ-спектр» с активным курсором или «БПФ-спектр» с гармоническим курсором позволяет переходить по шагам автозамера вперед / назад.

Одновременное нажатие клавиш **[ДААННЫЕ]+[ВПРАВО]/[ВЛЕВО]** в окне «БПФ-спектр с активной зоной суммирования» позволяет перемещать окно просмотра по спектру.


Для шагов, помеченных при записи маркером, цвет символа **M** меняется на более яркий - **M**.

Клавиша **[ОК]** позволяет переключаться между различными измерительными окнами (окнами результатов измерений).

Клавиши со стрелками и контекстные клавиши над экраном позволяют выводить на экран различные результаты измерений так же, как в процессе измерения.

Одновременное нажатие клавиш **[ДААННЫЕ]+[ЗАПИСЬ]** осуществляет запись содержимого активного окна в блокнот (см. п.7.10).

Клавиша **[МЕНЮ]** закрывает файл автозамера и возвращает в окно выбора файлов измерительной программы.

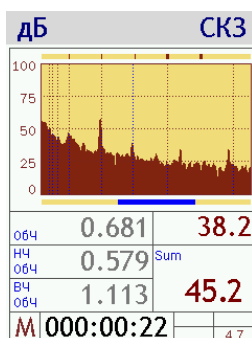

[МЕНЮ]




Режим «Регистратор сигнала»

13.7. Спецификация режима «Регистратор сигнала»

Назначение	Запись в энергонезависимую память прибора цифровых временных реализаций сигналов по 1-3 каналам с частотой выборки до 48 кГц																																		
Измерительные каналы	Три параллельных канала со входами 1, 2, 3 (BNC). Соответствие индикации: К1: вход 1; К2: вход 2; К3: вход 3																																		
Датчики	<table border="1"> <tr><th colspan="3">Датчики</th></tr> <tr><td colspan="3">Звуковое давление</td></tr> <tr><td>Па</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">Виброускорение</td></tr> <tr><td>м/с²</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">Виброскорость</td></tr> <tr><td>м/с</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">Напряжение</td></tr> <tr><td>мВ</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">Произвольная</td></tr> <tr><td>EU</td><td></td><td></td></tr> </table>	Датчики			Звуковое давление			Па			Виброускорение			м/с ²			Виброскорость			м/с			Напряжение			мВ			Произвольная			EU			Микрофоны: звуковое давление (Па). Акселерометры: виброускорение (м/с ²). Велосиметры: виброскорость (м/с). Прямой вход по напряжению: напряжение (мВ). Произвольный датчик: EU
Датчики																																			
Звуковое давление																																			
Па																																			
Виброускорение																																			
м/с ²																																			
Виброскорость																																			
м/с																																			
Напряжение																																			
мВ																																			
Произвольная																																			
EU																																			
Автокалибровка	Нет																																		
Измеряемые параметры	Временная реализация сигнала с учетом калибровочных настроек выбранного первичного преобразователя																																		
Виды записи в память	Запись сигнала																																		
Виды телеметрии	Оцифрованная временная реализация с частотой выборки до 48 кГц по каждому каналу (определяется выбором в меню режима)																																		
Особые возможности	Режим «Регистратор» является системной функцией и не требует наличия других измерительных программ; запуск режима осуществляется из меню Система (п.6.9.6)																																		

13.8. Особенности меню программы «Регистратор сигнала»

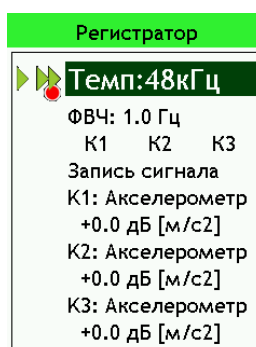

Темп: частота дискретизации (выборки). Возможные значения: 93,8 Гц; 187 Гц; 375 Гц; 750 Гц; 1.5кГц; 3кГц; 6кГц; 12кГц; 24кГц; 48кГц.


Для выбора нужной частоты дискретизации в поле **Темп** выделите соответствующую строку клавишами **[ВВЕРХ]**, **[ВНИЗ]** и воспользуйтесь клавишами **[ВЛЕВО]**, **[ВПРАВО]**.

ФВЧ: Фильтр высоких частот. Поле **ФВЧ** принадлежит к цифровому типу. Редактирование цифровых полей описано в п.7.7.

Минимальное допустимое значение **ФВЧ**: $(1/32768) \times (\text{Частота дискр.})$ или $0,5 \text{ Гц}$ (выбирается наименьшее). При выборе частоты дискретизации 12 кГц и меньше ФВЧ можно отключить.

Максимальное допустимое значение **ФВЧ**: $(1/512) \times (\text{Частота дискр.})$


Для частот дискретизации (выборки) 93,8 Гц и 187 Гц ФВЧ отсутствует и не может быть включен.

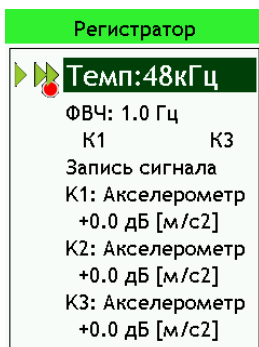


Чтобы сделать канал активным для выдачи телеметрии и записи в память, выделите клавишами со стрелками в третьей строке нужную позицию и нажмите клавишу **[ОК]** (при выделении активные каналы выглядят так: **K1**). Повторное нажатие клавиши **[ОК]** сделает этот канал неактивным (при выделении неактивные каналы выглядят так: **K2**).

При уходе курсора из строки выбора каналов видны только активные каналы. Так, на примере вверху активны для записи и телеметрии все три канала; на примере слева активны каналы **K1, K3**.



13.9. Выбор единиц измерения в режиме «Регистратор сигнала»

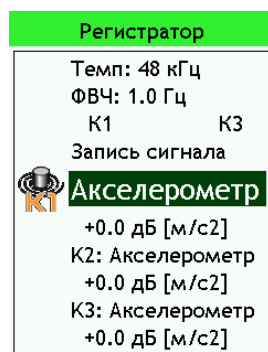

Выделите нужный канал и нажмите **[ОК]**

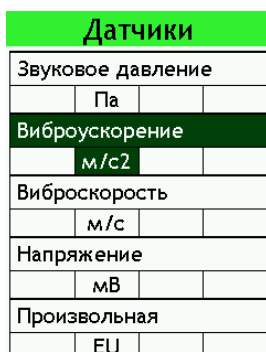

Выберите единицу измерений клавишами со стрелками. После выбора единицы измерения нажмите **[ОК]** для выбора нужного датчика

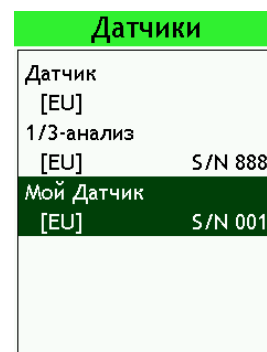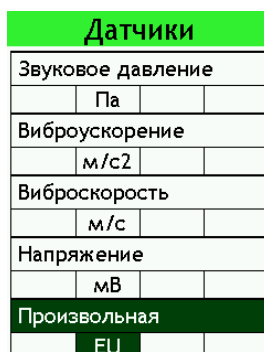

Выберите нужный датчик клавишами **[ВВЕРХ]** / **[ВНИЗ]** и нажмите **[ОК]**

13.10. Окна результатов измерений режима «Регистратор сигнала»

Окно «Регистратор» позволяет видеть общий среднеквадратичный уровень сигнала.

СКЗ 1/8с Среднеквадратичный уровень за последнюю 1/8 с.

Max Максимальное СКЗ (1/8с) за всё время измерения.

Leq Среднеквадратичный уровень за все время измерения.

Эти значения выводятся на экран, но в память не записываются.

Окно	Доступные клавиши												
<p>«Регистратор»</p> <p>K1</p> <table border="1"> <tr> <td>Max</td> <td>144.8</td> </tr> <tr> <td>СКЗ 1/8 с</td> <td>31.0</td> </tr> <tr> <td>Leq</td> <td>90.0</td> </tr> <tr> <td>Опорный уровень</td> <td>1.00E-6</td> </tr> <tr> <td>Ед. измер.</td> <td>EU</td> </tr> <tr> <td>000:16:00</td> <td>Over 0 B 4.8</td> </tr> </table>	Max	144.8	СКЗ 1/8 с	31.0	Leq	90.0	Опорный уровень	1.00E-6	Ед. измер.	EU	000:16:00	Over 0 B 4.8	<p>[ЛКК] – выбор канала K1/K2/K3/ для отображения хронограммы</p> <p>[СКК], [ПКК], [ОК], [ДАнные] – не действуют</p> <p>[ВВЕРХ] и [ВНИЗ] – изменение масштаба времени хронограммы</p> <p>[ВЛЕВО] и [ВПРАВО] – изменение шкалы уровней хронограммы</p> <p>[ЗАПИСЬ] – начать запись в память (п.7.8), поставить маркер в записи</p> <p>[СТАРТ/СТОП] (удерживать) – приостанавливает изменение значений Max, СКЗ, Leq</p> <p>[СБРОС] – сброс измерения; прерывание записи сигнала в память</p> <p>[МЕНЮ] - перейти в меню измерительной программы</p> <p>[ВКЛ/ВЫКЛ] – закрыть измерительную программу (удержание 1-2 с)</p>
Max	144.8												
СКЗ 1/8 с	31.0												
Leq	90.0												
Опорный уровень	1.00E-6												
Ед. измер.	EU												
000:16:00	Over 0 B 4.8												

13.11. Особенность при работе с памятью режима «Регистратор сигнала»

Прибор не будет удалять папку с текущей датой, но сотрет в ней все файлы при нажатии клавиши [СБРОС].

14. Выполнение измерений

14.1. Методики измерений

Методики прямых однократных измерений звукового давления и ускорения даны в **Приложении МИ ПКФ 12-006** к настоящему руководству.

Перечень специализированных МВИ для приборов серий **ОКТАВА** и **ЭКОФИЗИКА** приведен на сайте www.octava.info.


14.2. Измерения вибрации

Приборы **ЭКОФИЗИКА-111В** реализуют прямые методы измерения вибрации с использованием вибропреобразователей различного типа. При использовании пьезоакселерометров виброускорение преобразуется в сигнал электрического напряжения и передается через блок согласования измерительного модуля **111В** на аналого-цифровой преобразователь и сигнальный процессор, который осуществляет измерение данного сигнала и определение требуемых уровней вибрации согласно параметров калибровки измерительного канала.

14.2.1. Подключение вибродатчиков; особенности 1- и 3-компонентных датчиков; установка вибродатчиков, монтажные адаптеры

Типовая схема подключения вибродатчиков к прибору рассчитана на применение пьезоакселерометров или велосиметров со встроенной электроникой типа **IEPE (ICP)**. Эти датчики не имеют многих недостатков, свойственных классическим пьезоакселерометрам.

Чувствительным элементом пьезоакселерометра является пьезокристалл с присоединенной массой. При вибрации масса по инерции давит на пьезокристалл, поэтому на гранях последнего появляется электрический заряд (явление «пьезоэлектричество»). Величина заряда пропорциональна силе, а, следовательно, и ускорению.

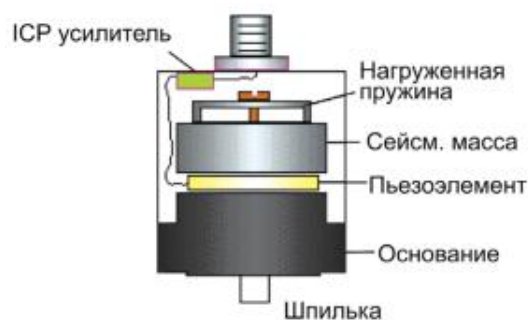

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АКСЕЛЕРОМЕТР

Пьезоакселерометры обладают уникальными преимуществами по сравнению с иными типами датчиков вибрации: широчайший динамический диапазон (до 180 дБ!), большой частотный диапазон при малых размерах и весе.

Основной недостаток классического (пассивного) пьезоакселерометра – очень большое электрическое сопротивление. Из-за этого возникает необходимость использовать специальные схемы усиления и согласования сигнала, дорогостоящие antivибрационные кабели. Замена кабеля в такой системе может привести к изменению чувствительности всего измерительного тракта.

Если кабель пассивного пьезоакселерометра дрожит или изгибается, то на выходе мы увидим паразитные сигналы, вызванные трибоэлектричеством (возникновение электрических зарядов вследствие трения). Поэтому кабели таких датчиков положено фиксировать через каждые 15-20 см, что, конечно, затруднительно при оперативных замерах.

Датчики, применяемые с прибором (**AP2037, AP98, AP2099-100, AP2082M, AP2038P, ДН-4-Э, 1V151НС, 1V101НВ, 1V102НВ**), не имеют описанных недостатков. Они относятся к типу **IEPE (ICP)**. Внутри датчика находится электрическая схема усиления, поэтому их ещё называют «датчиками со встроенной электроникой».

Датчики со встроенной электроникой работают успешно, если температура поверхности не очень высокая (обычно до 100°C).

Классические (не-IEPE, или зарядовые) пьезоакселерометры могут быть подсоединены к прибору с помощью усилителя заряда **AQ05**.

Датчики вибрации, применяемые с прибором, могут быть 1-компонентными (**AP98, AP2099-100, 1V101HB, AP2037, ДН-4-Э**) или 3-компонентными.

Однокомпонентный датчик позволяет измерить только одну компоненту вибрации в направлении оси чувствительности (ось чувствительности такого датчика ортогональна плоскости основания). Если необходимо измерить все три компоненты вибрации, то нужно последовательно переставлять датчик, ориентируя его во взаимно перпендикулярных направлениях.

Трехкомпонентный датчик (**AP2082M, AP2038P, 1V151HC**) содержит три взаимно перпендикулярных чувствительных элемента и одновременно измеряет все три составляющих виброускорения. При установке на объект трехкомпонентный датчик нужно ориентировать так, чтобы направления осей чувствительности **X, Y, Z** совпадали с интересующими направлениями вибрации.

Подключение 1- и 3-компонентных датчиков к прибору осуществляется в соответствии со схемами подключения 1, 2 (см. стр.96).

Датчики **AV-01** имеют встроенную схему интегрирования и выдают на выход сигнала напряжения, пропорциональный виброскорости.

Полезные замечания по выбору датчика вибрации (тип вибрации)

Тип вибрации / Датчик	Транспортная и транспортно-технологическая вибрация (сиденья)	Вибрация на полу	Локальная вибрация (умеренная: рычаги управления, рулевое управление, неударный инструмент)	Сильная локальная вибрация (ударный инструмент, шлифовальные машины, заточные станки и т.п.)
AP2082M 1V101HC-10 (100 мВ/г), трехкомпонентный	Оптимально Адаптер: 003РД	Производственные и коммунальные вибрации (исключая очень слабые) Адаптер: 003ОП, 004ОП	Допускается использование Адаптеры: 002КР, 022КР, AP5022	Не рекомендуется
AP2038P-10 1V151HC-10 (10 мВ/г), трехкомпонентный	На жестких и плоских поверхностях Адаптер: 004РД 002ОТ	Сильные вибрации выше 10 мм/с ² Адаптер: 003ОП, 004ОП	Допускается использование Адаптеры: 002КР, 022КР, AP5022	Допускается использование (есть некоторый риск перегрузки) Адаптеры: 002КР, 022КР, AP5022
AP98, AP2098 AP2037-100 (100 мВ/г), 1-компонентный	Для ориентировочных замеров и исследований. На жестких и плоских поверхностях Адаптер: 001ОТ	Производственные и коммунальные вибрации. Может использоваться для измерений вибрации порядка 1 мм/с ² Адаптер: 004ОП	Только для ориентировочных замеров	Не рекомендуется
ДН-4-Э			Не рекомендуется	
AP2031, 1-комп. AP2022, 3-комп.	—	—	—	Для установки на тонкие пластины

AP2099 1V101HB-100 (100 мВ/г) 1-компонентный	—	Слабые вибрации строительных и инженерных конструкций. Адаптер 0040П	—	—
AP2006-500 1V401HS-500 (500 мВ/г) 1-компонентный	—	Сверхслабые низкочастотные вибрации	—	—
AV-01 (4,1 мВ/м/с)		Виброскорость		

Рекомендуемые способы установки датчиков на вибрирующую поверхность.

	003OP/ 004OP	Платформа напольная для измерений вибрации на полу ¹ (применяется для измерений общей вибрации). Датчик крепится с помощью резьбовой шпильки
	002OT	Платформа-диск для измерений вибрации 3-компонентным датчиком на жестком и плоском сиденье. Датчик крепится с помощью резьбовой шпильки
	001OT	Кубик для установки однокомпонентного датчика с различной ориентацией на платформу 002OT (см. выше)
	003RD/ 004RD	Полужесткий диск для установки 3-компонентного датчика AP2082M (003RD) или AP2038P (004RD). Применяется для измерений вибрации на любых сиденьях
	001KP 002KP	Адаптер кисти руки (три положения установки 1-компонентного датчика). Зажимается между пальцами рук и рукояткой вибрирующего инструмента. Адаптер кисти руки (одно положение установки 3-компонентного датчика). Зажимается между пальцами рук и рукояткой вибрирующего инструмента
	022KP	Адаптер рукоятки для измерений. Зажимается между ладонью и рукояткой вибрирующего инструмента
	004AP5022	Адаптер для установки вибродатчика на трубчатую поверхность (рукоятки, рулевое управление и пр.)
	AM-01-OKT	Магнит для крепления датчика к металлическим магнитным поверхностям. Датчик крепится к магниту с помощью шпильки
	AW-01-1	Восковая мастика для установки датчика клеевым способом. Применяется для измерений вибрации в частотном диапазоне не более 300 Гц

¹. Для этой же цели можно использовать металлический лист 50x50 мм, к которому датчик крепится с помощью резьбовой шпильки (оптимальный вариант) либо магнита или мастики – см. **ГОСТ 31191.2**.

Полезные замечания по выбору датчика вибрации (частотные диапазоны)

Частотные диапазоны измерения ускорения для некоторых наиболее употребительных датчиков.

Модель	Минимальная частота (для неравномерности АЧХ ± 1 дБ), Гц	Максимальная рекомендуемая частота ($f_{рез}/5$), Гц ^{*)}	Резонансная частота, Гц
AP98, AP98-100, AP2098-100	0,5	8000	>40 000
AP2037, AP2037-100	0,5	9000	>45 000
ДН-4-Э	0,4	5000	>25 000
AP2099	0,5	3000	>15 000
AP2006-500	0,1	1400	>7000
AP2031	0,5	12000	>60 000
AP2082M-100	0,5	6000	>30 000
AP2038P	0,5	7000	>35 000
AV-01	2,0	2000	>25 000

*) Максимальная частота может снижаться при использовании кабелей повышенной длины.

14.2.2. Режимы прибора для измерений вибрации

Режим	Измеряемые параметры	Ед. изм.	Опорн. уровень
XYZ:ОбВиБ	Корректированные ускорения и спектры ускорения в частотном диапазоне общей вибрации (п.8.1)	м/с ²	1.00 Е-6
XYZ:ЛокВиБ	Корректированные ускорения и спектры ускорения в частотном диапазоне локальной вибрации (п.9.1)	м/с ²	1.00 Е-6
XYZ:1/3окт	1/3-октавные спектры ускорения, скорости, перемещения в диапазоне частот от 0,8 Гц до 20000 Гц (п.11.1)	м/с ² м/с м	1.00 Е-6 50.00 Е-9 1.00 Е-12
XYZ:БПФ-3	БПФ-спектры ускорения, скорости, перемещения (п.12.1)	м/с ² м/с	1.00 Е-6 50.00 Е-9
XYZ: Виброконтроль ЭФБ-НФ	Ускорение, скорость и перемещение в заданной полосе частот, 1/3-октавные спектры ускорения (п.12.1)	м/с ² м/с м	1.00 Е-6 50.00 Е-9 1.00 Е-12
АХУЗ:БПФ-вибро	Узкополосные спектры ускорения, скорости или перемещения (п.12.1)	м/с ² м/с м	1.00 Е-6 50.00 Е-9 1.00 Е-12
Регистратор	Запись сигнала по трем каналам в диапазоне частот до 24 кГц (частота выборки до 48 кГц); п.13.7	м/с ² м/с	1.00 Е-6 50.00 Е-9

Примечание. Доза вибрации VDV в $[м/с^{1,75}]$ отображается в окне «Все СКЗ и Пик» режима «XYZ:ОбВиБ» при наличии в правом верхнем углу окна метки «м/с²». Если вместо метки «м/с²» в этом поле находится метка «дБ», то в поле VDV окна «Все СКЗ и Пик» отображается значение, равное $120 + 20lg(VDV)$.

14.2.3. Общие методические рекомендации по измерению вибраций

Перед проведением измерений убедитесь, что калибровочные настройки, установленные в приборе, соответствуют паспортным данным (см. «Формуляр»).

При наличии вибрационного калибратора подайте калиброванный вибрационный сигнал и убедитесь, что показания прибора на частоте калибратора соответствуют уровню калибровочного сигнала в пределах $\pm 0,5$ дБ.

Для проверки измерительного тракта виброметра в процессе выполнения измерений допускается использовать входящее в комплект устройство воспроизведения опорного вибрационного сигнала. Работоспособность виброметра считается подтвержденной, если измеренное среднеквадратичное значение ускорения опорного вибрационного сигнала находится в пределах интервала допустимых значений, определенного при поверке виброметра.

При отсутствии калибратора или устройства воспроизведения опорного вибрационного сигнала, убедитесь в работоспособности виброметра. Симптомами неисправности могут являться слишком высокие (более 100 дБ отн. 1 мкм/с^2) или слишком низкие (менее 60 дБ отн. 1 мкм/с^2) корректированные уровни виброускорения (W_k, W_d, W_h, \dots), измеренные спокойно лежащим датчиком на слабо вибрирующей поверхности, нереагирование на слабое постукивание по датчику и пр.

При измерении низкочастотных вибраций (например, общей вибрации) мы рекомендуем через 40-50 секунд после запуска измерений нажать клавишу **СБРОС**, чтобы начальные переходные процессы в октавных и третьоктавных фильтрах не сказывались на показаниях эквивалентных и максимальных уровней.

Если ваша цель – измерение эквивалентных уровней виброускорения, то продолжайте измерения как можно дольше до тех пор, пока показания эквивалентных уровней не перестанут изменяться. Продолжительность измерений должна включать все характерные особенности или циклы работы обследуемого объекта. Продолжительность замера общей вибрации должна быть не менее 3 мин, а локальной вибрации – 15-20 сек. Повторите измерения 3-5 раз (желательно в разные периоды рабочего дня), чтобы убедиться в адекватности выбранного измерительного интервала. Если результаты сильно различаются, измерения следует повторить, увеличив их продолжительность.

Об измерении низких уровней общей вибрации

Если измеряемые уровни виброускорения не превышают нижний предел измерений более чем на 9 дБ, следует делать поправку на влияние фона, который включает в себя собственные шумы прибора и влияние непрерывно действующих внешних помех.

Для этого перед измерением необходимо оценить уровень фона. Датчик виброметра размещают на невибрирующей поверхности и в течение 3 минут измеряют эквивалентный уровень с помощью того фильтра (W_k, W_d, W_m , октавного или иного), который будет использоваться для получения нормируемого значения. При измерении фона необходимо избегать внешнего воздействия на датчик, кабель, адаптеры и индикаторный блок.

При последующих измерениях уровень фона учитывают, если разность между измеряемым ускорением и фоном составляет менее 10 дБ. Если разность между измеряемым ускорением и фоном менее 3 дБ, то измерения не проводят.

Учет фона следует выполнять по следующим формулам:

- для логарифмических уровней в дБ:
$$L_a = 10 \lg \left(10^{0,1 L_{a, \text{измер}}} - 10^{0,1 L_{\text{фон}}} \right),$$

- для значений ускорения в м/с^2 :
$$a = \sqrt{a_{\text{изм}}^2 - a_{\text{фон}}^2},$$

где L_a, a – уровень (в дБ) или величина (в м/с^2) ускорения с учетом поправки на фон;

$L_{a,измер}$, $a_{изм}$ – уровень (в дБ) или значение (в м/с^2) ускорения по показаниям виброметра;

$L_{фон}$, $a_{фон}$ – уровень (в дБ) или значение (в м/с^2) фона.

О влиянии длины кабеля на частотный диапазон измерений пьезоэлектрического датчика со встроенной электроникой типа ИЕРЕ/ИСР

При использовании длинных соединительных кабелей между датчиком и входом ИЕРЕ может возникнуть угроза повышения уровня собственных шумов и нелинейных искажений в измерительной системе. Эта угроза становится реальной в тех случаях, когда ток питания, подаваемый на датчик, недостаточен.

Эффект снижения частотного диапазона из-за нелинейных искажений проявляется при сильных уровнях входного сигнала.

Максимальная частота, которая может быть воспринята системой без искажений, зависит от длины (емкости) кабеля и пикового напряжения сигнала:

$$f_{\max} (\text{Гц}) = \frac{10^9 (I_c - 1)}{2\pi CV},$$

где I_c – ток питания датчика в миллиамперах, C – емкость кабеля в пикофарадах, V – пиковое напряжение сигнала в вольтах.

При прямом подключении датчика ко входам приборов ЭКОФИЗИКА, ЭКОФИЗИКА-110А (исполнения 110А и НФ), ЭКОФИЗИКА-110В, ЭКОФИЗИКА-111В и ОКТАВА-110А-ЭКО (с адаптером 110А-ИЕРЕ) $I_c = 3$ мА. Типовая емкость кабелей: 100 пФ/м.

Рекомендуется выбирать максимальную частоту диапазона измерений в 1,5-2 раза меньше значения, рассчитанного по указанной выше формуле, для того чтобы обеспечить соблюдение требований к неравномерности частотной характеристики.

14.2.4. Методические рекомендации по измерению коэффициента гармонических искажений с использованием 1/3-октавного частотного анализа

В данном параграфе излагается методика измерения коэффициента гармонических искажений (КГИ) низкочастотных сигналов (примерно от 2 до 2000 Гц) для тех случаев, в которых достаточна погрешность измерения КГИ порядка 10%. Частота сигнала при этом не должна попадать на границу смежных стандартизованных третьоктавных полос (ГОСТ Р 8.714)

Подобные измерения могут быть востребованы при аттестации вибрационных стендов и поверке виброустановок, а также в ряде других случаев.

Примечание - Измерения КГИ в более широком частотном диапазоне или для частот, не соответствующих ограничениям настоящих рекомендаций, с помощью приборов Экофизика-110А и Экофизика-111 могут быть выполнены с использованием дополнительного программного обеспечения Signal+AudioTest или Signal+ShakerTest, которое обрабатывает цифровые сигналы, передаваемые с выхода прибора во внешний компьютер в режиме телеметрии.

А) В соответствии со схемами подключения настоящего руководства по эксплуатации подключите первичный преобразователь (акселерометр, прямой вход по напряжению и пр.) к подходящему входу измерительно-индикаторного блока (ИИБ).

Б) Включите ИИБ и войдите в режим «**1/3-октавный анализатор XYZ**».

Войдите в меню режима (клавиша [МЕНЮ]) и убедитесь, что для соответствующего канала выбран правильный первичный преобразователь.

В) Включите сигнал (например, виброустановку) и запустите измерения (клавиша [СТАРТ/СТОП]). Для оперативной оценки спектра удобно выбрать индикацию

усредненных спектров «1 сек» в окне «График». Убедитесь, что в спектре присутствует доминирующая компонента на основной частоте исследуемого сигнала.

Примечание - Если такая компонента отсутствует, убедитесь, что на индикатор выводятся данные правильного канала (обозначение канала в левом верхнем углу), что датчик правильно подсоединен к источнику сигнала и что сигнал действительно включен.

Г) Установите частотный курсор на доминирующую компоненту и убедитесь, что показания уровня для неё стабильны (допустимые вариации +/-0,2 дБ). Для средних и низких частот для обеспечения стабильности индикации уровня может потребоваться переключение на усреднение 5 с или 10 с. Зарегистрируйте показания уровней в дБ для основной компоненты, а также второй и третьей гармоник в соответствии с таблицей.

Рекомендуемые частоты сигнала, Гц		1/3 октава основной компоненты		1/3 октава второй гармоники (номинальная частота), Гц	1/3 октава третьей гармоники (номинальная частота), Гц
		f _m , точная среднегеом. частота, Гц	Номинальная частота, Гц		
от	до				
1,94	2,04	1,995262	2	4	6,3
2,44	2,57	2,511886	2,5	5	8
3,08	3,24	3,162278	3,15	6,3	10
3,8	4,08	3,981072	4	8	12,5
4,8	5,1	5,011872	5	10	16
6,1	6,4	6,309573	6,3	12,5	20
7,7	8,1	7,943282	8	16	25
9,7	10,2	10,00000	10	20	31,5
12,2	12,9	12,58925	12,5	25	40
15,4	16,2	15,84893	16	31,5	50
19,4	20,4	19,95262	20	40	63
24,4	25,7	25,11886	25	50	80
30,8	32,4	31,62278	31,5	63	100
38,7	40,8	39,81072	40	80	125
48,8	51,4	50,11872	50	100	160
61,4	64,7	63,09573	63	125	200
77,3	81,5	79,43282	80	160	250
97,4	102,6	100,0000	100	200	315
122,6	129,2	125,8925	125	250	400
154,3	162,7	158,4893	160	315	500
194,3	204,8	199,5262	200	400	630
244,6	257,8	251,1886	250	500	800
308,0	324,6	316,2278	315	630	1000
387,7	408,7	398,1072	400	800	1250
488,1	514,5	501,1872	500	1000	1600
614,5	647,7	630,9573	630	1250	2000

773,6	815,5	794,3282	800	1600	2500
974,0	1026,6	1000,000	1000	2000	3150
1226,2	1292,5	1258,925	1250	2500	4000
1543,7	1627,1	1584,893	1600	3150	5000
1943,4	2048,4	1995,262	2000	4000	6300

Д) Рассчитайте коэффициент гармонических искажений по формуле:
 $KGI = \sqrt{10^{0,1(L_2-L_1)} + 10^{0,1(L_3-L_1)}} \cdot 100\%$, где L_1 уровень основной спектральной компонентны в дБ, L_2 и L_3 – уровни в дБ второй и третьей гармоник соответственно.

Относительная погрешность измерения КГИ по настоящей методике не превышает $\pm 8\%$.

Пример: измерение КГИ виброустановки при частоте колебаний 160 Гц:

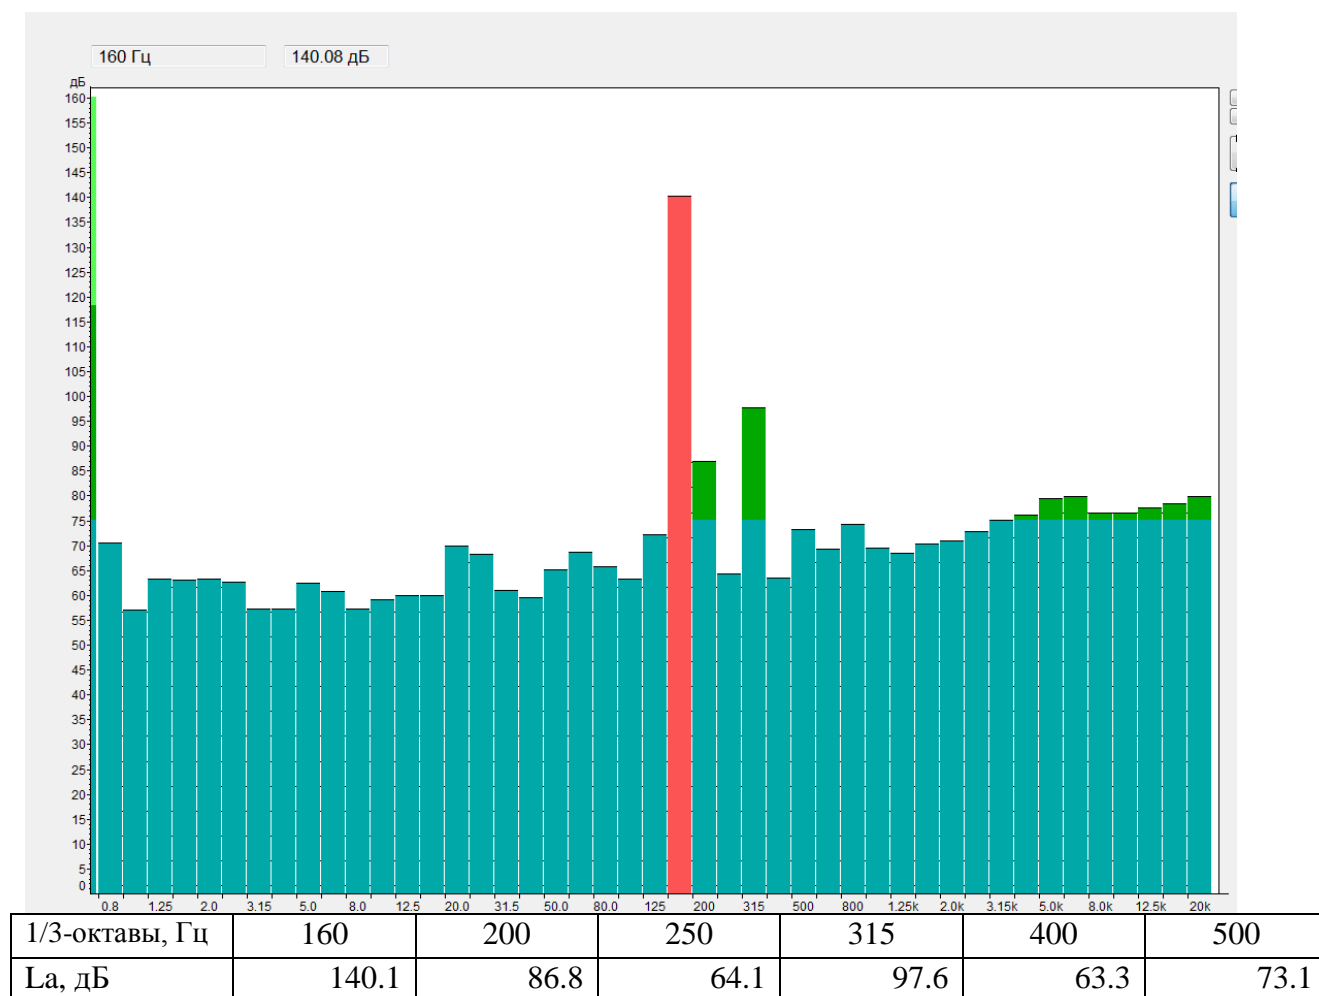


График спектра 1/3-октавных уровней ускорения в дБ отн 1 мкм/с²

L_1 (1/3-окт. 160 Гц)= 140,1 дБ; L_2 (1/3-окт. 315 Гц)=97,6 дБ; L_3 (1/3-окт. 500 Гц) = 73,1 дБ

14.2.5. КГИ=0,75%, абсолютная погрешность $\pm 0,0006\%$.


14.2.6. Перечень стандартов и иных документов в области методик измерений вибрации

Перечень стандартов и аттестованных методик измерений приведен в Рекомендациях для пользователей приборов серий Октава, Экофизика, Октафон-110 (прилагается к настоящему РЭ; актуальная редакция размещена на сайте www.octava.info/)

15. Схемы подключения первичных преобразователей


15.1. Схемы подключения вибродатчиков со встроенной электроникой (ICP, IERE)

Схема 1

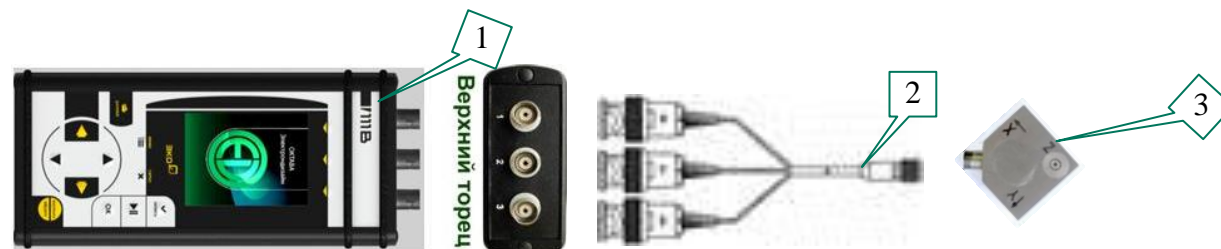

№	Наименование	Примечание
1	ИИБ ЭКОФИЗИКА-111В	
2	Кабель антивибрационный, разъемы 3pin - BNC	AK21 и аналогичные
3	Трехкомпонентный IERE-датчик	AP2082M, РСВ 317А41, AP2038P и аналогичные


Схема 2

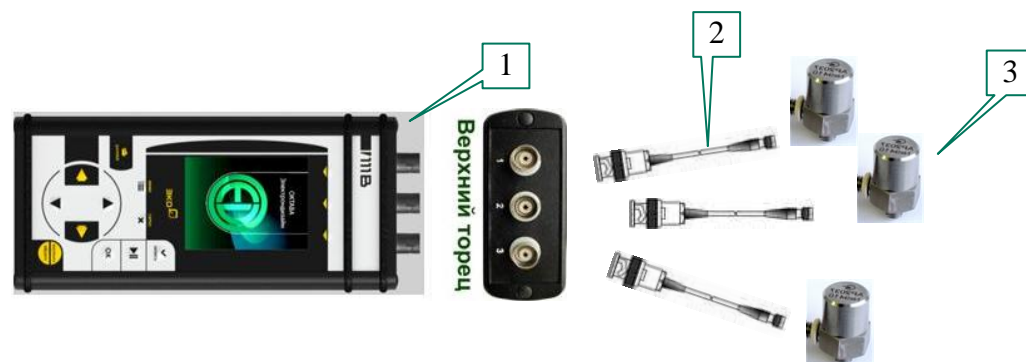

№	Наименование	Примечание
1	ИИБ ЭКОФИЗИКА-111В	
2	Кабель антивибрационный, разъемы микродот-BNC	AK10 и аналогичные
3	Однокомпонентные IERE-датчики	AP2098, AP2099-100, AP2037-100, ДН-4-Э, AV01 и аналогичные

15.2. Схемы прямого входа по напряжению

Схема 4

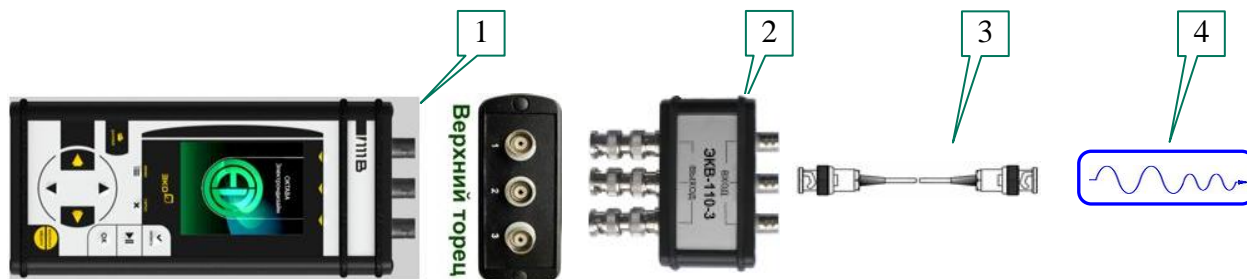

№	Наименование	Примечание
1	ИИБ ЭКОФИЗИКА-111В	
2	Адаптер ЭКВ-110-3	
3	Кабель удлинительный BNC-BNC	
4	Любой низкоомный источник переменного напряжения	

16. Определения параметров, измеряемых прибором, или упомянутых в настоящем руководстве

- **Максимальные и минимальные уровни и значения**

Во многих измерительных программах прибора имеется функция удержания максимальной и минимальной величины какого-либо среднеквадратичного значения. Эти величины выводятся на экран с метками **MAX** и **MIN**.

Формулы, которые описывают функции удержания максимума и минимума, следующие.

$$MAX (T) = \begin{cases} 0, & t < \tau \\ \max [L_X (t)], & \tau \leq t \leq T \end{cases}$$

где $MAX(T)$ – значение, которое выводится на экран в момент времени T ; $L_X(t)$ – текущее среднеквадратичное значение величины L_X в промежуточные моменты времени t . Величина τ отсчитывается от момента запуска измерений или от момента последнего сброса.

$$MIN (T) = \begin{cases} 0, & \text{при } t < \tau \text{ или } L_X = 0 \\ \min [L_X (t)], & \text{при } T_0 < t \leq T \end{cases}$$

где $MIN(T)$ – значение, которое выводится на экран в момент времени T ; $L_X(t)$ – текущее среднеквадратичное значение величины L_X в промежуточный момент времени t ; $T_0 = \tau$ или тому моменту времени, в который величина L_X в последний раз принимала значение 0 (если это время больше τ).

Величина τ отсчитывается от момента запуска измерений или от момента последнего сброса.

Значения τ для различных измерительных программ приведены в их спецификациях.

- **Логарифмические уровни вибрации**

Вибрацию определяют три параметра: виброускорение, виброскорость и вибросмещение (оно же виброперемещение). В режимах «Общая вибрация ЭФБ-110В» и «Локальная вибрация ЭФБ-110В» измеряется виброускорение.

Виброускорение измеряется в м/с^2 (или мм/с^2). Уровнем виброускорения L_a называется величина, рассчитываемая по формуле:

$$L_a = 10 \lg (a / a_0)^2 = 20 \lg (|a| / a_0),$$

где a – виброускорение (в м/с^2), $a_0 = 10^{-6} \text{ м/с}^2$ – опорный уровень.

Уровни виброускорения измеряются в дБ.

- **Среднеквадратичное значение виброускорения**

Основными нормируемыми параметрами общей и локальной вибраций являются текущие среднеквадратичные значения виброускорения:

$$a_{w,\theta} (t) = \left(\frac{1}{\theta} \int_{t-\theta}^t a_w^2 (\xi) d\xi \right)^{1/2}, \quad \theta = 1 \text{ сек, } 5 \text{ сек, } 10 \text{ сек, } t \text{ (время измерения)}$$

- **MTVV. Максимальное текущее среднеквадратичное скорректированное ускорение**
MTVV – максимальное среднеквадратичное скорректированное ускорение с усреднением 1 с на интервале *T*. В приборе ЭКОФИЗИКА-111В величина *T* может принимать значения 1 с, 5 с, 10 с, полное время измерения.

Обозначения для величины *MTVV* для различных интервалов:

- *MTVV* обозначается как **СКЗ 1 сек**, если *T*=1 с,
- *MTVV* обозначается как **MTVV**, если *T*= 5 с или 10 с,
- *MTVV* обозначается как **МАХ СКЗ 1 сек**, если *T* = полное время измерения.

- **Эквивалентное ускорение и эквивалентный уровень ускорения**

Эквивалентное ускорение определяется формулой:

$$a_T = \left(\frac{1}{T} \int_0^T a^2(\xi) d\xi \right)^{1/2},$$

где *T* – продолжительность измерения или исследуемого процесса,
a – мгновенное значение ускорения.

Эквивалентный уровень ускорения в децибелах определяется формулой:

$$Leq = 20 \lg \left(\frac{a_T}{a_0} \right), \text{ где } a_0 = 10^{-6} \text{ м/с}^2.$$

- **Пиковые значения виброускорения**

В режимах «Общая вибрация ЭФБ-110В» и «Локальная вибрация ЭФБ-110В» измеряются пиковые значения виброускорения:

PkT – **общее пиковое значение виброускорения** – максимальное мгновенное абсолютное значение виброускорения за все время измерений *T*.

Pk – **текущее пиковое значение виброускорения** – максимальное мгновенное абсолютное значение виброускорения за период, равный установленному времени усреднения (**1с, 5с, 10с**).

- **Доза вибрации VDV**

В режиме «Общая вибрация ЭФБ-110В» измеряется доза вибрации *VDV*. Этот параметр определен в ГОСТ 31192.1-2004 следующим образом.

Метод с измерением дозы вибрации *VDV* (*vibration dose value*) более чувствителен к пиковым выбросам, чем основной метод оценки, поскольку усреднению в нем подвергаются скорректированное виброускорение, возведенное не в квадрат, а в четвертую степень. Дозу вибрации *VDV*, [м/с^{1,75}], определяют по формуле:

$$VDV = \left\{ \int_0^T [a_w(t)]^4 dt \right\}^{1/4},$$

где *a_w(t)* - мгновенное значение скорректированного виброускорения, [м/с²];

T - период измерений, [с].

Примечание. Доза вибрации *VDV* в [м/с^{1,75}] отображается в окне «Все СКЗ и Пик» режима «Общая вибрация ЭФБ-110В» при наличии в правом верхнем углу окна метки «м/с²». Если вместо метки «м/с²» в этом поле находится метка «дБ», то в поле *VDV* окна «Все СКЗ и Пик» отображается значение, равное: $120 + 20 \lg(VDV)$.

- **Вибрационная экспозиция A(8) и полное виброускорение A_v**

Параметры вибрационная экспозиция *A(8)* и полное виброускорение *A_v* определены в ГОСТ 31192.1-2004.

$A(8)$ – *вибрационная экспозиция за смену* – полная вибрация, энергия которой эквивалентна энергии 8-часового воздействия.

A_V – *полное скорректированное среднеквадратичное значение виброускорения* – корень из суммы квадратов значений виброускорения по всем трем направлениям измерения вибрации.

• **Расчет параметров Mean, Max, Min, S для группового замера**

Для режимов «Общая вибрация ЭФБ-110В» и «Локальная вибрация ЭФБ-110В».

K3	Leq	Wh
Mean	505.95E-3	
S	111.15E-3	
Max	754.97E-3	
Min	304.37E-3	
+ 1	000:00:13	109.7
+ 2	000:00:13	110.5
+ 3	000:00:21	117.6
+ 4	000:00:24	116.0

$$Mean = \frac{\sum_{i=1}^n 10^{0,05 L_{ai}}}{n}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (10^{0,05 L_{ai}} - Mean)^2}{n(n-1)}}$$

$$Max = \max(10^{0,05 L_{ai}})$$

$$Min = \min(10^{0,05 L_{ai}})$$

Здесь L_{ai} – уровень скорректированного ускорения в i -й строке таблицы замеров; i – номер замера; n – количество пригодных замеров (не менее 2). В расчете участвуют только замеры, помеченные знаком +.